


# F 07

- Pince multimètre
- Clamp multimeter
- Vielfachmesszange
- Pinza multmetro
- Pinza multimetruca

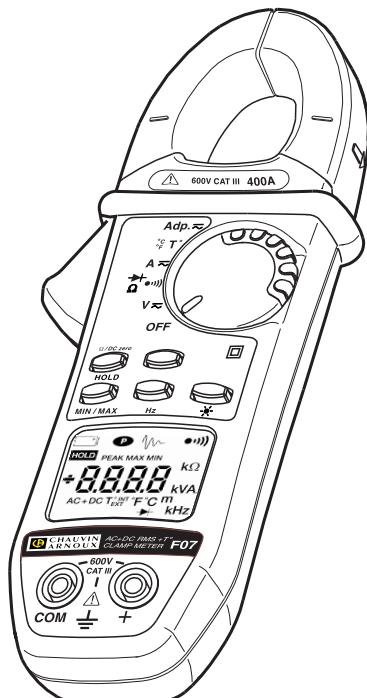

FRANÇAIS  
ENGLISH  
DEUTSCH  
ITALIANO  
ESPAÑOL

Notice de fonctionnement  
User's manual  
Bedienungsanleitung  
Libretto d'Istruzioni  
Manual de Instrucciones

 CHAUVIN®  
ARNOUX  
CHAUVIN ARNOUX GROUP

<i>English</i> .....	25
<i>Deutsch</i> .....	48
<i>Italiano</i> .....	71
<i>Español</i> .....	94

**Signification du symbole **  
**Attention ! Consulter la notice de fonctionnement avant d'utiliser l'appareil.** Dans la présente notice de fonctionnement, les instructions précédées de ce symbole, si elles ne sont pas bien respectées ou réalisées, peuvent occasionner un accident corporel ou endommager l'appareil et les installations.

**Signification du symbole **  
Cet appareil est protégé par une isolation double ou une isolation renforcée. Il ne nécessite pas de raccordement à la borne de terre de protection pour assurer la sécurité électrique.

**Signification du symbole CAT III**  
Cet appareil, de catégorie de surtension III et de degré de pollution 2, répond aux exigences de fiabilité et de disponibilité sévères correspondant aux installations fixes industrielles et domestiques (cf. IEC 664-1).

Vous venez d'acquérir **une pince multimètre F07** et nous vous remercions de votre confiance.

Pour obtenir le meilleur service de votre appareil :

- **lisez** attentivement cette notice de fonctionnement,
- **respectez** les précautions d'emploi.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne jamais utiliser sur des réseaux de tension supérieure à 600 V par rapport à la terre et dont la catégorie de surtension est supérieure à III, c'est à dire les installations fixes industrielles et domestiques (cf. IEC 664-1).
- Utilisation en intérieur dans des environnements de degré de pollution au plus égal à 2 (cf. IEC 664-1), de température de 0°C à + 50°C et d'humidité relative inférieure à 70%.
- Utilisez des accessoires conformes aux normes de sécurité (NF EN 61010-2-031) de tension minimale 600 V et de catégorie de surtension III.
- Ne jamais ouvrir le boîtier de la pince avant de l'avoir déconnecté de toute source électrique.
- Ne jamais raccorder au circuit à mesurer si le boîtier de la pince n'est pas correctement refermé.
- Avant toute mesure, s'assurer du positionnement correct des cordons et du commutateur.
- En mesure de courant s'assurer du bon alignement du conducteur par rapport aux repères et de la fermeture correcte des mâchoires.
- Toujours déconnecter la pince de toute source électrique avant de changer la pile.
- Ne pas effectuer de mesure de résistances, de test de continuité ou de test de semi-conducteurs, sur un circuit sous tension.
- Les sondes équipées utilisées pour des mesures de tension réseau doivent avoir au moins une catégorie de mesure III ou IV assignée suivant la CEI 61010-031 et une tension assignée au moins égale à 600V (CAT III) ou 300V (CAT IV).

## SOMMAIRE

---

1.	<b>PRESENTATION</b>	4
2.	<b>DESCRIPTION</b> (commutateur, touches, afficheur, buzzer)	4
3.	<b>MISE EN ŒUVRE</b>	
	<b>CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES</b>	8
3.1	Conditions de référence	8
3.2	Mesure de tensions $\approx$ (V)	8
3.3	Test sonore de continuité (LOUD)	9
3.4	Mesure de résistances ( $\Omega$ )	10
3.5	Test de semi-conducteurs ( $\rightarrow\leftarrow$ )	10
3.6	Mesure de courants $\approx$ (A)	11
3.7	Fonction INRUSH	12
3.8	Mesure de fréquences (Hz)	12
3.9	Mesure de températures ( $T^\circ$ )	13
3.9.1	Sans capteur	13
3.9.2	Avec capteur	13
3.10	Fonction Adaptateur (Adp.)	14
3.11	Fonctions secondaires	16
3.11.1	Blocage de l'afficheur	16
3.11.2	Présélection du mode MIN/MAX	16
3.11.3	Compensation automatique de la résistance des cordons	16
3.11.4	Compensation automatique du zéro en mesure de courant	16
3.11.5	Sélection manuelle du mode AC, DC ou AC + DC	16
3.11.6	Sélections possibles en fonction continuité	16
3.11.7	Sélection de la fonction INRUSH	17
3.11.8	Choix de l'unité ( $^{\circ}$ C ou $^{\circ}$ F) en mesure de température	17
3.11.9	Mémorisation de l'unité ( $^{\circ}$ C ou $^{\circ}$ F) en mesure de température	17
3.11.10	Suppression de l'arrêt automatique	17
3.11.11	Etablissement de la fonction V-Live	17
3.11.12	Modification du seuil d'indication sonore en test de continuité	17
3.11.13	Programmation du facteur d'échelle de la fonction adaptateur	18
3.11.14	Mise en configuration par défaut de l'appareil	18
3.11.15	Date de la dernière calibration effectuée sur l'appareil	18
3.11.16	Visualisation de la version du logiciel interne	18
3.11.17	Visualisation des segments de l'afficheur	18
4.	<b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b>	19
4.1	Dimensions et masse	19
4.2	Capacité d'enserrage de la pince	19
4.3	Alimentation	19
4.4	Conditions d'environnement	19
4.5	Conformité aux normes	19
4.6	Variations dans le domaine d'utilisation	20
4.7	Conditions limites de fonctionnement	22
5.	<b>POUR COMMANDER</b>	23
6.	<b>GARANTIE</b>	23
7.	<b>MAINTENANCE</b>	23
7.1	Remplacement de la pile	24
7.2	Stockage	24
7.3	Nettoyage	24
7.4	Vérification métrologique	24
8.	<b>ANNEXE</b>	117

## 1. PRESENTATION

---

La pince multimètre F07 privilégie la fiabilité et la simplicité d'emploi pour répondre aux besoins des professionnels de l'électricité :

- Un appareil compact intégrant le capteur de courant pour les mesures d'intensité sans interrompre le circuit à contrôler
  - Une ergonomie exceptionnelle avec notamment :
    - sélection automatique ou manuelle de la nature du signal à mesurer, continu ou alternatif,
    - mesure de la valeur efficace de signaux quelconques (AC + DC)
    - sélection automatique du calibre de mesure,
    - indication sonore programmable de présence de tension : V-Live,
    - indication de dépassement de gamme de mesure,
    - éclairage de l'afficheur numérique,
    - système automatique de mise hors service de l'appareil,
    - fonction enregistrement des valeurs MIN - MAX - PEAK,
    - correction des dérives en mesure de courant continu (DC zéro)
    - compensation automatique de la résistance des cordons de mesure ( $\Omega$  zéro).
  - La conformité aux normes de sécurité électrique IEC et marquage CE
  - La légèreté et la robustesse pour un emploi tout terrain.
- Avec en plus des fonctions inédites :
- Fonction "Inrush" pour la mesure des courants de démarrage moteur notamment.
  - Fonction "Adaptateur" avec lecture directe par programmation du facteur d'échelle.

## 2. DESCRIPTION

---

(Voir schéma § 8. Annexe)

① **Mâchoires**

② **Commutateur rotatif 6 positions :**

**OFF** Mise hors service de la pince, la mise en service étant assurée par la sélection des autres fonctions

**V $\approx$**  Mesures de tensions continues et alternatives (valeur efficace)

**$\Omega$**  Mesures de continuité, et par utilisation de la touche jaune de résistance et test de semi-conducteurs

**A $\approx$**  Mesures de courants continus et alternatifs (valeur efficace)

**T°** Mesure de la température ambiante ou extérieure à la pince, suivant la présence ou l'absence de capteur, en °C ou °F.

**Adp.** ≈ Sélection de la fonction "Adaptateur"

### ③ Touches de commande

Les touches disposent de 3 types d'action possibles :

#### **Appui fugitif**

< 1,3 s, il est valide dès que l'appui de touche est détecté.

#### **Appui long**

> 1,3 s, il permet de rentrer dans un mode de mesure ou de fonctionnement. Le maintien ou le relâché de la touche n'a aucun effet.

#### **Appui maintenu**

Il permet de rentrer dans un mode de mesure ou de fonctionnement et de rester dans ce mode tant que l'appui est maintenu. Le relâché de la touche provoque le retour au mode précédemment quitté.

#### ■ **HOLD** possède 4 fonctions différentes

(voir descriptif § 3.11) :

- Blocage de l'afficheur
- Présélection du mode MIN/MAX
- Compensation automatique de la résistance des cordons
- Compensation automatique du zéro en mesure de courant

#### ■ **La touche jaune** possède 4 fonctions différentes

(voir descriptif § 3.11) :

- Sélection manuelle du mode AC, DC ou AC + DC
- Sélection de la fonction résistance ( $\Omega$ ), test semi-conducteurs ( $\rightarrow\leftarrow$ ), continuité ( $\text{beep}$ )
- Sélection de la fonction INRUSH
- Choix de l'unité (°C ou °F) en mesure de température

#### ■ **MIN/MAX** fonctionne par permutation circulaire sur appui fugitif :

MIN/MAX	Fonctions V, A et Adp.	Autres fonctions
1 <sup>er</sup> appui	Valeur PEAK	Valeur MAX
2 <sup>è</sup> appui	Valeur MAX	Valeur MIN
3 <sup>è</sup> appui	Valeur MIN	Retour à la valeur MAX
4 <sup>è</sup> appui	Retour à la valeur PEAK	—

A tout moment, un appui long sur la touche permet de sortir du mode MIN/MAX.

**Nota :** En mode MIN/MAX, la fonction arrêt automatique de l'appareil est supprimée (allumage du symbole )

■ **Hz** Un appui fugitif permet de visualiser la fréquence du signal mesuré, un nouvel appui permet de revenir à la valeur précédemment affichée. Cette touche n'est active que pour les fonctions A et V en mode AC ou AC + DC.

■ \* **Appui fugitif** : commande le rétroéclairage de l'afficheur. Extinction automatique au bout de 2 minutes.

**Appui maintenu** : visualisation de l'autonomie restante estimée pour la pile, exprimée en heures (sauf fonctions INRUSH et ordre des phases).

#### **Combinaison touche HOLD / commutateur**

(voir descriptif § 3.11)

- Suppression de l'arrêt automatique du fonctionnement de l'appareil
- Etablissement de la fonction V-Live
- Visualisation de la version du logiciel interne

#### **Combinaison touche jaune / commutateur**

(voir descriptif § 3.11)

- Modification du seuil d'indication sonore en test de continuité
- Choix de l'unité par défaut en mesure de température ( $^{\circ}\text{C}$  ou  $^{\circ}\text{F}$ )
- Programmation du facteur d'échelle en fonction Adaptateur
- Mise en configuration par défaut de l'appareil

#### **Combinaison touche MIN/MAX / commutateur**

(voir descriptif § 3.11)

- Date de la dernière calibration effectuée sur l'appareil

### ④ Afficheur à cristaux liquides

L'afficheur à cristaux liquides comporte l'affichage numérique des valeurs mesurées, les unités et les symboles associés.

#### Affichage numérique


4 digits, 9999 points, 3 points décimaux, signes + et - (mesures DC et peak).

**+OL** : Dépassement de gamme par valeur positive (> 3999 points)

**-OL** : Dépassement de gamme par valeur négative

**OL** : Dépassement de gamme par valeur non signée

**----** : Valeur indéterminée (segments du milieu)

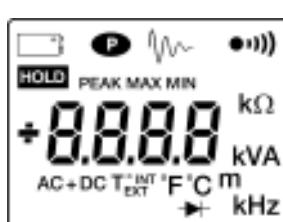

#### Affichage des symboles

**Clignotant**, autonomie de la pince limitée à 1 heure environ

**Fixe**, pile usée, le fonctionnement ou la précision de la pince n'est plus garantie

	Fonctionnement permanent (suppression de l'arrêt automatique)
	Allumé en fixe lorsque la fonction INRUSH est sélectionnée
	<b>Fixe</b> : mesure de continuité <b>Clignotant</b> : fonction V-Live sélectionnée
	Fonction HOLD active
	Allumé en V, A et Adp. en mode MIN/MAX si la mesure de valeur crête est sélectionnée
	Indique l'affichage d'une valeur maximale en mode MIN/MAX
	Indique l'affichage d'une valeur minimale en mode MIN/MAX
	<b>Fixe</b> : mesure en mode AC manuel <b>Clignotant</b> : mesure en mode AC automatique
	<b>Fixe</b> : mesure en mode DC manuel <b>Clignotant</b> : mesure en mode DC automatique
	mesure en mode AC + DC manuel
	Mesure de température
	Mesure de température lorsque les bornes ne sont pas raccordées ou si le thermocouple branché est défectueux
	Mesure de température lorsque le thermocouple est branché
	Test de semi-conducteurs sur la position $\Omega$
	Facteur d'échelle < 1 en fonction adaptateur
	Facteur d'échelle > 1000 en fonction adaptateur

### ■ Le Buzzer

Différentes tonalités sont émises selon la fonction attribuée au buzzer :

- **Son court et médium** : touche valide
- **Son court et aigu** : touche interdite
- **Son court et grave** : sortie du mode MIN/MAX
- **2 bips courts et aigus** : validation d'un paramètre de configuration
- **Son court et médium toutes les 400 ms** : tension mesurée supérieure à la tension de sécurité pour laquelle est garanti l'appareil.
- **5 bips répétitifs courts et médium** : extinction automatique de l'appareil
- **Son continu et médium** : valeur mesurée en continuité, inférieure au seuil programmé, jonction en court-circuit lors du test d'un semi-conducteur.
- **Son continu médium modulé** : valeur mesurée en volt, supérieure à 45 Vcrête lorsque la fonction V-Live est sélectionnée.

### **3. MISE EN ŒUVRE**

#### **CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES**

##### **3.1 Conditions de référence**

Les caractéristiques fonctionnelles mentionnées dans chacune des fonctions de mesure sont garanties dans les domaines de référence suivants :

- Température :  $+23^{\circ}\text{C} \pm 3\text{ K}$
- Taux d'humidité : 45% à 75% d'humidité relative
- Tension d'alimentation :  $8,5\text{ V} \pm 0,5\text{ V}$
- Domaine de fréquence du signal alternatif appliqué : 45-65 Hz
- Facteur de crête du signal alternatif appliqué :  $\sqrt{2}$
- Position du conducteur dans les mâchoires de la pince : centré.
- Diamètre du conducteur :  $\leq 5\text{ mm}$
- Absence de champ magnétique alternatif.
- Absence de champ électrique.

##### **3.2 Mesure de tensions $\tilde{\sim}$ (V)**

1. Brancher les cordons de mesure sur les bornes de l'appareil, en respectant les polarités indiquées : cordon rouge sur la borne "+" et cordon noir sur la borne "COM".
2. Mettre le commutateur rotatif sur la position " $\text{V}\tilde{\sim}$ ".
3. Raccorder l'ensemble à la source de tension à mesurer en s'assurant si possible que celle-ci ne dépasse pas les limites maximales admissibles (voir tableau ci-dessous). La commutation de gamme et la sélection AC/DC sont automatiques. Agir sur la touche jaune pour forcer la sélection AC/DC ou AC + DC en manuel si nécessaire.

**⚠ Si le signal mesuré est  $> 45\text{ V}$  crête, l'indicateur sonore est activé si la fonction V-Live est sélectionnée (voir § 3.11.11).**

Gamme d'affichage	40 V	400 V	4 000 V (1)
Etendue de mesure (2)	0,2 V à 39,99 V	40,0 V à 399,9 V	400 à 600 V 400 à 900 V crête
Précision	1% L +5 pt	1% L +2 pt	1% L +2 pt
Résolution	10 mV	0,1 V	1 V
Impédance d'entrée	1 MΩ		
Protection	600 V AC ou DC		

(1) En DC, l'affichage indique **+OL** au-delà de +600 V et **-OL** au-delà de -600 V (900 V en mode PEAK).

En AC et AC + DC, l'affichage indique **OL** au-delà de 600 Vrms (900 V en mode PEAK).

(2) En AC si la valeur de la tension mesurée est  $< 0,15\text{ V}$  l'affichage indique **0.00**.

**⚠ Pour les tensions  $\geq 600\text{ Vdc}$  ou efficaces, un bip répétitif du buzzer indique que la tension mesurée est supérieure à la tension de sécurité pour laquelle est garanti l'appareil.**

**■ Mode MIN/ MAX :**

- Précision : idem tableau précédent +0,2% L
- Temps de capture : 100 ms typ.

**■ Mode PEAK :**

- Précision : idem tableau précédent +2% L
- Temps de capture : 500 µs typ. (2,5 ms max.)

**■ Caractéristiques spécifiques en mode V-Live**

- Précision seuil de détection : 45 V<sub>crête</sub> ± 2V

**3.3 Test sonore de continuité (●)**

1. Brancher les cordons de mesure sur les bornes de l'appareil.

2. Mettre le commutateur rotatif sur la position "  "

3. Raccorder l'appareil sur le circuit à tester. Le buzzer est actif en permanence, dès que le contact est établi (circuit fermé) et si la valeur de la résistance mesurée est inférieure à la valeur de seuil choisie par programmation (réglable de 1 à 40 Ω, voir § 3.11.12).

Au-delà de 400 Ω, l'afficheur indique **OL**.

**■ Compensation de la résistance des cordons (Ω zéro)**

Pour mesurer des résistances de faible valeur, effectuer au préalable une mesure de la résistance des cordons.  
- Court-circuiter les cordons.

- Faire un **appui maintenu sur la touche HOLD** jusqu'à lire zéro sur l'afficheur. La valeur de la résistance des cordons sera alors mémorisée et retranchée à la valeur de résistance mesurée ultérieurement.

**Nota :** Si la valeur mesurée est supérieure à 2 Ω, cette correction est interdite et la valeur de correction mémorisée est remise à zéro.

**■ Caractéristiques**

Gamme d'affichage	400 Ω
Etendue de mesure	0,0 à 399,9 Ω
Précision (1)	1% L +2 pt
Résolution	0,1 Ω
Tension en circuit ouvert	≤ 3,2 V
Courant de mesure	320 µA
Protection	500 V AC ou 750 V (DC ou crête)

(1) avec compensation de la résistance des cordons de mesure

**■ Mode MIN/ MAX :**

- Précision : idem tableau précédent +0,2% L
- Temps de capture : 100 ms typ.

### 3.4 Mesure de résistances ( $\Omega$ )

1. Brancher les cordons de mesure sur les bornes de l'appareil.
2. Mettre le commutateur rotatif sur la position " " et appuyer une fois sur la touche jaune : le symbole  disparaît sur l'afficheur.
3. Raccorder l'appareil sur la résistance à mesurer.  
La sélection de gamme est automatique.  
Pour mesurer avec précision des résistances de faible valeur, faire une compensation de la résistance des cordons de mesure (voir § 3.3).

Au delà de  $40\text{ k}\Omega$ , l'afficheur indique ***OL***.

Gamme d'affichage	$400\text{ }\Omega$	$4000\text{ }\Omega$	$40\text{ k}\Omega$
Etendue de mesure	$0,0$ à $399,9\text{ }\Omega$	$400$ à $3999\text{ }\Omega$	$4,00\text{ k}\Omega$ à $39,99\text{ k}\Omega$
Précision (1)	1% L + 2 pt		
Résolution	$0,1\text{ }\Omega$	$1\text{ }\Omega$	$10\text{ }\Omega$
Tension en circuit ouvert	$\leq 3,2\text{ V}$		
Courant de mesure	$320\text{ }\mu\text{A}$	$40\text{ }\mu\text{A}$	
Protection	500 V AC ou 750 V (DC ou crête)		

(1) Avec compensation de la résistance des cordons de mesure

#### ■ Mode MIN/ MAX :

- Précision : idem tableau précédent +0,2% L
- Temps de capture : 100 ms typ.

### 3.5 Test de semi-conducteurs ()

1. Brancher les cordons de mesure sur les bornes de l'appareil, en respectant les polarités indiquées : cordon rouge sur la borne "+" et cordon noir sur la borne "COM".
2. Mettre le commutateur rotatif sur la position " " et appuyer deux fois sur la touche jaune : le symbole  apparaît sur l'afficheur.
3. Raccorder l'appareil sur le semi-conducteur (jonction) à tester:  
Le sens de circulation du courant de mesure va de la borne "+" à la borne "COM". Il correspond au test de la jonction semi-conducteur dans le sens direct.
  - **Jonction en court-circuit** : indication sonore pour un seuil  $< 0,050\text{ V}$
  - **Jonction en inverse ou coupée** (ou seuil  $> 3,2\text{ V}$ ) : affichage ***OL***.

Gamme d'affichage	$4\text{ V}$
Etendue de mesure	$0,000$ à $3,199\text{ V}$
Précision	1% L +2 pt
Résolution	$1\text{ mV}$
Courant de mesure (1)	$2\text{ mA}$ à $4\text{ mA}$
Protection	500 V AC ou 750 V (DC ou crête)

(1) Selon la tension mesurée

**■ Mode MIN/ MAX :**

- Précision : idem tableau précédent +0,2% L
- Temps de capture : 100 ms typ.

**3.6 Mesure de courants  $\approx$  (A)**

1. Mettre le commutateur rotatif sur la position "A  $\approx$ "
2. Enserrer le conducteur dans lequel circule le courant à mesurer, s'assurer de la fermeture correcte des mâchoires et de l'absence de tout corps étranger dans l'entrefer. En DC, la flèche " $\Rightarrow$ " gravée sur les mâchoires doit être orientée dans le sens présumé de circulation du courant pour que le signe de la valeur affichée soit significatif. La commutation de gamme et la sélection AC/DC sont automatiques. Agir sur la touche jaune pour forcer la sélection AC/DC ou AC + DC en manuel si nécessaire.

**■ Correction du zéro en courant (DC zéro)**

Pour mesurer les courants de faible valeur, effectuer au préalable une correction de zéro.

- Faire un appui maintenu sur la touche HOLD jusqu'à lire zéro sur l'afficheur. La valeur corrigée sera alors mémorisée et retranchée à la valeur de courant mesurée ultérieurement.

**Nota :** cette correction ne s'effectue que sur la composante continue du zéro. Si cette valeur est supérieure à 6 A, cette correction est interdite et la valeur de correction mémorisée est remise à zéro.

**■ Caractéristiques**

Gamme d'affichage	40 A	400 A	4 000 A (1)
Etendue de mesure (2)	0,20 à 39,99 A	40,0 à 399,9 A	400 à 600 A crête
Précision (3)	1,5% L + 10 pt	1,5% L + 2 pt	
Résolution	10 mA	100 mA	1 A

(1) En DC, l'affichage indique **+OL** au-delà de +400 A et **-OL** au-delà de -400 A (600 A en mode PEAK).

En AC et AC + DC, l'affichage indique **OL** au-delà de 400 Arms (600 A en mode PEAK).

(2) En AC, si la valeur du courant mesuré en AC est < 0,15 A, l'afficheur indique **0,00**.

(3) Avec correction du zéro en DC

- Répétabilité de la mesure après plusieurs fermetures consécutives de la pince : 0,3% typique.

**■ Mode MIN/ MAX :**

- Précision : idem tableau précédent +0,2% L
- Temps de capture : 100 ms typ.

**■ Mode PEAK :**

- Précision : idem tableau précédent +2% L +0,5 A
- Temps de capture : 500  $\mu$ s typ. (2,5 ms max.)

### 3.7 Fonction INRUSH

#### ■ Description

Cette fonction permet de suivre une évolution rapide du courant, du type sinusoïde amortie, en effectuant la mesure des valeurs efficaces successives calculées sur  $\frac{1}{2}$ , 1,  $2\frac{1}{2}$ , 5 et 10 périodes à partir de la plus grande valeur efficace calculée et réactualisée sur  $\frac{1}{2}$  période.

Les applications sont :

- Mesure des courants de démarrage moteur
  - Définition correcte de fusibles et disjoncteurs (relation amplitude-temps du signal)
  - Stress des composants par surcharge de courant
- Le domaine d'application est limité aux fréquences industrielles (15 Hz... 70 Hz)

#### ■ Mise en œuvre

Cette fonction est accessible en mesure de courant alternatif AC ou AC + DC, après sélection du mode MIN/MAX.

Actions	Affichages	Commentaires
Appui sur la touche jaune	0,5 P puis la valeur efficace correspondante <b>out F</b>	Entrée dans la fonction Fréquence du signal < 15 Hz ou > 70 Hz
Appui sur la touche HOLD puis appuis successifs sur la touche jaune	1P-2,5P-5P-10P-0,5P ↑ avec à chaque fois la valeur efficace correspondante en alternance	Consultation des valeurs efficaces (calculées sur des périodes consécutives)
Appui fugitif sur la touche MIN/MAX	Retour aux valeurs MIN, MAX ou PEAK	Sortie de la fonction et retour au mode MIN/MAX

#### ■ Caractéristiques

- Précision : 5% +0,5 A
- Temps de capture : 10 périodes de la fréquence du signal (200 ms à 50 Hz)
- Domaine d'utilisation :  $\geq 5$  A crête pour la 1<sup>ère</sup> période du signal

### 3.8 Mesure de fréquences (Hz)

Cette fonction est active pour les mesures V et A en alternatif (AC ou AC + DC).

1. Effectuer un appui fugitif sur la touche **Hz**, l'afficheur indique la fréquence du signal mesuré.
2. Un nouvel appui permet le retour à la mesure précédemment affichée.

### ■ Caractéristiques

Gamme d'affichage	40 Hz	400 Hz	4000 Hz	40 kHz
Etendue de mesure (1)	10,00 à 39,99 Hz	40,0 à 399,9 Hz	400 à 3999 Hz	4,00 kHz à 19,99 kHz
Précision	0,4% L +1 pt			
Résolution	0,01 Hz	0,1 Hz	1 Hz	10 Hz
Seuil de déclenchement (2)	5 V ou 10 A			

- (1) En dessous de 5 Hz, l'affichage indique **0.0**  
(2) En dessous du seuil de déclenchement, l'affichage indique une valeur indéterminée (----).  
En mode AC + DC, le seuil de déclenchement correspond à la composante alternative (AC) du signal.

### ■ MIN-MAX

- Précision : idem tableau ci-dessus +0,2% L avec limitation à 5 kHz.
- Temps de capture : 125 ms typ. toutes les 400 ms.

## 3.9 Mesure de températures (T°)

### 3.9.1 Sans capteur

Mettre le commutateur rotatif sur la position "T°". La température affichée est la température interne de l'appareil (allumage du symbole INT), équivalent à la température ambiante après une période de stabilisation thermique suffisante. Elle peut être exprimée en °C ou °F : choix de l'unité par la touche jaune.

### 3.9.2 Avec capteur

1. Connecter le capteur (couple K) sur les bornes de la pince en respectant la polarité indiquée et le placer à l'endroit où l'on veut mesurer la température.
2. Mettre le commutateur rotatif sur la position "T°". La température affichée est celle du capteur (allumage du symbole EXT), elle peut être exprimée en °C ou °F choix de l'unité par la touche jaune.

### ■ Caractéristiques

Fonction	Température interne	Température externe	
Type de capteur	Circuit intégré	Couple K	
Gamme d'affichage	400°C 400°F	400°C 400°F	4000°C 4000°F
Etendue de mesure	-10,0°C à +50,0°C +15,0°F à +120,0°F	-50,0°C à +399,9°C -50,0°F à +399,9°F	+400°C à +1000°C +400°F à +1832°F
Précision	±1,5°C ±2,7°F	1% L ±1,5°C 1% L ±2,7°F	1% L ±1,5°C 1% L ±2,7°F
Résolution		0,1°C 0,2°F	1°C 1°F
Détection de coupure du capteur	-	Allumage du symbole INT au lieu de EXT	
Constante de temps thermique	0,7 min./°C	Selon modèle de capteur	

*Nota : La précision annoncée en mesure de température externe ne tient pas compte de la précision du couple K.*

■ Mode MIN/ MAX :

- Précision : idem tableau précédent +0,2% L
- Temps de capture : 100 ms typ. (toutes les 800 ms)

### 3.10 Fonction Adaptateur (Adp.)

Cette fonction permet le branchement de tout adaptateur réalisant la conversion d'une grandeur physique (mécanique, électrique, etc...) en une tension continue ou alternative  $\leq 4$  V. Cette fonction dispose également d'un facteur d'échelle programmable par décade de 0,001 à 100000 autorisant ainsi une lecture directe (avec affichage éventuel du multiple : "m" pour "milli" et "k" pour "kilo"), pour les adaptateurs ayant un rapport de transfert égal à un multiple entier de 10.

■ Choix du facteur d'échelle

Le tableau ci-dessous indique les différentes sensibilités d'un adaptateur qui permettent une lecture directe après choix du facteur d'échelle.

Sensibilité S (mV/A) (exemple en Ampère)	Facteur d'échelle à programmer
10 mV/kA (0,01 mV/A)	10 k
100 mV/kA (0,1 mV/A)	100 k
1 mV/A	1
10 mV/A	10
100 mV/A	100
1000 mV/A (1 mV/mA)	1 m
10 mV/mA	10 m
100 mV/mA	100 m

*L'exemple donné en Ampères (A) est valable pour tout autre grandeur : humidité (% HR), éclairement (lux), vitesse (m/s), etc...*

■ Programmation du facteur d'échelle

1. Maintenir la touche jaune appuyée et amener le commutateur rotatif sur la position "Adp." : l'afficheur indique le facteur d'échelle programmé (1 par défaut) sous la forme suivante :

Affichage	1 m	10 m	100 m	1	10	100	10 k	100 k
-----------	-----	------	-------	---	----	-----	------	-------

2. Pour changer de facteur d'échelle, faire des appuis successifs sur la touche jaune jusqu'à obtenir la valeur désirée.
3. Actionner le commutateur rotatif pour mémoriser cette valeur.

### ■ Mise en œuvre

1. Brancher l'adaptateur sur la pince
2. Programmer éventuellement le facteur d'échelle (voir § précédent)
3. Mettre le commutateur sur la position "Adp."
4. Sélectionner éventuellement la nature de la tension à l'aide de la touche jaune (AC ou DC)

### ■ Caractéristiques

Gamme d'affichage (1)	4000	
Etendue de mesure (2)	0,0 à 399,9 mV	0,400 à 3,999 V
Précision	1% L +2 pt	
Impédance d'entrée	1 MΩ	
Protection	600 V AC ou DC	

- (1) *L'affichage de base est de 4000 points. La position de la virgule ainsi que l'affichage des multiples (m et k) dépendent de la programmation du facteur d'échelle.*
- (2) - *En DC, l'affichage indique +OL au delà de +3999 points et -OL au delà de -3999 points.*  
- *En AC, l'affichage indique OL au delà de +3999 points.*  
- *La commutation de gamme (400 mV à 4 V) est automatique.*  
- *En AC, la valeur basse de l'étendue de mesure est de 5,0 mV.*

### ■ Mode MIN/ MAX :

- Précision : idem tableau précédent +0,2% L
- Temps de capture : 100 ms typ.

### ■ Mode PEAK :

- Précision : idem tableau précédent +3% L en DC  
(3% L +20 mV en AC)
- Temps de capture : 500 µs typ. (2,5 ms max)

### **3.11 Fonctions secondaires**

#### **3.11.1 Blocage de l'afficheur**

L'appui fugitif sur la touche **HOLD** fige l'affichage.  
Le déblocage de l'affichage s'effectue sur un deuxième appui.

#### **3.11.2 Présélection du mode MIN/MAX**

L'appui fugitif sur la touche **HOLD** puis sur la touche **MIN/MAX** présélectionne le mode MIN/MAX. Un nouvel appui sur la touche HOLD rend le mode MIN/MAX effectif.  
*Cette fonction permet de sélectionner le mode MIN/MAX à la demande, pour éviter par exemple la prise en compte intempestive ou erronée de valeurs MIN/MAX.*

#### **3.11.3 Compensation automatique de la résistance des cordons**

Cette compensation s'effectue par appui maintenu de la touche **HOLD** lorsque la fonction test de continuité ou mesure de résistance est sélectionnée.

*Au relâché de la touche, lorsque l'affichage indique zéro, la valeur de correction est mémorisée dans la pince.*

**Si la valeur mesurée est > 2 Ω**, cette correction est interdite et la valeur de correction mémorisée est remise à zéro.  
Cette correction est interdite en mode MIN/MAX.

#### **3.11.4 Compensation automatique du zéro en mesure de courant**

Cette compensation s'effectue par appui maintenu de la touche **HOLD** lorsque la fonction mesure de courant est sélectionnée.

*Au relâché de la touche, lorsque l'affichage indique zéro, la valeur de correction est mémorisée dans la pince.*

**Si la valeur mesurée est > 6 A**, cette correction est interdite et la valeur de correction mémorisée est remise à zéro.  
Cette correction est interdite en mode MIN/MAX.

#### **3.11.5 Sélection manuelle du mode AC, DC ou AC + DC**

Par défaut la pince se met en mode AC ou DC automatiquement (symbole AC ou DC clignotant) pour les fonctions V et A.

Des appuis fugitifs successifs sur la **touche jaune** permettent de sélectionner manuellement la mesure en alternatif (AC), continu (DC) ou de signaux composés (AC + DC) et de revenir en mode automatique.

Lorsque le mode est sélectionné manuellement, le symbole AC, DC ou AC + DC est fixe.

La sélection de ce mode manuel est impossible en mode MIN/MAX ou HOLD.

La sélection du mode AC + DC pour la fonction adaptateur n'est pas possible.

#### **3.11.6 Sélections possibles en fonction continuité**

Par défaut la pince est en fonction continuité (●||) pour la position correspondante du commutateur rotatif.

Des appuis successifs sur la **touche jaune** permettent de sélectionner la mesure de résistance (Ω), puis la fonction test semi conducteur (►↔) et de revenir à la fonction continuité (●||).

### **3.11.7 Sélection de la fonction INRUSH**

Elle s'effectue en fonction A (AC, AC+DC) en appuyant d'abord sur la touche **MIN/MAX** puis sur la **touche jaune**.

La consultation des valeurs correspondantes de cette fonction s'effectue en appuyant d'abord sur la touche HOLD puis par appuis fugitifs successifs de la touche jaune (voir § 3.7).

La sortie de cette fonction est obtenue par un appui fugtif sur la touche MIN/MAX.

### **3.11.8 Choix de l'unité (°C ou °F) en mesure de température**

Elle s'effectue lorsque la fonction température est sélectionnée par appui fugtif sur la **touche jaune**, permettant de sélectionner °C ou °F selon le cas. Cette unité n'est pas mémorisée lorsque la pince est à l'arrêt. Voir § 3.11.9 si l'on veut mémoriser cette unité.

### **3.11.9 Mémorisation de l'unité (°C ou °F) en mesure de température**

Maintenir la **touche jaune** appuyée et amener le commutateur rotatif de la position OFF à la position **T°**.

*L'appareil émet un double bip puis le symbole T° s'allume et le symbole °F clignote si l'appareil était précédemment en °C ou le symbole °C clignote s'il était en °F.*

La configuration choisie est mémorisée au relâché de la touche : le symbole °F ou °C est alors allumé en fixe.

### **3.11.10 Suppression de l'arrêt automatique**

Maintenir la touche **HOLD** appuyée et amener le commutateur rotatif de la position OFF à la position **•|||**.

*L'appareil émet un double bip puis le symbole **P** clignote. La configuration choisie est mémorisée au relâché de la touche : le symbole **P** est alors allumé en fixe.*

L'appareil revient en mode arrêt automatique lorsque le commutateur passe sur la position OFF.

### **3.11.11 Etablissement de la fonction V-Live**

Maintenir la touche **HOLD** appuyée et amener le commutateur rotatif de la position OFF à la position **V**.

*L'appareil émet un double bip puis les symboles **V** et **•|||** clignotent.*

*La configuration choisie est mémorisée au relâché de la touche : le symbole **V** est alors allumé en fixe et le symbole **•|||** clignote.*

Procéder de même pour supprimer la fonction V-Live : le symbole **•|||** est alors éteint au relâché de la touche.

### **3.11.12 Modification du seuil d'indication sonore en test de continuité**

Maintenir la **touche jaune** appuyée et amener le commutateur rotatif de la position OFF à la position **•|||**.

*L'appareil émet un bip, les symboles **Ω** et **•|||** s'allument ainsi que la valeur du seuil (40.0 par défaut).*

Le réglage est alors possible de 1 Ω à 40 Ω par appuis successifs sur la touche jaune (appui fugitif : progression 1 Ω par 1 Ω; appui maintenu : progression 10 Ω par 10 Ω). Une fois la valeur choisie, actionner le commutateur rotatif pour la mémoriser.

### **3.11.13 Programmation du facteur d'échelle de la fonction adaptateur**

Maintenir la **touche jaune** appuyée et amener le commutateur rotatif de la position OFF à la position **Adp**.

*L'appareil émet un bip et la valeur du facteur d'échelle s'affiche (1 par défaut).*

Le réglage du facteur d'échelle est alors possible par appuis successifs sur la touche jaune de 1 m (0,001) à 100 k (100 000) (Voir § 3.10).

Une fois la valeur choisie, actionner le commutateur rotatif pour la mémoriser.

### **3.11.14 Mise en configuration par défaut de l'appareil**

Maintenir la **touche jaune** appuyée et amener le commutateur rotatif de la position OFF à la position **A**.

*L'appareil émet un double bip puis tous les segments de l'afficheur numérique et le symbole  clignotent.*

La configuration par défaut est mémorisée au relâché de la touche : l'afficheur ne clignote plus et le symbole  disparaît.

La configuration par défaut est :

- Seuil d'identification sonore : 40 Ω
- Arrêt automatique : avec
- Fonction V-Live : sans
- Facteur d'échelle en fonction Adaptateur : 1
- Unité de la mesure de température : non gérée

### **3.11.15 Date de la dernière calibration effectuée sur l'appareil**

Maintenir la touche **MIN/MAX** appuyée et amener le commutateur rotatif de la position OFF à la position **V**.

*L'appareil émet un bip puis la date de calibration de l'appareil s'affiche sous la forme "semaine - année" (SS.AA) tant que la touche MIN/MAX est enfoncee.*

### **3.11.16 Visualisation de la version du logiciel interne**

Maintenir la touche **HOLD** appuyée et amener le commutateur rotatif de la position OFF à la position **A**.

*L'appareil émet un bip, la version du logiciel est visualisée sous la forme UX.XX pendant 2 secondes, puis remplacée par l'affichage de tous les segments de l'afficheur tant que la touche HOLD est enfoncee.*

### **3.11.17 Visualisation des segments de l'afficheur**

Voir § 3.11.16. Elle est également possible pour toute combinaison touche-commutateur non décrite précédemment.

## 4. CARACTERISTIQUES GENERALES

### 4.1 Dimensions et masse

- 70 x 193 x 37 mm
- 260 g

### 4.2 Capacité d'enserrage de la pince


- ≤ 26 mm

### 4.3 Alimentation

- Une pile 9 V standard alcaline (type IEC 6LF22, 6LR61 ou NEDA 1604). Pour le remplacement de celle-ci, voir § 7.1.
- Autonomie moyenne : 75 h ou 25000 mesures de 10 s
- Indicateur d'usure de la pile :
  - Clinquant : autonomie < 1 h
  - Fixe : changer la pile
- Arrêt automatique après 10 minutes sans action sur le commutateur ou les touches (remise en service en passant par la position OFF du commutateur ou en actionnant une touche quelconque)

### 4.4 Conditions d'environnement

#### ■ Température - Humidité

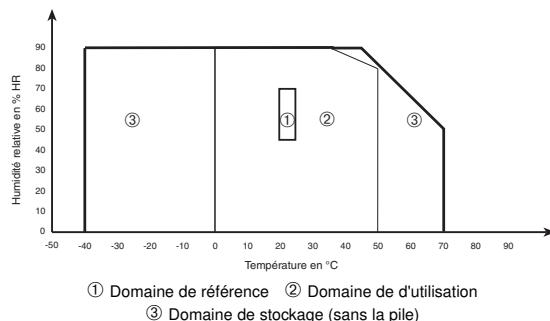

#### ■ Altitude

- Fonctionnement : ≤ 2000 m
- Stockage : ≤ 12000 m

#### ■ Utilisation en intérieur

Etanchéité : indice de protection IP 40 (*selon EN 60529*)

### 4.5 Conformité aux normes

#### ■ Sécurité électrique

(*selon EN 61010-1 et EN 61010-2-032*)

- Double isolation : 
- Catégorie d'installation : III
- Degré de pollution : 2
- Tension assignée : 600 V (RMS ou DC)
- ou - Catégorie d'installation : IV
- Tension assignée : 300V (RMS ou DC)


- **Chocs électriques** (*essai selon IEC 1000-4-5*)
  - 6 kV en mode différentiel sur la fonction voltmètre, critère d'aptitude B
  - 2 kV induits sur le câble de mesure du courant, critère d'aptitude B
- **Compatibilité électromagnétique**  
(*selon EN 61326-1*)
  - Emission :** classe B
  - Immunité :**
    - Décharges électrostatiques :
      - 4 kV au contact, critère aptitude B
      - 8 kV dans l'air, critère aptitude B
    - Champs rayonnés : 10 V/m, critère d'aptitude B
    - Transitoires rapides : 1 kV, critère d'aptitude B
    - Perturbations conduites : 3 V, critère d'aptitude A
- **Tenue mécanique**
  - Chute libre 1 m (*essai selon IEC 68-2-32*)
  - Chocs : 0,5 J (*essai selon IEC 68-2-27*)
  - Vibrations : 0,75 mm (*essai selon IEC 68-2-6*)
- **Auto-extinguibilité** (*selon UL94*)
  - Boîtier : V0
  - Mâchoires : V0
  - Fenêtre d'affichage : V2

#### 4.6 Variations dans le domaine d'utilisation


Grandeur d'influence	Plage d'influence	Grandeur influencée	Influence	
			Typique	Max
Tension pile	7,5 à 10 V	Toutes	< 1 pt	0,2% L +1 pt
Température	0...50°C	V - Adp. A $\Omega \rightarrow$ T° Hz	0,05% L/10°C 0,3% L/10°C 0,1% L/10°C - 0,03% L/10°C	0,2% L /10°C +2 pt 0,5% L /10°C +2 pt 0,2% L /10°C +2 pt 0,5% L /10°C +1,5°C 0,1% L /10°C +2 pt
Humidité relative	10...90% HR	V - Adp. A $\Omega \rightarrow$ T° Hz	< 1 pt 0,2% L 0,2% L 0,3% L 0,05% L	0,1% L +1 pt 0,3% L +2 pt 0,3% L +2 pt 0,5% L +1,5°C 0,1% L +2 pt
Fréquence	10 Hz...1 kHz 1 kHz...5 kHz 10 Hz...400 Hz 400 Hz...1 kHz 1 kHz...5 kHz 10 Hz...400 Hz 400 Hz...1 kHz	V A Adp	voir courbe voir courbe voir courbe	1% L +1 pt 6% L +1 pt 1% L +1 pt 5% L +1 pt -3 dB 1% L +1 pt 5% L +1 pt
Position du conducteur dans les mâchoires (f ≤ 400 Hz)	Position quelconque sur le périmètre interne des mâchoires	A	0,7% L	1% L +1 pt
Rémanence	0...600 A crête	A	2 mA/A	3 mA/A

Grandeur d'influence	Plage d'influence	Grandeur influencée	Influence	
			Typique	Max
Conducteur adjacent parcouru par un courant 400 A <sub>cc</sub> ou RMS	Conducteur au contact du périmètre externe des mâchoires	A	45 dB	40 dB
Conducteur enserré par la pince	0...400 A DC ou RMS	V - Adp. T°	< 1 pt	1 pt
Application d'une tension sur la pince	0...600 V DC ou RMS	A	< 1 pt	1 pt
Facteur de crête	1 à 3,5 limité à 600 A crête 900 V crête	A <sub>(AC, AC + DC)</sub> V <sub>(AC, AC + DC)</sub>	1% L 1% L	3% L + 1 pt 3% L + 1 pt
Réjection de mode série en DC	0...600 V/50 Hz 0...4 V/50 Hz 0...400 A/50 Hz	V <sub>DC</sub> Adp DC A <sub>DC</sub>	50 dB 60 dB 40 dB	45 dB 50 dB 35 dB
Réjection de mode série en AC	0...600 V DC 0...4 V DC 0...400 A DC	V <sub>(AC, AC + DC)</sub> Adp AC A <sub>(AC, AC + DC)</sub>	> 60 dB 60 dB > 50 dB	50 dB 50 dB 40 dB
Réjection de mode commun	0...600 V/50 Hz	V A T°	< 1 pt 0,07 A/100 V < 1 pt	60 dB 0,1 A/100 V 60 dB
Influence d'un champ magnétique externe	0...400 A/m (50 Hz)	A	70 dB	60 dB
Nombre de manœuvres d'ouverture des mâchoires	50000	A	0,3% L	1% + 1 pt


■ Courbe typique de réponse en fréquence  
 -  $V = f(f)$

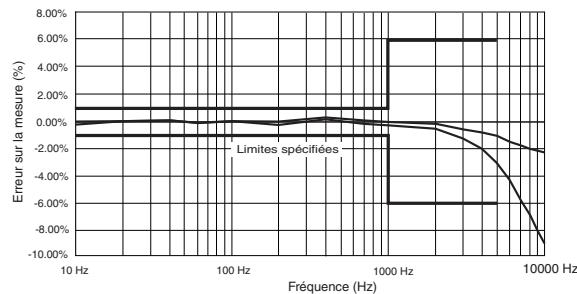

-  $I = f(f)$

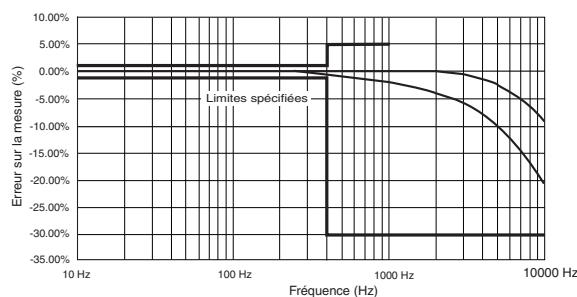

-  $V (\text{adp}) = f(f)$

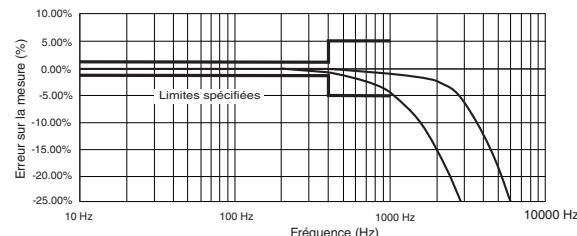

4.7 Conditions limites de fonctionnement  
 ■ Température du conducteur enserré :  $\leq 110^\circ\text{C}$

## 5. POUR COMMANDER

---

**F07 .....** **P01120907Z**  
*Livrée sous blister avec un jeu de 2 cordons à pointe de touche,  
1 adaptateur thermocouple K, 1 pile 9 V, un étui de transport et  
cette notice de fonctionnement*

### Accessoires et rechanges

- Jeu de 2 cordons  
à pointe de touche (NF EN 61010) ..... **P01295084**
- Jeu de 2 cordons  
à fiche de sécurité (NF EN 61010) ..... **P01295088**
- Jeu de 2 pinces crocodiles (NF EN 61010) .... **P01101848**
- Jeu de 2 cordons  
à pointe de touche IP2X ..... **P01295157**
- Etui de transport N° 7 ..... **P01298532**
- Adaptateur couple K / fiches Ø 4 mm ..... **P01101780**
- Capteur de température d'usage général  
avec poignée type SK13 ..... **P03652918**
- De nombreux autres types de capteurs couple K sont  
disponibles selon l'application visée (air ambiant, surface,  
pénétration, ...) Nous consulter.
- Différents accessoires de mesure élargissent le champ  
d'application ou confèrent de nouvelles fonctions à votre  
pince... Nous consulter.

**NB :** Toujours utiliser des accessoires adaptés à la tension et  
à la catégorie de surtension du circuit à mesurer (selon  
NF EN 61010).

## 6. GARANTIE

---

Notre garantie s'exerce, sauf stipulation expresse, pendant  
**douze mois** après la date de mise à disposition du matériel  
(extrait de nos Conditions Générales de Vente, communiquées  
sur demande).

## 7. MAINTENANCE

---



**Pour la maintenance, utilisez seulement les pièces de  
rechange qui ont été spécifiées. Le fabricant ne pourra  
être tenu pour responsable de tout accident survenu  
suite à une réparation effectuée en dehors de son  
service après-vente ou des réparateurs agréés.**

## 7.1 Remplacement de la pile

 **La pince doit être déconnectée de toute source électrique extérieure et ne pas enserrer de câble.**

- Placer le commutateur sur OFF
- Glisser un tournevis dans la fente située en haut de la trappe contenant la pile (au dos de la pince) et pousser la trappe de la pile vers le haut.
- Remplacer la pile usagée par une pile 9 V, type LF22, en prenant soin de respecter les polarités.
- Replacer la pile dans son logement, puis remettre la trappe de la pile en place.

## 7.2 Stockage

Si la pince n'est pas mis en service pendant une durée dépassant 60 jours, enlevez la pile et stockez-la séparément.

## 7.3 Nettoyage

 **La pince doit être déconnectée de toute source électrique extérieure et ne pas enserrer de câble.**

- Pour nettoyer le boîtier et les mâchoires, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau savonneuse. Rincer avec un chiffon humide. Ensuite, sécher rapidement avec un chiffon ou de l'air pulsé.
- Ne pas projeter d'eau sur la pince
- Maintenir l'entrefer entre les mâchoires dans un état de propreté parfait.

## 7.4 Vérification métrologique

 **Comme tous les appareils de mesure ou d'essais, une vérification périodique est nécessaire.**

Nous vous conseillons une vérification annuelle de cet appareil. Pour les vérifications et étalonnages, adressez-vous à nos laboratoires de métrologie accrédités COFRAC ou aux centres techniques MANUMESURE.

Renseignements et coordonnées sur demande :  
Tél. : 02 31 64 51 55 - Fax : 02 31 64 51 72

### ■ Réparations

Pour les réparations sous garantie et hors garantie, contactez votre agence commerciale Chauvin Arnoux la plus proche ou votre centre technique régional Manumesure qui établira un dossier de retour et vous communiquera la procédure à suivre.

Cordonnées disponibles sur notre site : <http://www.chauvin-arnoux.com> ou par téléphone aux numéros suivants : 02 31 64 51 55 (centre technique Manumesure) , 01 44 85 44 85 (Chauvin Arnoux).

Pour les réparations hors de France métropolitaine, sous garantie et hors garantie, retournez l'appareil à votre agence Chauvin Arnoux locale ou à votre distributeur.

## *English*

### **Meaning of symbol**

**Caution! Please consult the User Manual before using the device.**  
In this User Manual, failure to follow or carry out instructions preceded by this symbol may result in personal injury or damage to the device and the installations.

### **Meaning of symbol**

This appliance is protected by double insulation or reinforced insulation. It does not have to be connected to an earth protection terminal for electrical safety.

### **Meaning of CAT III symbol**

This voltage surge category III clamp, with pollution level 2, complies with stringent reliability and availability requirements, corresponding to fixed industrial and domestic installations (see IEC 664-1).

Thank you for purchasing this “F07” series multimeter clamp.

To get the best service from this instrument:

- **read** this user's manual carefully,
- **respect** the safety precautions detailed

## **PRECAUTIONS FOR USE**

- Never use on networks with voltage higher than 600 V in relation to the ground and whose overvoltage category is higher than III, i.e. fixed industrial and domestic installations (see IEC 664-1).
- Indoor use in environments with a degree of pollution of 2 maximum (cf. IEC 664-1), temperature of 0°C to + 50°C and relative humidity lower than 70%.
- Use accessories compliant with safety standards (NF EN 61010-2-031) with minimal voltage of 600 V and overvoltage category III.
- Never open the clamp box before disconnecting all power sources.
- Never connect to the circuit to be measured if the clamp box is not properly closed.
- Before any measurement, check the proper positioning of the cables and switch.
- When measuring current check for proper alignment of the conductor in relation to the markers and proper closing of the jaws.
- Always disconnect the clamp from any power source before changing the battery.
- Do not perform resistance tests, continuity tests or semi-conductor tests on a circuit under power.
- The probe assemblies used for mains voltage measurements must be of rated measurement category III or IV or better per CEI 61010-031 and have a rated voltage of at least 600V (CAT III) or 300V (CAT IV).

## CONTENTS

---

1. PRESENTATION .....	27
2. DESCRIPTION .....	27
3. IMPLEMENTATION-FUNCTIONAL CHARACTERISTICS .....	31
3.1 Reference conditions .....	31
3.2 Voltage measurements $\approx$ (V) .....	31
3.3 Audio continuity test (  ) .....	32
3.4 Resistance measurement ( $\Omega$ ) .....	33
3.5 Semi-Conductor Test (  ) .....	33
3.6 Current measurements $\approx$ (A) .....	34
3.7 INRUSH function .....	35
3.8 Frequency measurements (Hz) .....	35
3.9 Temperature Measurement ( $T^\circ$ ) .....	36
3.9.1 No sensor .....	36
3.9.2 With sensor .....	36
3.10 Adapter Function (Adp.) .....	37
3.11 Secondary Functions .....	39
3.11.1 Display lock .....	39
3.11.2 Preselection of MIN/MAX mode .....	39
3.11.3 Automatic compensation for cable resistance ..	39
3.11.4 Automatic compensation of current measurement zero .....	39
3.11.5 Manual mode selection AC, DC or AC + DC ..	39
3.11.6 Selections possible in continuity fonction ..	39
3.11.7 Selection OF INRUSH function .....	40
3.11.8 Choice of units ( $^{\circ}\text{C}$ or $^{\circ}\text{F}$ ) in measurement of temperature .....	40
3.11.9 Memorisation of unit ( $^{\circ}\text{C}$ or $^{\circ}\text{F}$ ) in measurement of temperature .....	40
3.11.10 Suppression of automatic stop .....	40
3.11.11 Activation of the V-Live function .....	40
3.11.12 Modification of audio indication threshold in continuity test .....	40
3.11.13 Programming the scale factor of adapter function .....	41
3.11.14 Default configuration of the unit .....	41
3.11.15 Date of last calibration carried out on unit ..	41
3.11.16 Display of the internal software version .....	41
3.11.17 Displaying of display segments .....	41
4. GENERAL SPECIFICATIONS .....	42
4.1 Dimensions and weight .....	42
4.2 Clamp Tightening Capacity .....	42
4.3 Power supply .....	42
4.4 Environmental parameters .....	42
4.5 Compliance with norms .....	42
4.6 Variations in operating range .....	43
4.7 Marginal operating conditions .....	45
5. TO ORDER .....	46
6. WARRANTY .....	46
7. MAINTENANCE .....	47
7.1 Changing the battery .....	47
7.2 Storage .....	47
7.3 Cleaning .....	47
7.4 Metrological verification .....	47
8. APPENDIX .....	117

## 1. PRESENTATION

---

Clamp multimeter F07 emphasises reliability and simplicity of use to respond to the needs of power professionals:

- A compact unit integrating the current sensor for intensity measurements without breaking the test circuit
  - Outstanding ergonomic features, in particular:
    - automatic or manual selection of the type of signal to be measured, AC or DC,
    - measurement of the RMS value of any signal (AC + DC)
    - automatic selection of measurement calibre,
    - programmable audio voltage indication: V-Live,
    - «measurement range exceeded» indication,
    - Backlighting of the digital display
    - auto power off system,
    - MIN - MAX – PEAK value recording function,
    - correction of deviations in DC measurement (DC zero)
    - automatic compensation of measurement cable resistance ( $\Omega$  zero).
  - Compliance with IEC electrical safety standards and CE markings
  - Lightness and ruggedness for field use
- With all new additional features:
- "Inrush" function in particular for measurement of motor starting currents.
  - "Adapter" function with direct reading via scale factor programming.

## 2. DESCRIPTION

---

(see diagram in § 8 Appendix)

① **Jaws**

② **6-way rotary switch:**

**OFF** Deactivation of the clamp, activation is ensured by selection of other functions

**V $\sim$**  Measurement of DC and AC voltages (rms value)

**$\Omega$**  Continuity measurement, by use of the yellow resistance key and semi-conductor test

**A $\sim$**  Measurement of DC and AC voltages (rms value)

**T** Measurement of clamp ambient or external temperature, depending on presence or absence of sensor, in °C or °F.

**Adp.** ≈ Selection of «Adapter» function

### ③ Command keys

The keys are capable of 3 types of action:

#### Short pressure

< 1.3 s, it is valid if the key pressure is detected.

#### Long pressure

> 1.3 s, this gives access to a measurement or operating mode. Holding or releasing the key has no effect.

#### Held pressure

Gives access to a measurement or operating mode and remains in this mode as long as pressure is held. Releasing the key causes return to the previous mode.

#### ■ HOLD has 4 different functions

(see description § 3.11):

- Display lock
- Preselection of MIN/MAX mode
- Automatic compensation for cable resistance
- Automatic compensation of current measurement zero

#### ■ The yellow key has 4 different functions

(see description § 3.11):

- Manual mode selection AC, DC or AC + DC
- Selection of resistance function ( $\Omega$ ), semi-conductor test (→↔), continuity test (●)
- Selection OF INRUSH function
- Choice of units ( $^{\circ}\text{C}$  or  $^{\circ}\text{F}$ ) in temperature measurement

#### ■ MIN/MAX operates by end-around shift on short pressure:

MIN/MAX	V, A and Adp. Functions	Other functions
1st press	PEAK value	MAX value
2 <sup>nd</sup> press	MAX value	MIN value
3 <sup>rd</sup> press	MIN value	Return to MAX value
4 <sup>th</sup> press	Return to MAX value	—

At any time, a long press on the key will quit the MIN/MAX mode.

**Note:** In MIN/MAX mode, the Automatic stop function of the unit is unavailable (symbol )

■ **Hz** A short press displays the frequency of the measured signal, another press switches back to the previous value. This key is active only for the A and V functions in AC or AC + DC mode.

■ **\*** Short pressure: display backlight command. Automatic shutdown after 2 minutes.

**Held pressure:** display of estimated remaining battery power, expressed in hours (except INRUSH and phase order functions).

#### **HOLD key / switch combination**

(see description § 3.11):

- Suppression of automatic stop function
- Activation of the V-Live function
- Display of the internal software version

#### **Yellow key / switch combination**

(see description § 3.11):

- Modification of audio indication threshold in continuity test
- Choice of default units ( $^{\circ}\text{C}$  or  $^{\circ}\text{F}$ ) in temperature measurement
- Programming of scale factor while in Adapter function
- Default configuration of the unit

#### **MIN/MAX key / switch combination**

(see description § 3.11):

- Date of last calibration performed on unit


#### **④ Liquid crystal display**

The liquid crystal display includes the digital display of the measured values, the related units and symbols.

##### **Digital display**

4 digits, 9999 points, 3 decimal points , + and - signs (DC and peak measurement).

- +OL** : Positive value range exceedance (> 3999 points)
- OL** : Negative value range exceedance
- OL** : Unsigned value range exceedance
- : Indeterminate value (middle segments)

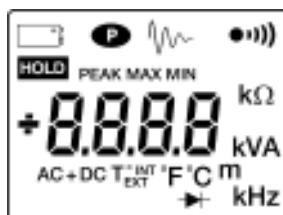

##### **Symbol display**

**■** : **Flashing**, clamp power limited to approximately 1 hour

**Steady**, battery drained, clamp operation or accuracy no longer guaranteed

**P** : Constant operation (no automatic shutdown)

**~** : ON steady when the INRUSH function is selected

**•|||** : **Fixed**: Continuity measurement

**Flashing**: V-Live function selected

<b>HOLD</b>	HOLD Function active
<b>PEAK</b>	ON in V, A and Adp. in MIN/MAX mode if the measurement of the peak value is selected
<b>MAX</b>	Indicates the display of a maximum value in MIN/MAX mode
<b>MIN</b>	Indicates the display of a minimum value in MIN/MAX mode
<b>AC</b>	Fixed: measurement in AC manual mode Flashing: measurement in AC automatic mode
<b>DC</b>	Fixed: measurement in DC manual mode Flashing: measurement in DC automatic mode
<b>AC + DC</b>	measurement in AC + DC manual mode
<b>T°</b>	Temperature measurement
<b>INT</b>	Temperature measurement when the terminals are not connected or if the connected thermocouple is defective
<b>EXT</b>	Temperature measurement when the thermocouple is connected
<b>►—</b>	Semi-conductor test on position $\Omega$
<b>m</b>	Scale factor < 1 in adapter function
<b>k</b>	Scale factor > 1000 in adapter function

#### ■ The Buzzer

Different tones are emitted according to the function given to the buzzer :

- **Short and medium sound:** valid key
- **Short and high-pitched sound:** prohibited key
- **Short and low sound:** Quit MIN/MAX mode
- **2 short and high-pitched beeps:** validation of a configuration parameter
- **Short and medium sound every 400 ms:** voltage measured higher than the unit's guaranteed safety voltage.
- **5 short and medium recurring beeps:** automatic deactivation of the instrument
- **Short and medium sound:** measured continuity value, lower than programmed threshold, short-circuit junction during semi-conductor test.
- **Modulated medium continuous sound:** value measured in volts, higher than 45 V peak when the V-Live function is selected.

### **3. IMPLEMENTATION FUNCTIONAL CHARACTERISTICS**

#### **3.1 Reference conditions**

The functional characteristics mentioned in each of the measurement functions are guaranteed in the following reference ranges:

- Temperature:  $+23^{\circ}\text{C} \pm 3\text{ K}$
- Humidity: 45% to 75% relative humidity
- Supply voltage:  $8.5\text{ V} \pm 0.5\text{ V}$
- Frequency range of applied AC signal: 45 -65 Hz
- Peak factor of applied AC signal:  $\sqrt{2}$
- Position of conductor in clamp jaws: centred.
- Conductor diameter:  $\leq 5\text{ mm}$
- No external AC magnetic field
- No electrical field

#### **3.2 Voltage measurements $\approx (\text{V})$**

1. Connect the measurement leads to the instrument's terminals, complying with the polarities indicated: red lead on the «+» terminal and black lead on the "COM" terminal.

2. Set the rotary switch to position "V $\approx$ ".

3. Connect the assembly to the voltage source to be measured, making sure if possible that this voltage does not exceed the maximum acceptable limits (see table below).

Range switching and AC/DC selection are automatic. Actuate the yellow key to force AC/DC or AC + DC selection manually if necessary.

**⚠ If the signal measured is  $> 45\text{ V}$  peak, the audio indication is activated if the V-Live function is selected (see § 3.11.11).**

Display range	40 V	400 V	4.000 V (1)
Measuring range (2)	0.2 V to 39.99 V	40.0 V to 399.9 V	400 to 600 V 400 to 900 Vpeak
Accuracy	1% L +5 pt	1% L +2 pt	1% L +2 pt
Resolution	10 mV	0.1 V	1 V
Input impedance	1 M $\Omega$		
Protection	600 V AC or DC		

(1) In DC, the display indicates **+OL** above +600 V and **-OL** above -600 V (900 V in PEAK mode).

In AC and AC + DC, the display indicates **OL** over 600 Vrms (900 V in PEAK mode).

(2) In AC if the value of the voltage measured is  $< 0.15\text{ V}$  the display indicates **0.00**.

**⚠ For voltages  $\geq 600\text{ Vdc}$  or rms, a repetitive beep of the buzzer indicates that the measured voltage is higher than the unit's guaranteed safety voltage.**

- **MIN/ MAX Mode:**
  - Accuracy: same as previous table +0.2% L
  - Capture time: 100 ms typ.

- **PEAK Mode:**
  - Accuracy: same as previous table +2% L
  - Capture time: 500 µs typ. (2.5 ms max.)

- **Special characteristics in V-Live mode**
  - Detection threshold accuracy: 45 V<sub>peak</sub> ± 2V

### 3.3 Audio continuity test (●)

1. Connect the measurement cables to the unit terminals.
2. Set the rotary switch to position "  "
3. Connect the unit to the circuit to be tested. The buzzer is continuously active as soon as contact is established (circuit closed) and if the resistance value measured is lower than the threshold value chosen by the programming (adjustable from 1 to 40 Ω, see § 3.11.12).  
Above 400 Ω, the display indicates **OL**.

#### ■ Cable resistance compensation (Ω zero)

To measure low resistance values, measure the cable resistance first.

- Short-circuit the cables.
- **Press and hold the HOLD key** until zero appears on the display. The cable resistance value will then be memorised and subtracted from the value of the resistance measured later.

**Note:** If the value measured is higher than 2 Ω, this correction is stopped and the memorised correction value is reset to zero.

#### ■ Characteristics

Display range	400 Ω
Measuring range	0.0 to 399.9 Ω
Accuracy (1):	1% L +2 pt
Resolution	0.1 Ω
Open circuit voltage	≤ 3.2 V
Measuring current	320 µA
Protection	500 V AC or 750 V (DC or peak)

(1) with compensation for measurement cable resistance

#### ■ MIN/ MAX Mode:

- Accuracy: same as previous table +0.2% L
- Capture time: 100 ms typ.

### 3.4 Resistance measurement ( $\Omega$ )

1. Connect the measurement cables to the unit terminals.
2. Set the rotary switch to position " $\Omega \rightarrow \square$ " and press once on the yellow key: The  $\bullet\bullet\bullet$  symbol is no longer displayed.
3. Connect the unit to the resistance to be tested.  
Range selection is automatic.  
To measure low resistance with accuracy compensate the measurement cable resistance (see § 3.3).  
Above  $40 \Omega$ , the display indicates ***OL***.

Display range	400 $\Omega$	4000 $\Omega$	40 k $\Omega$
Measuring range	0.0 to 399.9 $\Omega$	400 to 3999 $\Omega$	4.00 k $\Omega$ à 39.99 k $\Omega$
Accuracy (1):	1% L +2 pt		
Resolution	0.1 $\Omega$	1 $\Omega$	10 $\Omega$
Open circuit voltage	$\leq 3.2$ V		
Measuring current	320 $\mu$ A	40 $\mu$ A	
Protection	500 V AC or 750 V (DC or peak)		

(1) With compensation for measurement cable resistance

### ■ MIN/ MAX Mode:

- Accuracy: same as previous table +0.2% L
- Capture time: 100 ms typ.

### 3.5 Semi-Conductor Test ( $\rightarrow \square$ )

1. Connect the measurement leads to the instrument's terminals, complying with the polarities indicated: red lead on the «+» terminal and black lead on the «COM» terminal.
2. Set the rotary switch to position " $\Omega \rightarrow \square$ " and press twice on the yellow key: The  $\rightarrow \square$  symbol appears on the display.
3. Connect the unit to the semi-conductor (junction) to be tested.  
The measurement current moves from the «+» terminals to the «COM» terminal. It corresponds to the direct testing of the semi-conductor junction.  
- **Short-circuit junction:** audio indication for a threshold  $< 0.050$  V  
- **Cut or reversed junction** (or threshold  $> 3.2$  V) : display of ***OL***.

Display range	4 V
Measuring range	0 to 3.199 V
Accuracy	1% L +2 pt
Resolution	1 mV
Measuring current (1)	2 mA to 4 mA
Protection	500 V AC or 750 V (DC or peak)

(1) Per the voltage measured

### ■ MIN/ MAX Mode:

- Accuracy: same as previous table +0.2% L
- Capture time: 100 ms typ.

### 3.6 Current measurements $\approx$ (A)

1. Set the rotary switch to position "A  $\approx$ ".
2. Clamp the conductor carrying the current to be measured, check for proper closing of the jaws and for foreign bodies in the gap.  
For DC, the " $\rightarrow$ " arrow engraved on the jaws must be directed in the presumed direction of current circulation for the sign of the displayed value to be significant.  
Range switching and AC/DC selection are automatic. Actuate the yellow key to force AC/DC or AC + DC selection manually if necessary.

#### ■ Correction of the current zero (DC zero)

To measure the low currents, perform a zero correction first.

- Press and hold the HOLD key until zero appears on the display. The corrected value will then be memorised and subtracted from the value of the current measured later.

**Note:** this correction is performed only on the DC component of the zero. If the value measured is higher than 6 A, this correction is stopped and the memorised correction value is reset to zero.

#### ■ Characteristics

Display range	40 A	400 A	4000 A (1)
Measuring range (2)	0.20 to 39.99 A	40.0 to 399.9 A	400 to 600 Apeak
Accuracy (3)	1.5% L +10 pt	1.5% L +2 pt	
Resolution	10 mA	100 mA	1 A

(1) In DC, the display indicates **+OL** above +400 A and **-OL** above -400 A (600 A in PEAK mode).

In AC and AC + DC, the display indicates **OL** over 400 Arms (600 A in PEAK mode).

(2) In AC, if the value of the current measured in AC is < 0.15 A, the display shows **0.00**.

(3) With correction of zero in DC

- Repeatability of the measurement after several consecutive closings of the clamp: 0.3% typical

#### ■ MIN/ MAX Mode:

- Accuracy: same as previous table +0.2% L
- Capture time: 100 ms typ.

#### ■ PEAK Mode:

- Accuracy: same as previous table +2% L +0.5 A
- Capture time: 500  $\mu$ s typ. (2.5 ms max.)

### 3.7 INRUSH function

#### ■ Description

This function is used to follow quick changes in the current, such as a damped sinusoidal quantity, by measuring the successive rms values calculated on  $\frac{1}{2}$ , 1,  $2\frac{1}{2}$ , 5 and 10 periods from the largest rms value computed and updated on  $\frac{1}{2}$  period.

The applications are:

- Measurement of motor start-up currents
- Correct definition of fuses and circuit breakers (signal amplitude-time relationship)
- Stress on components by current overload

The field of application is limited to industrial frequencies (15 Hz... 70 Hz)

#### ■ Implementation

This function is accessible in AC or AC + DC current measurement, after selection of the MIN/MAX mode.

Action	Display	Comments
Press the key yellow	0.5 P then the value for rms corresponding <b>out F</b>	Enter the function Signal frequency < 15 Hz or > 70 Hz
Press on HOLD key then press successively the yellow key	1P-2.5P-5P-10P-0.5P ↑ with each time the rms value corresponding alternately	Consultation of values rms (computed on of consecutive periods )
Short pressure on the MIN/MAX key	Return to values MIN, MAX or PEAK	Exit from the function return to MIN/MAX mode

#### ■ Characteristics

- Accuracy: 5% +0.5 A
- Capture time: 10 periods of the signal frequency (200 ms at 50 Hz)
- Range for use:  $\geq 5$  A peak for the first period of the signal

### 3.8 Frequency measurements (Hz)

This function is active only for the A and V functions in AC (AC or AC + DC) mode.

1. Perform a short pressing on the **Hz** key, the display shows the frequency of the measured signal.
2. Pressing again returns to the previously displayed measurement.

## ■ Characteristics

Display range	40 Hz	400 Hz	4000 Hz	40 kHz
Measuring range (1)	10.00 to 39.99 Hz	40.0 to 399.9 Hz	400 to 3999 Hz	4.00 kHz to 19.99 kHz
Accuracy	0.4% L +1 pt			
Resolution	0.01 Hz	0.1 Hz	1 Hz	10 Hz
Triggering threshold (2)	5 V or 10 A			

- (1) Below 5 Hz, the display shows **0.0**  
 (2) Below the triggering threshold, the display shows an indeterminate value (---).  
 In AC + DC mode, the triggering threshold corresponds to the AC component (AC) of the signal.

## ■ MIN/ MAX Mode:

- Accuracy: same as in the table above +0.2% of reading with limitation to 5 kHz.
- Capture time: 125 ms typ. every 400 ms

## 3.9 Temperature Measurement (T°)

### 3.9.1 No sensor

Set the rotary switch to position "T°".

The temperature displayed is the internal temperature of the unit (INT symbol ON), equivalent to the ambient temperature after a sufficient period of thermal stabilisation. It can be expressed in °C or °F: choice of a unit using the yellow key.

### 3.9.2 With sensor

1. Connect sensor (K couple) to the clamp terminals, observing the polarity indicated and placing it where you wish to measure the temperature.
2. Set the rotary switch to position "T°". The temperature displayed is that of the sensor (EXT symbol ON), it may be expressed in °C or °F: choice of unit by the yellow key.

## ■ Characteristics

Function	Internal temperature	External temperature	
Type of sensor	Integrated Circuit	K Couple	
Display range	400°C 400°F	400°C 400°F	4000°C 4000°F
Extended measurement	-10.0°C to +50.0°C +15.0°F to +120.0°F	-50.0°C to +399.9°C -50.0°F to +399.9°F	+400°C to +1.000°C +400°F to +1832°F
Accuracy	±1.5°C ±2.7°F	1%L ±1.5°C 1%L ±2.7°F	1%L ±1.5°C 1%L ±2.7°F
Resolution	0.1°C 0.2°F		1°C 1°F
Detection of sensor shutdown	-	INT symbol ON instead of EXT	
Thermal time constant	0.7 min./°C	Depending on sensor model	

**Note:** The accuracy announced for external temperature measurement does not integrate the accuracy of the K couple.

**■ MIN/ MAX Mode:**

- Accuracy: same as previous table +0.2% L
- Capture time: 100 ms typ. (every 800 ms)

**3.10 Adapter Function (Adp.)**

This function is used to connect any adapter ensuring the conversion of a physical quantity (mechanical, electrical, etc...) into a DC or AC current  $\leq 4$  V.

This function also has a programmable scale factor by decade from 0.001 to 100,000 capable of direct reading (with possible display of the multiple: "m" for "milli" and "k" for "kilo"), for the adapters having a transfer ratio equal to a whole multiple of 10.

**■ Scale factor selection**

The table below shows the different sensitivities of a direct-reading adapter after selection of a scale factor.

Sensitivity S (mV/A) (example in Amperes)	Scale factor to be programmed
10 mV/kA (0.01 mV/A)	10 k
100 mV/kA (0.1 mV/A)	100 k
1 mV/A	1
10 mV/A	10
100 mV/A	100
1000 mV/A (1 mV/mA)	1 m
10 mV/mA	10 m
100 mV/mA	100 m

*The example given in Amperes (A) is valid for any other quantity: humidity (% HR), light (lux), speed (m/s), etc...*

**■ Scale factor programming**

1. Maintain the yellow key pressed and select the "Adp." position on the rotary switch: the display indicates the programmed scale factor (1 by default) as follows:

Display	1 m	10 m	100 m	1	10	100	10 k	100 k
---------	-----	------	-------	---	----	-----	------	-------

2. To change the scale factor, press the yellow key successively until the required value is obtained.
3. Use the rotary switch to memorise this value.

**■ Implementation**

1. Connect the adapter to the clamp
2. Program the scale factor if necessary (see § above)
3. Set the rotary switch to position "Adp".
4. Select the type of voltage using the yellow key if necessary (AC or DC)

## ■ Characteristics

Display range (1)	4000	
Measuring range (2)	0.0 to 399.9 mV	0.400 to 3.999 V
Accuracy	1% L +2 pt	
Input impedance	1 MΩ	
Protection	600 V AC or DC	

(1) The basic display is 4000 points. The position of the decimal and the display of multiples (m and k) depend on the programming of the scale factor.

- (2) - In DC, the display shows **+OL** above +3999 points and **-OL** above -3999 points.  
- In AC, the display shows **OL** above +3999 points.  
- Range switching (400 mV to 4 V) is automatic.  
- In AC, the lower limit of the measurement range is 5.0 mV.

## ■ MIN/ MAX Mode:

- Accuracy: same as previous table +0.2% L
- Capture time: 100 ms typ.

## ■ PEAK Mode:

- Accuracy: same as previous table +3% of reading in DC (3% L +20 mV in AC)
- Capture time: 500 µs typ. (2.5 ms max.)

### **3.11 Secondary Functions**

#### **3.11.1 Display lock**

A short pressing on the **HOLD** key freezes the display.  
A second pressing unlocks the display.

#### **3.11.2 Preselection of MIN/MAX mode**

A short pressing on the **HOLD** key then on the **MIN/MAX** key preselects the MIN/MAX mode. A second pressing on the **HOLD** key makes the MIN/MAX mode effective.  
*This function is used to select the MIN/MAX mode upon request to prevent, for example, the unwanted or mistaken integration of MIN/MAX values.*

#### **3.11.3 Automatic compensation for cable resistance**

This compensation is obtained by holding down the **HOLD** key when the continuity test or measurement resistance function is selected.

*When the key is released, when the display shows zero, the correction value is memorised in the clamp.*

**If the value measured is higher than 2 Ω**, this correction is stopped and the memorised correction value is reset to zero.  
This correction is prohibited in MIN/MAX mode.

#### **3.11.4 Automatic compensation of current measurement zero**

This compensation is obtained by holding down the **HOLD** key when the current measurement function is selected.

*When the key is released, when the display shows zero, the correction value is memorised in the clamp.*

**If the value measured is higher than 6 A**, this correction is stopped and the memorised correction value is reset to zero.  
This correction is prohibited in MIN/MAX mode.

#### **3.11.5 Manual mode selection AC, DC or AC + DC**

By default the clamp switches to AC or DC mode automatically (AC or DC symbol flashing) for the V and A functions.

Short successive pressures on the **yellow key** are used to select manually AC measurement, DC measurement, measurement of compound signals (AC + DC) and return to automatic mode.

When the mode is selected manually, the symbol AC, DC or AC + DC is fixed.

The selection of this manual mode is impossible in MIN/MAX or HOLD mode.

The selection of AC + DC mode for the adapter function is not possible.

#### **3.11.6 Selections possible in continuity fonction**

By default the clamp is in continuity function (●) for the position corresponding to the rotary switch.

Successive presses on the **yellow key** enable selection of the resistance measurement (Ω), then the semi conductor test function (►) and to return to the continuity function (●).

### **3.11.7 Selection OF INRUSH function**

This is done in function A (AC, AC+DC) by pressing first on the **MIN/MAX** key then on the **yellow key**.

Consultation of the values corresponding to this function is possible by pressing first on the HOLD key then by short successive presses on the yellow key (see § 3.7).

Quitting this function is possible by short presses on the MIN/MAX key.

### **3.11.8 Choice of units ( $^{\circ}\text{C}$ or $^{\circ}\text{F}$ ) in measurement of temperature**

This is done when the temperature function is selected by short presses on the yellow key, enabling the selection of  $^{\circ}\text{C}$  or  $^{\circ}\text{F}$  as applicable. This unit is not memorised when the clamp is stopped. See § 3.11.9 if you wish to memorise this unit.

### **3.11.9 Memorisation of unit ( $^{\circ}\text{C}$ or $^{\circ}\text{F}$ ) in measurement of temperature**

Hold the **yellow key** pressed and bring the rotary switch from the OFF position to the  $\text{T}^{\circ}$  position.

*The unit emits a double beep then the  $\text{T}^{\circ}$  symbol goes ON and the  $^{\circ}\text{F}$  symbol flashes if the unit was previously in  $^{\circ}\text{C}$  or the  $^{\circ}\text{C}$  symbol flashes if it was in  $^{\circ}\text{F}$ .*

The selected configuration is memorised when the key is released: the  $^{\circ}\text{F}$  or  $^{\circ}\text{C}$  symbol is then on steady.

### **3.11.10 Suppression of automatic stop**

Hold the **HOLD** key pressed and bring the rotary switch from the OFF position to the position .

*The unit emits a double beep then the  symbol flashes.*

*The selected configuration is memorised when the key is released: the  symbol remains lit continuously.*

The unit returns to automatic stop mode when the switch goes to the OFF position.

### **3.11.11 Activation of the V-Live function**

Hold the **HOLD** key pressed and bring the rotary switch from the OFF position to the **V** position.

*The unit emits a double beep then the **V** and  symbol flashes.*

*The selected configuration is memorised when the key is released: the **V** symbol is then ON steady and the  symbol flashes.*

Proceed in the same way to suppress the V-Live function: the  symbol then goes OFF when the key is released.

### **3.11.12 Modification of audio indication threshold in continuity test**

Hold the Yellow key pressed and bring the rotary switch from the OFF position to the position .

*The unit beeps, the  $\Omega$  and  symbols go ON along with the threshold value (40.0 by default).*

Adjustment is then possible from 1 Ω to 40 Ω by successive pressings on the yellow key (short pressure: progression of 1 Ω by 1 Ω; press and hold: progression of 10 Ω by 10 Ω). Once the value is chosen, actuate the rotary switch to memorise.

#### **3.11.13 Programming the scale factor of adapter function**

Hold the **Yellow key** pressed and bring the rotary switch from the OFF position to the **Adp** position.

*The unit emits a beep and the scale factor value is displayed (1 per default).*

Adjustment of the scale factor is then possible by successive pressings on the yellow key of 1 m (0.001) to 100 k (100,000) (see § 3.10).

Once the value is chosen, actuate the rotary switch to memorise.

#### **3.11.14 Default configuration of the unit**

Hold the **Yellow key** pressed and bring the rotary switch from the OFF position to the **A** position.

*The unit emits a double beep then all the segments of the digital display and the  symbol flash.*

The default configuration is memorised when the key is released: the display no longer flashes and the  symbol disappears.

The default configuration is:

- Audio identification threshold: 40 Ω
- Auto cut-off with
- V-Live function: none
- Scale factor in adapter function: 1
- Unit for temperature measurement: not controlled

#### **3.11.15 Date of last calibration carried out on unit**

Hold the **MIN/MAX** key pressed and bring the rotary switch from the OFF position to the **V** position.

*The unit emits a beep, then the calibration date of the unit is displayed in the form "week - year" (SS.AA) as long as the MIN/MAX key is pressed.*

#### **3.11.16 Display of the internal software version**

Hold the **HOLD** key pressed and bring the rotary switch from the OFF position to the **A** position.

*The unit beeps, the software version is displayed in the form UX.XX for 2 seconds, then replaced by the displaying of all the segments of the display as long as the HOLD key is pressed.*

#### **3.11.17 Displaying of display segments**

See § 3.11.16. It is usually possible for any key-switch combination not described previously.

## 4. GENERAL SPECIFICATIONS

### 4.1 Dimensions and weight

- 70 x 193 x 37 mm
- 260 g

### 4.2 Clamp Tightening Capacity


- ≤ 26 mm

### 4.3 Power supply

- A standard 9 V alkaline battery (type IEC 6LF22, 6LR61 or NEDA 1604). To change it, see §7.1.
- Average battery charge life: 75 h or 25.000 x 10 s. measurement
- Battery charge indicator :  
Flashing: charge life < 1 h  
Fixed: Change battery
- Automatic OFF after 10 minutes with no action on the switch or the keys (reactivation by switching from the OFF position of the switch or by actuating any key)

### 4.4 Environmental parameters

#### ■ Temperature - Humidity

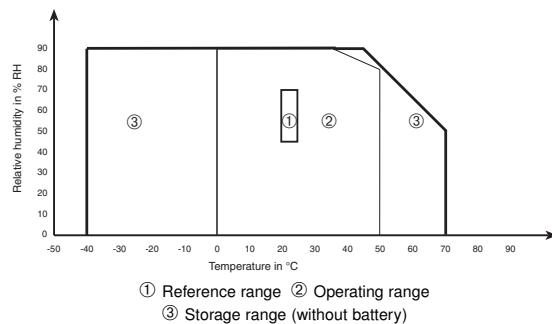

#### ■ Altitude

- Operation: ≤ 2000 m
- Storage ≤ 12000 m

#### ■ Indoor use

Impermeability: protection index IP 40 (*according to EN 60529*)

### 4.5 Compliance with norms

#### ■ Electrical safety

(as per EN 61010-1 and 61010-2-032)

- Dual insulation: 
- Installation category: III
- Pollution level: 2
- Rated voltage: 600 V (RMS or DC)
- or - Installation category : IV
- Rated voltage : 300V (RMS or DC)


- **Electric shocks** (*test as per IEC 1000-4-5*)
  - 6 kV in RCD mode on the voltmeter function, aptitude criterion B
  - 2 kV induced on the current measurement cable, aptitude criterion B
- **Electromagnetic compatibility**  
(*as per EN 61326-1*)
  - Emission:** class B
  - Immunity:**
    - Electrostatic discharges:
      - 4 kV on contact, aptitude criterion B
      - 8 kV in the air, aptitude criterion B
    - Radiated field: 10 V/m, aptitude criterion B
    - Fast Transients: 1 kV, aptitude criterion B
    - Conduit interference: 3 V/m, aptitude criterion A
- **Mechanical resistance**
  - Free fall 1 m (*test as per IEC 68-2-32*)
  - Impacts: 0.5 J (*test as per IEC 68-2-27*)
  - Vibrations: 0.75 mm (*test as per IEC 68-2-6*)
- **Auto power OFF** (*per UL94*)
  - Housing: V0
  - Jaws: V0
  - Display window: V2

#### 4.6 Variations in operating range


Influence quantities	Meas. range quantities	Quantity influenced	Influence	
			Typical	Maxi
Battery voltage	7.5 to 10 V	All	< 1 pt	0.2% L +1 pt
Temperature	0...50°C	V - Adp. A $\Omega \rightarrow$ T° Hz	0.05% L/10°C 0.3% L/10°C 0.1% L/10°C - 0.03% L/10°C	0.2% L /10°C +2 pt 0.5% L /10°C +2 pt 0.2% L /10°C +2 pt 0.5% L /10°C +1.5°C 0.1% L /10°C +2 pt
Relative humidity	10...90% HR	V - Adp. A $\Omega \rightarrow$ T° Hz	< 1 pt 0.2% L 0.2% L 0.3% L 0.05% L	0.1% L +1 pt 0.3% L +2 pt 0.3% L +2 pt 0.5% L +1.5°C 0.1% L +2 pt
Frequency	10 Hz...1 kHz 1 kHz...5 kHz 10 Hz...400 Hz 400 Hz...1 kHz 1 kHz...5 kHz 10 Hz...400 Hz 400 Hz...1 kHz	V A Adp	See curve See curve See curve	1% L +1 pt 6% L +1 pt 1% L +1 pt 5% L +1 pt -3 dB 1% L +1 pt 5% L +1 pt
Position of conductor in the jaws ( $f \leq 400$ Hz)	Position on perimeter internal jaws	A	0.7% L	1% L +1 pt
Retentivity	0...600 peak	A	2 mA/A	3 mA/A

Influence quantities	Meas. range quantities	Quantity influenced	Influence	
			Typical	Maxi
Adjacent conductor crossed by a current 400 A DC or RMS	Conductor in contact with external perimeter jaws	A	45 dB	40 dB
Conductor held by the clamp	0...400 A DC or RMS	V - Adp. T°	< 1 pt	1 pt
Application of a voltage on the clamp	0...600 V DC or RMS	A	< 1 pt	1 pt
Peak factor	1 to 3.5 limited to 600 A peak 900 V peak	A(AC, AC + DC) V(AC, AC + DC)	1% L 1% L	3% L + 1 pt 3% L + 1 pt
Rejection of serial mode in DC	0...600 V/50 Hz 0...4 V/50 Hz 0...400 A/50 Hz	V <sub>DC</sub> Adp DC A <sub>DC</sub>	50 dB 60 dB 40 dB	45 dB 50 dB 35 dB
Rejection of serial mode in AC	0...600 V DC 0...4 V DC 0...400 A DC	V(AC, AC + DC) Adp AC A(AC, AC + DC)	> 60 dB 60 dB > 50 dB	50 dB 50 dB 40 dB
Rejection of common mode	0...600 V/50 Hz	V A T°	< 1 pt 0.07 A/100 V < 1 pt	60 dB 0.1 A/100 V 60 dB
Influence of external magnetic field	0...400 A/m (50 Hz)	A	70 dB	60 dB
Number of manœuvres opening of jaws	50000	A	0.3% L	1% + 1 pt


■ Typical frequency response curve  
 -  $V = f(f)$

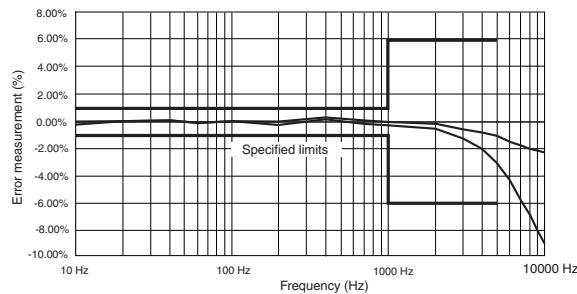

-  $I = f(f)$

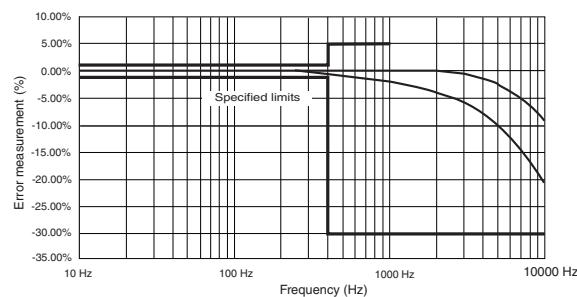

-  $V(\text{adp}) = f(f)$

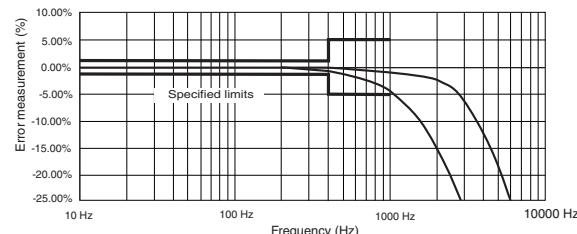

**4.7 Marginal operating conditions**  
 ■ Clamped conductor temperature:  $\leq 110^\circ\text{C}$

## 5. TO ORDER

---

**F07 .....** **P01120907Z**  
*Delivered in a blister with set of 2 probe cables,  
1 K thermocouple adapter, 1 x 9 V battery, one carrying case  
and this operating manual*

### Accessories and spare parts

- Set of 2 cables
  - with probe tips (NF EN 61010) ..... **P01295084**
  - Set of 2 cables
    - with safety connector (NF EN 61010) ..... **P01295088**
    - Set of 2 alligator clips (NF EN 61010) ..... **P01101848**
    - Set of 2 cables with IP2X touch prods ..... **P01295157**
    - Carrying case N° 7 ..... **P01298532**
    - K couple adapter / 4 mm connector dia. ..... **P01101780**
    - General purpose temperature sensor
      - with SK13-type handle ..... **P03652918**
  - Many other types of K couple sensor are available depending on the target application (ambient air, surface, penetration...) Please consult us
  - Different measurement accessories widen the scope or provide new functions to your clamp... Please consult us

**NB:** Always use accessories adapted to the voltage and overvoltage category of the circuit to be measured (per NF EN 61010).

## 6. WARRANTY

---

Our guarantee is applicable for **twelve months** after the date on which the equipment is made available (extract from our General Conditions of Sale, available on request).

## 7. MAINTENANCE

---

 **For maintenance, use only specified spare parts. The manufacturer will not be held responsible for any accident occurring following a repair done other than by its After Sales Service or approved repairers.**

### 7.1 Changing the battery

 **The clamp must be disconnected from any external electrical source and must not be in contact with the cable.**

- Set the switch to OFF
- Slide a screwdriver into the slot at the top of the battery cover (rear of the clamp) and push the battery cover upwards.
- Replace the used battery by a 9 V battery, type LF22; observe the polarities.
- Install the battery in its housing, then install the battery cover.

### 7.2 Storage

If the clamp is not used for a period of more than 60 days, remove the battery and store it separately.

### 7.3 Cleaning

 **The clamp must be disconnected from any external electrical source and must not be holding the cable.**

- Clean the unit and jaws with a cloth slightly moistened with soapy water. Clean off with a damp cloth. Then dry quickly with a cloth or pulsed air.
- Do not splash water onto the clamp.
- Keep the gap between the jaws in a state of perfect cleanliness.

### 7.4 Metrological verification

 **Like all measuring or testing devices, the instrument must be checked regularly.**

This instrument should be checked at least once a year. For checking and calibration, contact one of our accredited metrology laboratories (information and contact details available on request), at our Chauvin Arnoux subsidiary or the branch in your country.

#### Repair

For all repairs before or after expiry of warranty, please return the device to your distributor.

## **Deutsch**

### **Bedeutung des Zeichens**

Achtung! Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät benutzen. Werden die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung, denen dieses Symbol vorangestellt ist, nicht beachtet oder eingehalten, kann es zu Verletzungen von Menschen oder Beschädigungen des Geräts oder der Installationen kommen.

### **Bedeutung des Zeichens**

Das Gerät ist schutzisoliert bzw. durch eine verstärkte Isolierung geschützt. Der Anschluss an einen Erdleiter ist für die Gewährleistung der elektrischen Sicherheit nicht erforderlich.

### **Bedeutung des Zeichens CAT III**

Dieses Gerät der Überspannungskategorie III und des Verschmutzungsgrades 2 entspricht den strengen Zuverlässigkeit- und Verfügbarkeitsanforderungen für feste Industrie- und Hausinstallationen (siehe IEC 664-1).

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, dass Sie uns mit dem Kauf einer **Vielfachmesszange F07** entgegengebracht haben. Um die besten Ergebnisse mit Ihrem Meßgerät zu erzielen, bitten wir Sie :  
die vorliegende Bedienungsanleitung **aufmerksam zu lesen** und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise **zu beachten**.

## **SICHERHEITSHINWEISE**

- Setzen Sie das Gerät niemals an Netzen mit Spannungen von mehr als 600 V gegenüber Erde und mit einer Überspannungskategorie größer als III ein, d.h. bei festen Industrie- und Hausinstallationen (siehe IEC 664-1).
- Dieses Gerät wurde für die Verwendung in Innenräumen in einer Umgebung mit einem Verschmutzungsgrad von maximal gleich 2 (siehe IEC 664-1), einer Temperatur zwischen 0 und + 50°C und einer relativen Feuchte von unter 70% entwickelt.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das den Sicherheitsnormen (NF EN 61010-2-031) für minimale Spannung von 600 V und der Überspannungskategorie III entspricht.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse der Zange, bevor Sie nicht sämtliche Stromquellen abgeklemmt haben.
- Schließen Sie die Zange niemals an den Messkreis an, wenn das Gehäuse nicht richtig geschlossen ist.
- Überprüfen Sie vor der Durchführung einer Messung die richtige Position der Messleitungen und des Wahlschalters.
- Achten Sie bei Strommessungen auf eine gute Ausrichtung des Leiters in Bezug zu den Kennzeichnungen und auf richtiges Schließen der Backen.
- Klemmen Sie die Zange vor dem Austausch der Batterie immer von sämtlichen Stromquellen ab.
- Führen Sie Widerstandsmessungen, Durchgangsprüfungen oder Halbleiterprüfungen nicht an unter Spannung stehenden Kreisen durch.
- Kontaktspitzen für Netzzspannungsmessungen müssen mindestens für Messkategorie III oder IV nach CEI 61010-031 und mindestens für Spannungen bis 600V (KAT III) oder 300V (KAT IV) zugelassen sein.

## INHALT

---

<b>1. VORSTELLUNG .....</b>	50
<b>2. BESCHREIBUNG .....</b>	50
<b>3. GEBRAUCH - BETRIEBSDATEN .....</b>	54
3.1 Bezugsbedingungen .....	54
3.2 Spannungsmessung $\approx$ (V) .....	54
3.3 Akustische Durchgangsprüfung (●) .....	55
3.4 Widerstandsmessung ( $\Omega$ ) .....	56
3.5 Halbleiterprüfung (→—) .....	56
3.6 Strommessung $\approx$ (A) .....	57
3.7 Funktion INRUSH .....	58
3.8 Frequenzmessung (Hz) .....	58
3.9 Temperaturmessung ( $T^\circ$ ) .....	59
3.9.1 Ohne Fühler .....	59
3.9.2 Mit Fühler .....	59
3.10 Adapter-Funktion (Adp.) .....	60
3.11 Sekundärfunktionen .....	62
3.11.1 Speichern der Anzeige .....	62
3.11.2 Vorauswahl des MIN/MAX-Modus .....	62
3.11.3 Automatische Kompensation des Widerstands der Messleitungen .....	62
3.11.4 Automatischer Nullabgleich bei Strommessung ..	62
3.11.5 Manuelle Umschaltung für AC, DC oder AC+ DC ..	62
3.11.6 Auswahlmöglichkeiten bei Durchgangsprüfung ....	62
3.11.7 Auswahl der Funktion INRUSH .....	63
3.11.8 Wahl der Einheit ( $^{\circ}$ C oder $^{\circ}$ F) für Temperaturmessung .....	63
3.11.9 Speicherung der Einheit ( $^{\circ}$ C oder $^{\circ}$ F) für Temperaturmessung .....	63
3.11.10 Unterdrückung der automatischen Abschaltung ...	63
3.11.11 Einrichtung der Funktion V-Live .....	63
3.11.12 Änderung der akustischen Anzeigeschwelle für die Durchgangsprüfung .....	63
3.11.13 Programmierung des Bereichsfaktors bei der Adapter-Funktion .....	64
3.11.14 Aufruf der Standardkonfiguration des Geräts ...	64
3.11.15 Datum der zuletzt durchgeführten Kalibrierung des Geräts .....	64
3.11.16 Anzeige der Version der eingebauten Software ...	64
3.11.17 Anzeige der Segmente der Anzeige .....	64
<b>4. ALLGEMEINE DATEN .....</b>	65
4.1 Abmessungen und Gewicht .....	65
4.2 Umschließungsvermögen der Zange .....	65
4.3 Stromversorgung .....	65
4.4 Umgebungsbedingungen .....	65
4.5 Einhaltung der Normen .....	65
4.6 Variations dans le domaine d'utilisation .....	66
4.7 Grenzbedingungen .....	68
<b>5. BESTELLANGABEN .....</b>	69
<b>6. GARANTIE .....</b>	69
<b>7. WARTUNG .....</b>	70
7.1 Austausch der Batterie .....	70
7.2 Lagerung .....	70
7.3 Reinigung .....	70
7.4 Messtechnische Überprüfung .....	70
<b>8. ANHANG .....</b>	117

## 1. VORSTELLUNG

---

Die Vielfachmesszange F07 ist zuverlässig und bedienungsfreundlich und erfüllt alle Anforderungen von Fachleuten aus dem Elektrobereich:

- Ein kompaktes Gerät mit eingebautem Stromfühler für Strommessungen ohne Unterbrechung des zu messenden Stromkreises
- Eine außergewöhnlich gute Bedienungsfreundlichkeit, insbesondere mit:
  - automatischer oder manuelle Auswahl der Art des zu messenden Signals, AC oder DC,
  - Messung des Effektivwertes beliebiger Signale (AC + DC)
  - automatischer Messbereichswahl,
  - programmierbarem akustischen Signal für das Vorhandensein von Spannungen: V-Live,
  - Anzeige einer Messbereichsüberschreitung,
  - Beleuchtung der Digitalanzeige,
  - automatischer Vorrichtung zum Abschalten des Geräts,
  - Aufzeichnungsfunktion für die Werte MIN - MAX - PEAK,
  - Korrektur der Abweichungen bei Gleichstrommessungen (DC Zero)
  - automatische Kompensation des Widerstands der Messleitungen ( $\Omega$  Zero).
- Einhaltung der IEC-Normen für elektrische Sicherheit und CE-Kennzeichnung
- Geringes Gewicht und Robustheit für jede Umgebungsbedingung
- Zusätzlich mit innovativen Funktionen:
- Funktion „Inrush“, insbesondere für die Messung von Anlaufströmen bei Motoren.
- Funktion „Adapter“ mit direkter Ablesung über Programmierung des Bereichsfaktors.

## 2. BESCHREIBUNG

---

(siehe Plan § 8 Anlagen)

**① Backen**

**② Drehschalter mit 6 Positionen:**

**OFF** Ausschalten der Zange, das Einschalten erfolgt bei Auswahl der anderen Funktionen

**V $\approx$**  Messung von Gleich- und Wechselspannungen (Effektivwert)

**$\Omega$**  Durchgangsprüfung und bei Verwendung der gelben Taste Widerstandsmessung und Halbleiterprüfung

**A $\approx$**  Messung von Gleich- und Wechselströmen (Effektivwert)

**T°** Messung der Umgebungstemperatur oder einer externen Temperatur der Zange je nach Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Fühlers, in °C oder °F.

**Adp.** ≈ Auswahl der Funktion "Adapter"

### ③ Steuertasten

Die Tasten bieten 3 Betätigungs möglichkeiten:

#### Kurzes Drücken

< 1,3 s, gültig, sobald das Drücken der Taste erkannt wird.

#### Langes Drücken

> 1,3 s, ermöglicht die Umschaltung auf einen Mess- oder Betriebsmodus. Das Beibehalten oder Loslassen der Taste hat keine Wirkung.

#### Dauerndes Drücken

Ermöglicht die Umschaltung auf einen Mess- oder Betriebsmodus und das Verbleiben in diesem Modus, so lange die Taste gedrückt gehalten wird. Das Loslassen der Taste führt zur Rückkehr zu dem vorher verlassenen Modus.

■ **HOLD** verfügt über 4 unterschiedliche Funktionen (*siehe Beschreibung § 3.11*):

- Speichern der Anzeige
- Vorauswahl des Modus MIN/MAX
- Automatische Kompensation des Widerstands der Messleitungen
- Automatische Nullabgleich bei Strommessung

■ **Die gelbe Taste** verfügt über 4 unterschiedliche Funktionen (*siehe Beschreibung § 3.11*):

- Manuelle Auswahl des Modus AC, DC oder AC+ DC
- Auswahl der Funktion Widerstand (Ω), Halbleiterprüfung (→↔), Durchgang (泽连)
- Auswahl der Funktion INRUSH
- Wahl der Einheit (°C oder °F) für Temperaturmessung

■ **MIN/MAX** wird durch kurzes Drücken umgeschaltet:

MIN - MAX	Funktionen V, A und Adp.	Sonstige Funktionen
1. Drücken	PEAK-Wert	MAX-Wert
2. Drücken	MAX-Wert	MIN-Wert
3. Drücken	MIN-Wert	Zurück zum MAX-Wert
4. Drücken	Zurück zum PEAK-Wert	—

Der Modus MIN/MAX kann jederzeit durch langes Drücken der Taste verlassen werden.

**Anmerkung:** Beim Modus MIN/MAX ist die Funktion "Automatische Abschaltung" des Geräts unterdrückt (Anzeige des Symbols )

■ **Hz** Bei einem kurzen Drücken wird die Frequenz des gemessenen Signals angezeigt, ein weiteres Drücken ermöglicht die Rückkehr zum vorher angezeigten Wert. Diese Taste ist nur bei den Funktionen A und V im Modus AC oder AC + DC aktiv.

- \* **Kurzes Drücken:**  
Einschalten der Hintergrundbeleuchtung der Anzeige.  
Automatische Abschaltung nach 2 Minuten.
- Dauerndes Drücken:** Anzeige der geschätzten verbleibenden Betriebsdauer für die Batterie in Stunden (außer INRUSH-Funktionen und Drehrichtung der Phasen).

**Kombination Taste HOLD / Drehschalter**

(siehe Beschreibung § 3.11)

- Unterdrückung der automatischen Abschaltung des Geräts
- Einrichtung der Funktion V-Live
- Anzeige der Version der internen Software

**Kombination gelbe Taste / Drehschalter**

(siehe Beschreibung § 3.11)

- Änderung der akustischen Anzeigeschwelle für die Durchgangsprüfung
- Wahl der Standardeinheit ( $^{\circ}\text{C}$  oder  $^{\circ}\text{F}$ ) für Temperaturmessung
- Programmierung des Bereichsfaktors bei der Funktion Adapter
- Aufruf der Standardkonfiguration des Geräts

**Kombination Taste MIN/MAX / Drehschalter**

(siehe Beschreibung § 3.11)

- Datum der zuletzt durchgeführten Kalibrierung des Geräts

**④ Flüssigkristallanzeige**

Die Flüssigkristallanzeige enthält die digitale Anzeige der Messwerte und die Anzeige der zugehörigen Einheiten und Symbole.

**Digitalanzeige**


4 Digits, 9999 Punkte, 3 Dezimalpunkte, Zeichen + und - (DC-Messungen und Peak).

**+OL** : Messbereichsüberschreitung durch positiven Wert (> 3999 Punkte)

**-OL** : Messbereichsüberschreitung durch negativen Wert

**OL** : Messbereichsüberschreitung durch Wert ohne Vorzeichen

**----** : Unbestimmter Werte (Mittensegmente)

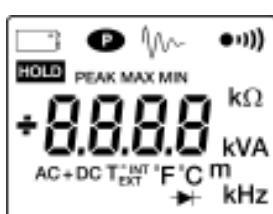

**Anzeige der Symbole**

**████** **Blinkend**, Betriebsdauer der Zange auf ca. 1 Stunde begrenzt

**Dauernd**, Batterie leer, der Betrieb der Zange und die Genauigkeit können nicht mehr garantiert werden

<b>P</b>	Dauerbetrieb (keine automatische Abschaltung)
	: Leuchtet dauernd bei gewählter Funktion INRUSH
	<b>Dauernd:</b> Durchgangsprüfung <b>Blinkend:</b> Funktion V-Live gewählt
<b>HOLD</b>	Funktion HOLD aktiv
<b>PEAK</b>	Leuchtet bei V, A und Adp. im Modus MIN/MAX, wenn Messung des Spitzenwerts gewählt wurde
<b>MAX</b>	Verweist auf Anzeige eines Maximalwerts im Modus MIN/MAX
<b>MIN</b>	Verweist auf Anzeige eines Minimalwerts im Modus MIN/MAX
<b>AC</b>	Dauernd: Messung im AC-Modus manuell Blinkend: Messung im AC-Modus automatisch
<b>DC</b>	Dauernd: Messung im DC-Modus manuell Blinkend: Messung im DC-Modus automatisch
<b>AC + DC</b>	Messung im AC + DC-Modus manuell
<b>T°</b>	Temperaturmessung
<b>INT</b>	Messung der Temperatur, wenn die Klemmen nicht angeschlossen sind oder wenn das angeschlossene Thermoelement defekt ist
<b>EXT</b>	Messung der Temperatur bei angeschlossenem Thermoelement
	Halbleiterprüfung auf der Position $\Omega$
<b>m</b>	Bereichsfaktor < 1 bei der Funktion Adapter
<b>k</b>	Bereichsfaktor > 1000 bei der Adapter-Funktion

### ■ Der Summer

Je nach der dem Summer zugeordneten Funktion werden unterschiedliche Töne abgegeben:

- **Kurzer Ton mittlerer Höhe:** Taste bestätigt
- **Kurzer hoher Ton:** Taste untersagt
- **Kurzer tiefer Ton:** Verlassen des Modus MIN/MAX
- **2 kurze hohe Signale:**  
Bestätigung eines Konfigurationsparameters
- **Kurzer Ton mittlerer Höhe alle 400 ms:**  
gemessene Spannung ist höher als die Sicherheitsspannung, für die das Gerät garantiert ist.
- **5 kurze Signale mittlerer Höhe:**  
automatisches Abschalten des Geräts
- **Dauerton mittlerer Höhe:** bei Durchgangsprüfung gemessener Wert kleiner als programmierte Schwelle, Übergang im Kurzschlusszustand bei Halbleiterprüfung.
- **Modulierter Dauerton mittlerer Höhe:** Messwert in Volt, größer als 45 VSpitze bei gewählter Funktion V-Live.

### 3. GEBRAUCH - BETRIEBSDATEN

#### 3.1 Bezugsbedingungen

Die zu jeder Messfunktion genannten Betriebsdaten werden für die folgenden Bezugsbereiche garantiert:

- Temperatur:  $+23^{\circ}\text{C} \pm 3\text{ K}$
- Rel. Luftfeuchte: 45 % bis 75 % relative Feuchte
- Versorgungsspannung:  $8,5\text{ V} \pm 0,5\text{ V}$
- Frequenzbereich des angewendeten Wechselbereichs: 45 - 65 Hz
- Scheitelfaktor des angewendeten Wechselbereichs:  $\sqrt{2}$
- Position des Leiters in den Zangenbacken: zentriert.
- Durchmesser des Leiters:  $\leq 5\text{ mm}$
- Ohne Wechselstrom-Magnetfeld.
- Ohne elektrisches Feld.

#### 3.2 Spannungsmessung $\approx (\text{V})$

1. Schließen Sie die Messleitungen unter Beachtung der Polarität an die Klemmen des Geräts an: rote Leitung an die Klemme "+" und schwarze Leitung an die Klemme "COM".

2. Stellen Sie den Drehschalter auf die Position "V $\approx$ ".

3. Verbinden Sie den Aufbau mit der zu messenden Spannungsquelle und stellen Sie wenn möglich sicher, dass diese die maximal zulässigen Grenzwerte nicht übersteigt (siehe Tabelle unten).

Das Wechseln des Messbereichs und die Auswahl AC/DC erfolgen automatisch. Betätigen Sie die gelbe Taste, um bei Bedarf eine manuelle Auswahl AC/DC oder AC + DC einzustellen.

**⚠ Ist das gemessene Signal > 45 V Spitze**, wird die akustische Anzeige aktiviert, wenn die Funktion V-Live gewählt wurde (siehe § 3.11.11).

Anzeigebereich	40 V	400 V	4 000 V (1)
Messbereich (2)	0,2 V bis 39,99 V	40,0 V bis 399,9 V	400 bis 600 V 400 bis 900 V Spitze
Genauigkeit	1% Anz. + 5 D	1% Anz. + 2 D	1% Anz. + 2 D
Auflösung	10 mV	0,1 V	1 V
Eingangsimpedanz		1 MΩ	
Schutz		600 V AC oder DC	

(1) Bei DC wird **+OL** bei über + 600 V und **-OL** bei über - 600 V angezeigt (900 V im PEAK-Modus).

Bei AC und AC + DC wird OL bei über 600 Vrms angezeigt (900 V im PEAK-Modus).

(2) Ist bei AC der gemessene Spannungswert < 0,15 V, wird **0.00** angezeigt.

**⚠ Bei Spannungen  $\geq 600\text{ V}_{\text{DC}}$  oder effektiv weist ein repetitives Signal des Summers darauf hin, dass die gemessene Spannung höher als die Sicherheitsspannung ist, für die das Gerät garantiert ist.**

**■ MIN/MAX-Modus:**

- Genauigkeit: wie vorhergehende Tabelle +0,2% Anz.
- Erfassungszeit: 100 ms typ.

**■ PEAK-Modus:**

- Genauigkeit: wie vorhergehende Tabelle +2% Anz.
- Erfassungszeit: 500 µs typ. (2,5 ms max.)

**■ Spezifische Daten im Modus V-Live**

- Genauigkeit des Erkennungsbereichs: 45 V<sub>Spitze</sub> ±2V

### 3.3 Akustische Durchgangsprüfung (蜂鳴)

1. Schließen Sie die Messleitungen an die Klemmen des Geräts an.

2. Stellen Sie den Drehschalter auf die Position "  ".

3. Schließen Sie das Gerät an den zu prüfenden Kreis an. Der Summer ist permanent aktiv, sobald der Kontakt hergestellt wird (geschlossener Kreis), und wenn der Wert des gemessenen Widerstand kleiner als die programmierbare Schwelle ist (einstellbar von 1 bis 40 Ω, siehe § 3.11.12).

Oberhalb von 400 Ω wird **OL** angezeigt.

**■ Kompensation des Widerstands der Messleitungen (Ω Zero)**

Führen Sie vor der Messung von kleinen Widerständen zuerst eine Messung des Widerstands der Leitungen durch.

- Schließen Sie die Leitungen kurz.

- Drücken Sie so lange die Taste **HOLD**, bis auf der Anzeige Null zu lesen ist. Der Wert des Widerstands der Leitungen wird dann gespeichert und später vom Wert des gemessenen Widerstands abgezogen.

**Anmerkung:** Beträgt der gemessene Wert mehr als 2 Ω, ist diese Korrektur nicht zulässig und der gespeicherte Korrekturwert wird auf Null gesetzt.

**■ Technische Daten**

Anzegebereich	400 Ω
Messbereich	0,0 bis 399,9 Ω
Genauigkeit (1)	1 % Anz. + 2 D
Auflösung	0,1 Ω
Leerlaufspannung	≤ 3,2 V
Prüfstrom	320 µA
Schutz	500 V AC oder 750 V (DC oder Spitze)

(1) mit Kompensation des Widerstands der Messleitungen

**■ Modus MIN/MAX:**

- Genauigkeit: wie vorhergehende Tabelle +0,2% Anz.
- Erfassungszeit: 100 ms typ.

### 3.4 Widerstandsmessung ( $\Omega$ )

1. Schließen Sie die Messleitungen an die Klemmen des Geräts an.
2. Stellen Sie den Drehschalter auf die Position "  " und drücken Sie einmal die gelbe Taste: Das Symbol  verschwindet von der Anzeige.
3. Schließen Sie das Gerät an den zu messenden Widerstand an. Die Auswahl des Messbereichs erfolgt automatisch. Führen Sie zur genauen Messung von kleinen Widerständen eine Kompensation des Widerstands der Messleitungen durch (siehe § 3.3). Oberhalb von 40 k $\Omega$  wird **OL** angezeigt.

Anzeigebereich	400 $\Omega$	4000 $\Omega$	40 k $\Omega$
Messbereich	0,0 bis 399,9 $\Omega$	400 bis 3999 $\Omega$	4,00 k $\Omega$ bis 39,99 k $\Omega$
Genauigkeit (1)	1 % Anz. + 2 Digits		
Auflösung	0,1 $\Omega$	1 $\Omega$	10 $\Omega$
Leerlaufspannung	$\leq 3,2$ V		
Prüfstrom	320 $\mu$ A	40 $\mu$ A	
Schutz	500 V AC oder 750 V (DC oder Spitze)		

(1) Mit Kompensation des Widerstands der Messleitungen

#### ■ MIN/MAX-Modus:

- Genauigkeit: wie vorhergehende Tabelle +0,2% Anz.
- Erfassungszeit: 100 ms typ.

### 3.5 Halbleiterprüfung ()

1. Schließen Sie die Messleitungen unter Beachtung der Polarität an die Klemmen des Geräts an: rote Leitung an die Klemme "+" und schwarze Leitung an die Klemme "COM".
2. Stellen Sie den Drehschalter auf die Position "  " und drücken Sie zweimal die gelbe Taste: Das Symbol  erscheint auf der Anzeige.
3. Schließen Sie das Gerät an den zu prüfenden Halbleiter (Übergang) an. Die Richtung des Messstromes verläuft von der Klemme "+" zur Klemme "COM". Die entspricht einer Prüfung des Halbleiterübergangs in Durchlassrichtung.  
 - **Übergang im Kurzschlusszustand:** akustischer Hinweis bei einer Schwelle < 0,050 V  
 - **Übergang in Sperrrichtung oder unterbrochen** (oder Schwelle > 3,2 V): Anzeige von **OL**.

Anzeigebereich	4 V
Messbereich	0,000 bis 3,199 V
Genauigkeit	1 % Anz. + 2 Digits
Auflösung	1 mV
Prüfstrom (1)	2 mA bis 4 mA
Schutz	500 V AC oder 750 V (DC oder Spitze)

(1) Je nach gemessener Spannung

**■ MIN/MAX-Modus:**

- Genauigkeit: wie vorhergehende Tabelle +0,2 % Anz.
- Erfassungszeit: 100 ms typ.

**3.6 Strommessung ≈ (A)**

1. Stellen Sie den Drehschalter auf die Position "A ≈"
2. Umschließen Sie den Leiter, durch den der zu messende Strom fließt, achten Sie auf richtiges Schließen der Backen und darauf, dass sich keine Fremdkörper im Luftspalt zwischen den Backen befinden.  
Bei DC muss der in die Backen eingeprägte Pfeil "↗" in Richtung der vermuteten Stromrichtung zeigen, damit das Vorzeichen richtig angezeigt wird.  
Das Wechseln des Messbereichs und die Auswahl AC/DC erfolgen automatisch. Betätigen Sie die gelbe Taste, um bei Bedarf eine manuelle Auswahl AC/DC oder AC + DC einzustellen.

**■ Nullabgleich bei Strommessung (DC Zero)**

Führen Sie vor der Messung kleiner Ströme einen Nullabgleich durch.

- Drücken Sie so lange die Taste HOLD, bis auf der Anzeige Null zu lesen ist. Der Korrekturwert wird gespeichert und vom Wert einer späteren Strommessung abgezogen.

**Anmerkung:** Dieser Abgleich wird nur für die Gleichkomponente der Null durchgeführt. Beträgt der gemessene Wert mehr als 6 A, ist dieser Abgleich nicht zulässig und der gespeicherte Abgleichswert wird auf Null gesetzt.

**■ Technische Daten**

Anzeigebereich	40 A	400 A	4 000 A (1)
Messbereich (2)	0,20 bis 39,99 A	40,0 bis 399,9 A	400 bis 600 A Spitze
Genauigkeit (3)	1,5 % Anz. + 10 Digits	1,5 % Anz. + 2 Digits	
Auflösung	10 mA	100 mA	1 A

(1) Bei DC wird **+OL** bei über +400 A und **-OL** bei über -400 A angezeigt (600 A im PEAK-Modus).

Bei AC und AC + DC wird **OL** bei über 400 Arms angezeigt (600 A im PEAK-Modus).

(2) Ist der Wert des gemessenen Stroms bei AC < 0,15 A, zeigt die Anzeige **0.00**.

(3) Mit Nullabgleich bei DC

- Wiederholbarkeit der Messung nach mehreren aufeinander folgenden Schließungen der Zange: 0,3 % typisch

**■ MIN/MAX-Modus:**

- Genauigkeit: wie vorhergehende Tabelle +0,2 % Anz.
- Erfassungszeit: 100 ms typ.

**■ PEAK-Modus:**

- Genauigkeit: wie vorhergehende Tabelle +2% Anz. +0,5 A
- Erfassungszeit: 500 µs typ. (2,5 ms max.)

### 3.7 Funktion INRUSH

#### ■ Beschreibung

Diese Funktion ermöglicht die Verfolgung einer schnellen Stromänderung des Typs gedämpfte Sinusschwingung, indem aufeinander folgende Effektivwerte gemessen werden, die über  $\frac{1}{2}$ , 1,  $2\frac{1}{2}$ , 5 und 10 Perioden ausgehend vom größten berechneten Effektivwert berechnet und über eine Halbwelle neu aktualisiert werden.

Die Anwendungen sind:

- Messung von Anlaufströmen bei Motoren
  - Genaue Definition von Sicherungen und Schutzschaltern (Verhältnis Amplitude - Signalzeit)
  - Belastung von Komponenten durch Stromüberlast
- Der Anwendungsbereich ist auf die industriellen Frequenzen begrenzt (15 Hz... 70 Hz).

#### ■ Gebrauch

Diese Funktion kann nur bei Wechselstrommessung AC oder AC + DC nach Auswahl des Modus MIN/MAX aufgerufen werden.

Schritte	Anzeigen	Anmerkungen
Drücken der gelben Taste	0,5 P dann zugehöriger Effektivwert <b>out F</b>	Start der Funktion Frequenz des Signals < 15 Hz oder > 70 Hz
Drücken der Taste HOLD und dann mehrmaliges Drücken der gelben Taste	1P-2,5P-5P-10P-0,5P ↑ bei jedem Drücken wird der zugehörige Effektivwert angezeigt	Aufrufen der Effektivwerte (berechnet über aufeinander folgende Perioden)
Kurzes Drücken der Taste MIN/MAX	Rückkehr zu den Werten MIN, MAX oder PEAK	Verlassen der Funktion und Rückkehr zum Modus MIN/MAX

#### ■ Technische Daten

- Genauigkeit: 5% +0,5 A
- Erfassungszeit: 10 Perioden der Frequenz des Signals (200 ms bei 50 Hz)
- Betriebsbereich:  $\geq 5$  A Spitzenwert für die 1.<sup>te</sup> Periode des Signals

### 3.8 Frequenzmessung (Hz)

Diese Funktion ist bei den Wechselstrommessungen (AC oder AC + DC) V und A aktiv.

1. Drücken Sie kurz die Taste **Hz**, auf der Anzeige erscheint die Frequenz des gemessenen Signals.
2. Nach erneutem Drücken kehren Sie zur vorher angezeigten Messung zurück.

## ■ Technische Daten

Anzeigebereich	40 Hz	400 Hz	4000 Hz	40 kHz
Messbereich (1)	10,00 bis 39,99 Hz	40,0 bis 399,9 Hz	400 bis 3999 Hz	4,00 kHz bis 19,99 kHz
Genauigkeit	0,4% Anz. +1 D			
Auflösung	0,01 Hz	0,1 Hz	1 Hz	10 Hz
Seuil de Auslöseschwelle (2)	5 V oder 10 A			

- (1) Unterhalb von 5 Hz wird **0.0** angezeigt  
 (2) Unterhalb der Auslöseschwelle weist die Anzeige auf einen unbestimmten Wert hin (- - -).  
*Beim Modus AC + DC entspricht die Auslöseschwelle der Wechselkomponente (AC) des Signals.*

## ■ MIN-MAX-Modus

- Genauigkeit: wie in der Tabelle oben +0,2% L mit Begrenzung bei 5 kHz.
- Erfassungszeit: 125 ms typisch alle 400 ms.

## 3.9 Temperaturmessung (T°)

### 3.9.1 Ohne Fühler

Stellen Sie den Drehschalter auf die Position "T°". Die angezeigte Temperatur ist die interne Temperatur des Geräts (Anzeige des Symbols INT), diese entspricht nach einer ausreichenden Zeit zur thermischen Stabilisierung der Umgebungstemperatur. Sie kann in °C oder °F angegeben werden: Auswahl der Einheit über die gelbe Taste.

### 3.9.2 Mit Fühler

1. Schließen Sie den Fühler (K-Thermoelement) unter Beachtung der angegebenen Polarität an die Klemmen der Zange an und platzieren Sie ihn an dem Ort, an dem Sie die Temperatur messen möchten.
2. Stellen Sie den Drehschalter auf die Position "T°". Die angezeigte Temperatur ist die vom Fühler gemessene Temperatur (Anzeige des Symbols EXT), sie kann durch Auswahl mit der gelben Taste in °C oder °F angegeben werden.

## ■ Technische Daten

Funktion	Interne Temperatur	Externe Temperatur	
Typ des Fühlers	Integriert	K-Thermoelement	
Anzeigebereich	400°C 400°F	400°C 400°F	4.000°C 4000°F
Messbereich	-10,0°C bis +50,0°C	-50,0°C bis +399,9°C	+400°C bis +1.000°C
	+15,0°F bis +120,0°F	-50,0°F bis +399,9°F	+400°F bis +1832°F
Genauigkeit	± 1,5°C ± 2,7°F	1 % Anz. ±1,5°C 1 % Anz. ±2,7°F	1 % Anz. ±1,5°C 1 % Anz. ±2,7°F
Auflösung	0,1°C 0,2°F		1°C 1°F
Erkennung einer Fühlerunterbrechung	-	Anzeige des Symbols INT anstelle von EXT	
Wärmezzeit-Konstante	0,7 Min./°C	Je nach Fühlermodell	

**Anmerkung:** Die für externe Temperaturmessung angegebene Genauigkeit berücksichtigt nicht die Genauigkeit des K-Thermoelements.

■ **MIN/MAX-Modus:**

- Genauigkeit: wie vorhergehende Tabelle +0,2% Anz.
- Erfassungszeit: 100 ms typ. (alle 800 ms)

### 3.10 Adapter-Funktion (Adp.)

Diese Funktion ermöglicht den Anschluss eines beliebigen Adapters, der eine Konvertierung einer physikalischen Größe (Mechanik, Elektrik usw.) in eine Gleich- oder Wechselspannung  $\leq 4$  V durchführt.

Die Funktion verfügt über einen in Zehnerschritten von 0,001 bis 100000 programmierbaren Bereichsfaktor, der eine direkte Ablesung ermöglicht (eventuell mit Anzeige der Größeneinheit: "m" für "Milli" und "k" für "Kilo"), wenn die Adapter über ein Übertragungsverhältnis verfügen, das einem ganzen Vielfachen von 10 entspricht.

■ **Auswahl des Bereichsfaktors**

Die Tabelle unten zeigt die verschiedenen Empfindlichkeiten eines Adapters, die eine direkte Ablesung nach Auswahl des Bereichsfaktors ermöglichen.

Empfindlichkeit S (mV/A) (Beispiel in Ampere)	Zu programmierender Bereichsfaktor
10 mV/KA (0,01 mV/A)	10 k
100 mV/kA (0,1 mV/A)	100 k
1 mV/A	1
10 mV/A	10
100 mV/A	100
1000 mV/A (1 mV/mA)	1 m
10 mV/mA	10 m
100 mV/mA	100 m

Das in Ampere(A) angegebene Beispiel gilt auch für jede andere Größe: Feuchte (% r. F.), Beleuchtung (lx), Geschwindigkeit (m/s) usw..

■ **Programmierung des Bereichsfaktors**

1. Halten Sie die gelbe Taste gedrückt und stellen Sie den Drehschalter auf die Position „Adp.“: auf der Anzeige erscheint der programmierte Bereichsfaktor (Standardwert 1) in folgender Darstellung:

Anzeige	1	m	10	m	100	m	1	10	100	10	k	100	k
---------	---	---	----	---	-----	---	---	----	-----	----	---	-----	---

2. Drücken Sie zur Änderung des Bereichsfaktors mehrmals die gelbe Taste, bis der gewünschte Wert erreicht ist.
3. Betätigen Sie den Drehschalter, um diesen Wert zu speichern.

## ■ Gebrauch

1. Schließen Sie den Adapter an die Zange an
2. Programmieren Sie gegebenenfalls den Bereichsfaktor (siehe vorherigen §)
3. Stellen Sie den Schalter auf die Position „Adp.“
4. Wählen Sie mit Hilfe der gelben Taste gegebenenfalls die Art der Spannung (AC oder DC)

## ■ Technische Daten

Anzeigebereich (1)	4000	
Messbereich (2)	0,0 bis 399,9 mV	0,400 bis 3,999 V
Genauigkeit	1% Anz. + 2 Digits	
Eingangsimpedanz	1 MΩ	
Schutz	600 V AC oder DC	

(1) Die Basisanzeige liegt bei 4000 Digits. Die Position des Kommas und die Anzeige der Vielfachen ( $m$  und  $k$ ) hängt von der Programmierung des Bereichsfaktors ab.

- (2) - Bei DC wird **+OL** bei über +3999 Digits und **-OL** bei über -3999 Digits angezeigt.  
- Bei AC wird **OL** bei über +3999 Digits angezeigt  
- Die Bereichsumschaltung (400 mV bis 4 V) erfolgt automatisch.  
- Bei AC beträgt der untere Wert des Messbereiches 5,0 mV.

### ■ MIN/MAX-Modus:

- Genauigkeit: wie vorhergehende Tabelle +0,2% Anz.
- Erfassungszeit: 100 ms typ.

### ■ PEAK-Modus:

- Genauigkeit: wie vorhergehende Tabelle +3% Anz. bei DC (3% Anz. +20 mV bei AC)
- Erfassungszeit: 500 µs typ. (2,5 ms max.)

### **3.11 Sekundärfunktionen**

#### **3.11.1 Speichern der Anzeige**

Ein kurzes Drücken der Taste **HOLD** hält den Anzeigewert.  
Die Freigabe der Anzeige erfolgt durch ein zweites Drücken.

#### **3.11.2 Vorauswahl des MIN/MAX-Modus**

Durch kurzes Drücken der Taste **HOLD** und der Taste **MIN/MAX** wird der MIN/MAX-Modus vorgewählt. Ein erneutes Drücken der Taste **HOLD** aktiviert den MIN/MAX-Modus.  
*Diese Funktion ermöglicht die bedarfsweise Auswahl des MIN/MAX-Modus, um eine unerwünschte oder unbeabsichtigte Berücksichtigung der MIN/MAX Werte zu verhindern.*

#### **3.11.3 Automatische Komensation des Widerstands der Messleitungen**

Diese Komensation erfolgt durch dauerhaftes Drücken der Taste **HOLD**, wenn die Funktion Durchgangsprüfung oder Widerstandsmessung gewählt wurde.

*Wird die Taste während der Anzeige von Null losgelassen, wird der Korrekturwert in der Zange gespeichert.*

**Beträgt der gemessene Wert mehr als 2Ω**, ist diese Korrektur nicht zulässig und der gespeicherte Korrekturwert wird auf Null gesetzt.

Diese Korrektur ist im Modus MIN/MAX nicht zulässig.

#### **3.11.4 Automatischer Nullabgleich bei Strommessung**

Dieser Abgleich erfolgt durch dauerhaftes Drücken der Taste **HOLD**, wenn die Funktion Strommessung gewählt wurde.

*Wird die Taste bei Anzeige von Null losgelassen, wird der Abgleichwert in der Zange gespeichert.*

**Beträgt der gemessene Wert mehr als 6 A**, ist dieser Abgleich nicht zulässig und der gespeicherte Abgleichwert wird auf Null gesetzt.

Diese Korrektur ist im Modus MIN/MAX nicht zulässig.

#### **3.11.5 Manuelle Umschaltung für AC, DC oder AC+ DC**

Standardmäßig stellt sich die Zange bei den Funktionen V und A automatisch auf den AC- oder DC-Modus ein (Symbol AC oder DC blinkt).

Durch mehrmaliges kurzes Drücken der **gelben Taste** können manuell Wechselstrommessung (AC), Gleichstrommessung (DC), Messung zusammengesetzter Signale (AC + DC) und automatische Umschaltung gewählt werden.

Wird der Modus manuell gewählt, wird das Symbol AC, DC oder AC + DC dauernd angezeigt.

Diese manuelle Auswahl steht für die Modi MIN/MAX und HOLD nicht zur Verfügung.

Die Auswahl des AC + DC-Modus ist nicht möglich für die Funktion Adapter.

#### **3.11.6 Auswahlmöglichkeiten bei Durchgangsprüfung**

Standardmäßig befindet sich die Zange in der Funktion Durchgangsprüfung (●||), wenn die entsprechende Position des Drehschalters gewählt wird.

Durch mehrmaliges kurzes Drücken der **gelben Taste** können Widerstandsmessung (Ω), Halbleiterprüfung (→↔) und wieder Durchgangsprüfung (●||) gewählt werden.

### **3.11.7 Auswahl der Funktion INRUSH**

Dazu ist bei Funktion A (AC, AC+DC) zuerst die Taste **MIN/MAX** und dann die **gelbe Taste** zu drücken.

Zum Aufrufen der zu dieser Funktion gehörenden Werte ist zuerst die Taste **HOLD** und dann mehrmals hintereinander die gelbe Taste zu drücken (*siehe § 3.7*).

Das Verlassen dieser Funktion erfolgt durch kurzes Drücken der Taste MIN/MAX.

### **3.11.8 Wahl der Einheit (°C oder °F) für Temperaturmessung**

Diese erfolgt bei gewählter Funktion Temperaturmessung durch kurzes Drücken der **gelben Taste** und ermöglicht die Auswahl von °C oder °F. Diese Einheit wird beim Ausschalten der Zange nicht gespeichert. Siehe § 3.11.9, falls diese Einheit gespeichert werden soll.

### **3.11.9 Speicherung der Einheit (°C oder °F) für Temperaturmessung**

Halten Sie die **gelbe Taste** gedrückt und stellen Sie den Drehschalter von der Position OFF auf die Position **T°**.

*Das Gerät gibt zwei akustische Signale ab und das Symbol T° wird angezeigt und das Symbol °F blinkt, wenn das Gerät vorher auf °C eingestellt war, oder das Symbol °C blinkt, wenn das Gerät vorher auf °F eingestellt war.*

Die gewählte Konfiguration wird beim Loslassen der Taste gespeichert: das Symbol °F oder °C leuchtet dann dauernd.

### **3.11.10 Unterdrückung der automatischen Abschaltung**

Halten Sie die Taste **HOLD** gedrückt und stellen Sie den Drehschalter von der Position OFF auf die Position **(■)**.

*Das Gerät gibt zwei akustische Signale ab und das Symbol (P) blinkt.*

*Die gewählte Konfiguration wird beim Loslassen der Taste gespeichert: das Symbol (P) leuchtet dann dauernd.*

Das Gerät geht wieder in den Modus für automatische Abschaltung zurück, sobald der Drehschalter über die Position OFF gedreht wird.

### **3.11.11 Einrichtung der Funktion V-Live**

Halten Sie die Taste **HOLD** gedrückt und stellen Sie den Drehschalter von der Position OFF auf die Position **V**.

*Das Gerät gibt ein akustisches Signal ab und die Symbole V und (■) blinken.*

*Die gewählte Konfiguration wird beim Loslassen der Taste gespeichert: das Symbol V leuchtet dann dauernd und das Symbol (■) blinkt.*

Gehen Sie zum Ausschalten der Funktion V-Live genauso vor: das Symbol (■) geht beim Loslassen der Taste aus.

### **3.11.12 Änderung der akustischen Anzeigeschwelle für die Durchgangsprüfung**

Halten Sie die gelbe Taste gedrückt und stellen Sie den Drehschalter von der Position OFF auf die Position **(■)**.

*Das Gerät gibt ein akustisches Signal ab, die Symbole Ω und (■) sowie der Schwellwert (Standardvorgabe 40.0) werden angezeigt.*

Durch mehrmaliges Drücken der gelben Taste ist eine Einstellung von  $1 \Omega$  bis  $40 \Omega$  möglich (kurzes Drücken:  $1 \Omega$ -Schritte; dauerhaftes Drücken:  $10 \Omega$ -Schritte). Sobald Sie den Wert eingestellt haben, betätigen Sie den Drehschalter zur Speicherung.

### **3.11.13 Programmierung des Bereichsfaktors bei der Adapter-Funktion**

Halten Sie die **gelbe Taste** gedrückt und stellen Sie den Drehschalter von der Position OFF auf die Position **Adp.**

*Das Gerät gibt ein akustisches Signal ab und der Bereichsfaktor wird angezeigt (Standardwert 1).*

Die Einstellung des Bereichsfaktors erfolgt durch mehrmaliges Drücken der gelben Taste von  $1 \text{ m}$  ( $0,001$ ) bis  $100 \text{ k}$  ( $100\,000$ ) (siehe § 3.10).

Sobald Sie den Wert eingestellt haben, betätigen Sie den Drehschalter zur Speicherung.

### **3.11.14 Aufruf der Standardkonfiguration des Geräts**

Halten Sie die **gelbe Taste** gedrückt und stellen Sie den Drehschalter von der Position OFF auf die Position **A.**

*Das Gerät gibt zwei akustische Signale ab und alle Segmente der Digitalanzeige und das Symbol  blinken.*

Die Standardkonfiguration wird beim Loslassen der Taste gespeichert: Die Anzeige blinkt nicht mehr und das Symbol  verschwindet.

Die Standardkonfiguration lautet:

- Akustische Anzeigeschwelle:  $40 \Omega$
- Automatische Abschaltung: mit
- Funktion V-Live: ohne
- Bereichsfaktor bei der Funktion Adapter: 1
- Einheit der Temperaturmessung: nicht verwaltet

### **3.11.15 Datum der zuletzt durchgeführten Kalibrierung des Geräts**

Halten Sie die Taste **MIN/MAX** gedrückt und stellen Sie den Drehschalter von der Position OFF auf die Position **V.**

*Das Gerät gibt ein akustisches Signal ab und das Kalibrierdatum des Geräts wird im Format „Woche - Jahr“ (WW.JJ) angezeigt, solange die Taste MIN/MAX gedrückt wird.*

### **3.11.16 Anzeige der Version der eingebauten Software**

Halten Sie die Taste **HOLD** gedrückt und stellen Sie den Drehschalter von der Position OFF auf die Position **A.**

*Das Gerät gibt ein akustisches Signal ab und die Version der Software wird in der Form UX.XX für 2 Sekunden angezeigt und dann durch die Anzeige aller Segmente ersetzt, solange die Taste HOLD gedrückt wird.*

### **3.11.17 Anzeige der Segmente der Anzeige**

Siehe § 3.11.16. Diese ist ebenfalls für alle Kombinationen Taste-Drehschalter möglich, die vorher nicht beschrieben wurden.

## 4. ALLGEMEINE DATEN

### 4.1 Abmessungen und Gewicht

- 70 x 193 x 37 mm
- 260 g

### 4.2 Umschließungsvermögen der Zange


- ≤ 26 mm

### 4.3 Stromversorgung

- Eine 9V-Standard-Alkali-Batterie (Typ IEC 6LF22, 6LR61 oder NEDA 1604). Ver wenden tauschen sie batterie, siche §7.1.
- Durchschnittliche Betriebsdauer: 75 Std. oder 25000 Messungen von 10 s
- Anzeige für Batteriezustand :  
Blinkend: Betriebsdauer < 1 Std.  
Dauernd: tauschen Sie die Batterie aus
- Automatische Abschaltung nach 10 Minuten, wenn weder der Drehschalter noch die Tasten betätigt werden (Wiederinbetriebnahme bei Durchgang durch die Position OFF des Drehschalters oder Betätigung einer beliebigen Taste)

### 4.4 Umgebungsbedingungen

#### ■ Temperatur - Feuchte

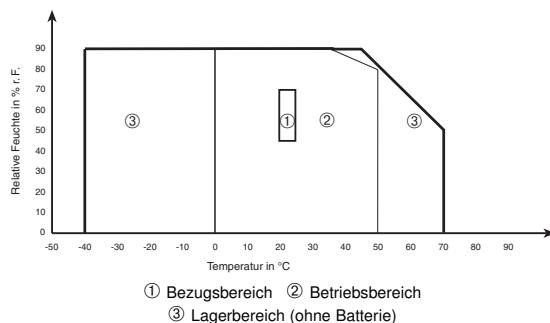

#### ■ Höhe

- Betrieb: ≤ 2.000 m
- Lagerung: ≤ 12.000 m

#### ■ Betrieb nur in Innenräumen

Dichtheit: Schutzart IP 40 (gemäß EN 60529)

### 4.5 Einhaltung der Normen

#### ■ Elektrische Sicherheit

(gemäß EN 61010-1 und EN 61010-2-032)

- Schutzisolierung: 
- Überspannungskategorie: III
- Verschmutzungsgrad: 2
- Zugelassene Spannung: 600 V (RMS oder DC)
- oder - Überspannungskategorie : IV
- Zugelassene Spannung: 300 V (RMS oder DC)

■ **Stromschlagfestigkeit** (*Versuch gemäß IEC 1000-4-5*)

- 6 kV im Differenzmodus bei der Funktion Voltmeter, Bewertungskriterium B
- 2 kV induziert in das Kabel der Strommessung, Bewertungskriterium B

■ **Elektromagnetische Verträglichkeit**

(*gemäß EN 61326-1*)

Störaussendung: Klasse B

Störsensibilität:

- Elektrostatische Entladungen:
  - 4 kV bei Kontakt, Bewertungskriterium B
  - 8 kV in der Luft, Bewertungskriterium B
- Strahlenfelder: 10 V/m, Bewertungskriterium B
- Schnelle Transienten: 1 kV, Bewertungskriterium B
- Leitungsgeführte Störungen: 3 V, Bewertungskriterium A

■ **Mechanische Festigkeit**

- Freier Fall 1 m (*Versuch gemäß IEC 68-2-32*)
- Stöße: 0,5 J (*Versuch gemäß IEC 68-2-27*)
- Vibrationen: 0,75 mm (*Versuch gemäß IEC 68-2-6*)

■ **Selbstlöschfähigkeit** (*gemäß UL94*)


- Gehäuse: V0
- Backen: V0
- Anzeigefenster: V2

#### 4.6 Variations dans le domaine d'utilisation


Einflussgröße	Einflussbereich	Beeinflusste Größe	Einfluss	
			Typisch	Max.
Batteriespannung	7,5 bis 10 V	Alle	< 1 D	0,2% Anz. +1 D
Temperatur	0...50°C	V - Adp. A $\Omega \rightarrow$ T° Hz	0,05% Anz./10°C 0,3% Anz./10°C 0,1% Anz./10°C - 0,03% Anz./10°C	0,2% Anz./10°C +2D 0,5% Anz./10°C +2D 0,2% Anz./10°C +2D 0,5% Anz./10°C +1,5°C 0,1% Anz./10°C +2D
Relative Feuchte	10...90% r. F.	V - Adp. A $\Omega \rightarrow$ T° Hz	< 1 D 0,2% Anz. 0,2% Anz. 0,3% Anz. 0,05% Anz.	0,1% Anz. +1 D 0,3% Anz. +2 D 0,3% L +2 D 0,5% Anz. +1,5°C 0,1% Anz. +2 D
Frequenz	10 Hz...1 kHz 1 kHz...5 kHz 10 Hz...400 Hz 400 Hz...1 kHz 1 kHz...5 kHz 10 Hz...400 Hz 400 Hz...1 kHz	V A Adp	siehe Kurve siehe Kurve siehe Kurve	1% Anz. +1 D 6% Anz. +1 D 1% Anz. +1 D 5% Anz. +1 D -3 dB 1% Anz. +1 D 5% Anz. +1 D
Position des Leiters in den Backen (f ≤ 400 Hz)	Beliebige Position am Innenrand der Backen	A	0,7% Anz.	1% Anz. +1 D
Remanenz	0...600 A Spitze	A	2 mA/A	3 mA/A

Einflussgröße	Einflussbereich	Beeinflusste Größe	Einfluss	
			Typisch	Max.
Nebenliegender Leiter von einem Strom 400 Apc oder rms durchflossen	Leiter in Kontakt mit dem externen Rand der Backen	A	45 dB	40 dB
Leiter von der Zange umfasst	0...400 A DC oder RMS	V - Adp. T°	< 1 D	1 D
Anschluss einer Spannung an die Zange	0...600 V DC oder RMS	A	< 1 D	1 D
Scheitelfaktor	1 bis 3,5 begrenzt auf 600 A Spitze 900 V Spitze	A( $\text{AC}, \text{AC+DC}$ ) V( $\text{AC}, \text{AC+DC}$ )	1% Anz. 1% Anz.	3% Anz. +1 D 3% Anz. +1 D
Serientaktunterdrückung bei DC	0...600 V/50 Hz 0...4 V/50 Hz 0...400 A/50 Hz	V <sub>DC</sub> Adp DC A <sub>DC</sub>	50 dB 60 dB 40 dB	45 dB 50 dB 35 dB
Serientaktunterdrückung bei AC	0...600 V DC 0...4 V DC 0...400 A DC	V( $\text{AC}, \text{AC+DC}$ ) Adp AC A( $\text{AC}, \text{AC+DC}$ )	> 60 dB 60 dB > 50 dB	50 dB 50 dB 40 dB
Gleichtaktunterdrückung	0...600 V/50 Hz	V A T°	< 1 D 0,07 A/100 V < 1 D	60 dB 0,1 A/100 V 60 dB
Einfluss eines externen magnetischen Feldes	0...400 A/m (50 Hz)	A	70 dB	60 dB
Anzahl der Öffnungen/Schließungen der Backen	50000	A	0,3% Anz.	1% +1 D


■ **Typische Kurve der Frequenzantwort**  
 -  $V = f(f)$

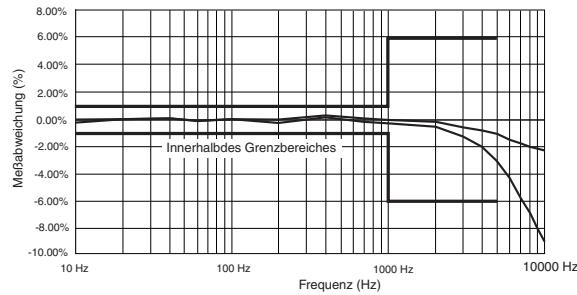

-  $I = f(f)$

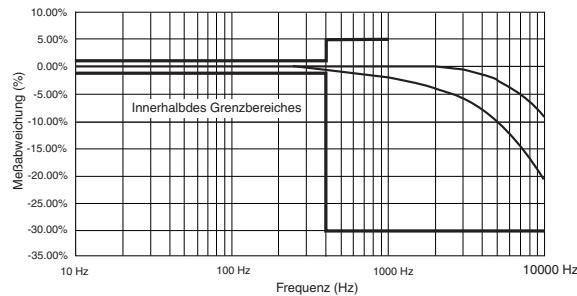

-  $V(\text{adp}) = f(f)$

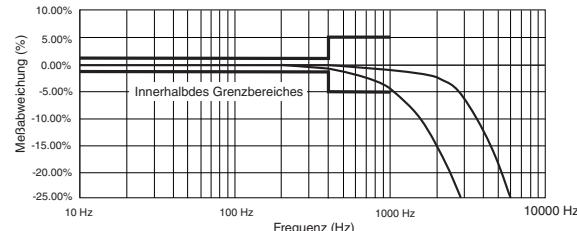

**4.7 Grenzbedingungen**  
 ■ Temperatur des umfassten Leiters:  $\leq 110^\circ\text{C}$

## 5. BESTELLANGABEN

---

**F07 .....** **P01120907Z**

Geliefert im blister mit einem Satz mit 2 Messleitungen mit Prüfspitze, 1 Adapter für K-Thermoelement, einer 9V-Batterie, einem Transporttui und dieser Bedienungsanleitung

### Zubehör und Ersatzteile

- Satz mit 2 Messleitungen mit Prüfspitze (NF EN 61010) ..... **P01295084**
- Satz mit 2 Messleitungen mit Sicherheitsstecker (NF EN 61010) ..... **P01295088**
- Satz mit 2 Krokodilklemmen (NF EN 61010) .. **P01101848**
- Satz mit 2 Messleitungen mit Prüfspitze IP2X ..... **P01295157**
- Transporttui Nr. 7 ..... **P01298532**
- Adapter für K-Thermoelement / Stecker Ø 4 mm ..... **P01101780**
- Temperaturfühler für allgemeine Anwendungen mit Handgriff Typ SK13 ..... **P03652918**
- Für weitere Anwendungen steht eine Vielzahl unterschiedlicher Typen von K-Thermoelementen zur Verfügung (Umgebungsluft, Oberfläche, Einstechen, ...). Bitte wenden Sie sich an uns.
- Vielfältiges Zubehör erweitert das Anwendungsfeld oder verleiht der Zange neue Funktionen. Bitte wenden Sie sich an uns.

**Hinweis:** Verwenden Sie nur Zubehör, das der Spannung und der Überspannungskategorie des Messkreises entspricht (gemäß EN 61010).

## 6. GARANTIE

---

Unsere Garantie erstreckt sich auf eine Dauer von **zwölf Monaten** ab dem Zeitpunkt der Bereitstellung des Geräts (Auszug aus unseren allg. Verkaufsbedingungen. Erhältlich auf Anfrage).

## 7. WARTUNG

**⚠ Verwenden Sie für Reparaturen ausschließlich die angegebenen Ersatzteile. Der Hersteller haftet keinesfalls für Unfälle oder Schäden, die nach Reparaturen außerhalb seines Kundendienstnetzes oder durch nicht von ihm zugelassene Reparaturbetriebe entstanden sind.**

### 7.1 Austausch der Batterie

**⚠ Die Zange muss unbedingt von sämtlichen externen Stromquellen abgeklemmt werden und darf kein Kabel umschließen.**

- Stellen Sie den Wahlschalter auf OFF
- Führen Sie einen Schraubendreher in den Spalt oben am Batteriefachdeckel (auf der Rückseite der Zange) und schieben Sie ihn nach oben.
- Tauschen Sie die verbrauchte Batterie durch eine Batterie 9 V, Typ LF22 aus, achten Sie dabei auf die Polarität.
- Setzen Sie die Batterie in ihr Fach und schließen Sie den Deckel über der eingelegten Batterie.

### 7.2 Lagerung

Wird die Zange für einen Zeitraum von mehr als 60 Tagen nicht in Betrieb genommen, nehmen Sie die Batterie heraus und lagern Sie diese getrennt.

### 7.3 Reinigung

**⚠ Die Zange muss unbedingt von sämtlichen externen Stromquellen abgeklemmt werden und darf kein Kabel umschließen.**

- Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses und der Backen einen Lappen und etwas Seifenwasser. Mit einem angefeuchteten Tuch nachwischen. Anschließend das Gerät mit einem Tuch trocknen oder mit Luft abblasen.
- Die Zange nicht mit Wasser bespritzen.
- Halten Sie den Spalt zwischen den Backen stets einwandfrei sauber.

### 7.4 Messtechnische Überprüfung

**⚠ Wie auch bei anderen Mess- oder Prüfgeräten ist eine regelmäßige Geräteüberprüfung erforderlich.**

Es wird mindestens eine einmal jährlich durchgeführte Überprüfung dieses Gerätes empfohlen. Für Überprüfung und Kalibrierung wenden Sie sich bitte an unsere zugelassenen Messlabor (Auskunft und Adressen auf Anfrage), bzw. an die Chauvin Arnoux Niederlassung oder den Händler in Ihrem Land.

#### ■ Reparatur

Senden Sie das Gerät für Reparaturen innerhalb und außerhalb der Garantiezeit an Ihren Händler zurück.

## **Italiano**

### **Significato del simbolo**

**Attenzione ! Consultare il libretto d'istruzioni prima dell'uso.**

Nel presente libretto d'istruzioni, le indicazioni precedute da questo simbolo devono essere rigorosamente rispettate, altrimenti possono prodursi infortuni fisici o danni all'apparecchio e agli impianti.

### **Significato del simbolo**

Il presente apparecchio è protetto da doppio isolamento. Non richiede collegamento al morsetto di terra di protezione per garantire la sicurezza elettrica

### **Significato del simbolo CAT III**

Questo apparecchio, di categoria sovratensione III e di livello di inquinamento 2, risponde alle esigenze di affidabilità e disponibilità severe corrispondenti agli impianti fissi industriali e domestici (cfr. IEC 664-1).

Avete acquistato una **pinza multimetero F 07** e Vi ringraziamo per la Vostra fiducia.

Per ottenere le massime prestazioni dall'apparecchio:

- **leggere** attentamente le presenti istruzioni per l'uso.
- **rispettare** le precauzioni d'uso.

## **PRECAUZIONI D'USO**

- Mai utilizzare su reti di tensione superiore... a 600 V in rapporto alla terra e la cui categoria di sovratensione sia superiore a III, cioè le installazioni fisse industriali e domestiche (cfr. IEC 664-1).
- Utilizzo in ambienti di livello di inquinamento al massimo uguali a 2 (cfr. IEC 664-1), di temperatura da 0°C a + 50°C e di umidità relativa inferiore a 70%.
- Utilizzare degli accessori conformi alle norme di sicurezza (NF EN 61010-2-031) di tensione minima 600 V e di categoria di sovratensione III.
- Mai aprire il contenitore della pinza prima di averlo scollegato da qualsiasi fonte di energia.
- Mai collegare al circuito da misurare se il contenitore della pinza non è stato chiuso correttamente.
- Prima di qualsiasi misura, verificare il corretto posizionamento dei cavi e del commutatore.
- In misura di corrente verificare il corretto allineamento del conduttore in rapporto ai contrassegni ed alla corretta chiusura delle ganasce.
- Scollegare sempre la pinza da qualsiasi fonte di energia elettrica prima di sostituire la pila.
- Non effettuare misure di resistenza, test di continuità o test di semi-conduttori, su un circuito in tensione.
- Le sonde equipaggiate utilizzate per misure di tensione di rete dovranno avere almeno una categoria di misura III o IV assegnata conformemente alla CEI 61010-031 e una tensione assegnata uguale almeno a 600V (CAT III) o 300V (CAT IV).

## SOMMARIO

---

<b>1. PRESENTAZIONE .....</b>	73
<b>2. DESCRIZIONE .....</b>	73
<b>3. MESSA IN OPERA - CARATTERISTICHE FUNZIONALI .....</b>	77
3.1 Condizioni di riferimento .....	77
3.2 Misura di tensione $\approx$ (V) .....	77
3.3 Test sonoro di continuità (●○) .....	78
3.4 Misura di resistenza ( $\Omega$ ) .....	79
3.5 Test dei semi-conduttori (→↔) .....	79
3.6 Misura di correnti $\approx$ (A) .....	80
3.7 Funzione INRUSH .....	81
3.8 Misura di frequenze (Hz) .....	81
3.9 Misura delle temperature (T°) .....	82
3.9.1 Senza sensore .....	82
3.9.2 Con sensore .....	82
3.10 Funzione Adattatore (Adp.) .....	83
3.11 Funzioni secondarie .....	85
3.11.1 Bloccaggio del display .....	85
3.11.2 Preselezione del modo MIN/MAX .....	85
3.11.3 Compensazione automatica della resistenza dei cavi .....	85
3.11.4 Compensazione automatica dello zero in misura di corrente .....	85
3.11.5 Selezione manuale del modo AC, DC o AC + DC .....	85
3.11.6 Selezioni possibili in funzione continuità .....	85
3.11.7 Selezione della funzione INRUSH .....	86
3.11.8 Scelta dell'unità (°C o °F) in misura di temperatura .....	86
3.11.9 Memorizzazione dell'unità (°C o °F) in misura di temperatura .....	86
3.11.10 Soppressione dell'arresto automatico .....	86
3.11.11 Realizzazione della funzione V-Live .....	86
3.11.12 Modificazione della soglia di indicazione sonora in test di continuità .....	86
3.11.13 Programmazione del fattore di scala della funzione adattatore .....	87
3.11.14 Messa in configurazione per difetto dell'apparecchio .....	87
3.11.15 Data dell'ultima calibrazione effettuata sull'apparecchio .....	87
3.11.16 Visualizzazione della versione del software interno .....	87
3.11.17 Visualizzazione dei segmenti del display .....	87
<b>4. CARATTERISTICHE GENERALI .....</b>	88
4.1 Dimensioni e massa .....	88
4.2 Capacità di serraggio della pinza .....	88
4.3 Alimentazione .....	88
4.4 Condizioni ambientali .....	88
4.5 Conformità alle norme .....	88
4.6 Variations dans le domaine d'utilisation .....	89
4.7 Condizioni limite di funzionamento .....	91
<b>5. PER ORDINARE .....</b>	92
<b>6. GARANZIA .....</b>	92
<b>7. MANUTENZIONE .....</b>	93
7.1 Sostituzione delle pile .....	93
7.2 Stoccaggio .....	93
7.3 Pulizia .....	93
7.4 Verifica metrologica .....	93
<b>8. ALLEGATO .....</b>	117

## 1. PRESENTAZIONE

---

La pinza multimetro F07 privileggia l'affidabilità e la semplicità d'uso per rispondere ai bisogni di tutti gli operatori del settore dell'elettricità:

- Un apparecchio compatto che integra il sensore di corrente per le misure di intensità senza dovere interrompere il circuito da controllare
  - Una eccezionale ergonomia, con in particolar modo:
    - selezione automatica o manuale del tipo di segnale da misurare, continuo o alternativo,
    - misura del valore efficace di qualsiasi segnale (AC + DC)
    - selezione automatica della portata di misura,
    - indicazione sonora programmabile di presenza di tensione: V-Live,
    - indicazione di superamento della portata di misura,
    - illuminazione del display digitale,
    - sistema automatico di messa fuori servizio dell'apparecchio,
    - funzione registrazione dei valori MIN - MAX - PEAK
    - correzione delle derive in misura di corrente continua (DC zero)
    - compensazione automatica della resistenza dei cavi di misura ( $\Omega$  zero).
  - La conformità con le norme di sicurezza elettriche IEC e la marcatura CE
  - La leggerezza e la robustezza per una utilizzazione completa e globale
- Con inoltre delle funzioni inedite:
- Funzione "Inrush" per la misura delle correnti di avvio motore.
  - Funzione "Adattatore" con lettura diretta tramite programmazione del fattore di scala.

## 2. DESCRIZIONE

---

(vedi schema § 8 Allegato)

① **Ganasce**

② **Commutatore rotativo 6 posizioni:**

- |  |  |
|--|--|
| <b>OFF</b>   | Messa fuori servizio della pinza, la messa in servizio è assicurata dalla selezione delle altre funzioni |
| <b>V<math>\approx</math></b>   | Misura di tensioni continue ed alternative (valore efficace)   |
|  $\Omega$ | Misura di continuità, e con utilizzazione del tasto giallo di resistenza e test dei semi-conduttori      |
| <b>A<math>\approx</math></b>   | Misura di correnti continue ed alternative (valore efficace)   |

**T°** Misura della temperatura ambiente o esterna, in funzione della presenza o assenza del sensore, in °C o °F.

**Adp.** ≈ Selezione della funzione "Adattatore"

### ③ Tasti di comando

I tasti dispongono di 3 tipi di azione possibili:

#### Pressione veloce

< 1,3 s, è convalidato immediatamente quando la premuta sul tasto è rilevata.

#### Pressione lunga

> 1,3 s, permette di entrare in un modo di misura o di funzionamento. Il premere oppure il rilasciare il tasto non ha nessun effetto.

#### Pressione mantenuta

Permette di entrare in un modo di misura o di funzionamento e di rimanere in questo modo fino a che la pressione viene mantenuta. L'allentamento del tasto provoca il ritorno al modo precedentemente lasciato.

#### ■ HOLD

possiede 4 funzioni differenti

(cfr. descrittivo § 3.11):

- Blocco del display
- Preselezione del modo MIN/MAX
- Compensazione automatica della resistenza dei cavi
- Compensazione automatica dello zero in misura di corrente

#### ■ Il tasto giallo

possiede 4 funzioni differenti

(cfr. descrittivo § 3.11):

- Selezione manuale del modo AC, DC o AC + DC
- Selezione della funzione resistenza ( $\Omega$ ), test semi-conduttori ( $\rightarrow\leftarrow$ ), continuità ( $\bullet\bullet\bullet$ )
- Selezione della funzione INRUSH
- Scelta dell'unità (°C o °F) in misura di temperatura

#### ■ MIN/MAX

funziona con permuta circolare tramite

Pressione veloce:

MIN/MAX	Funzioni V, A e Adp.	Altre funzioni
1 <sup>a</sup> premuta	Valore PEAK	Valore MAX
2 <sup>a</sup> premuta	Valore MAX	Valore MIN
3 <sup>a</sup> premuta	Valore MIN	Ritorno al valore MAX
4 <sup>a</sup> premuta	Ritorno al valore PEAK	—

In ogni momento, una Pressione lunga sul tasto permette di uscire dal modo MIN/MAX.

**Nota:** In modo MIN/MAX, la funzione arresto automatico dell'apparecchio è soppressa (accensione del simbolo )

■ Hz Una Pressione veloce permette di visualizzare la frequenza del segnale misurato, una nuova pressione permette di ritornare al valore precedentemente visualizzato. Questo tasto è attivo solo per le funzioni A e V in modo AC o AC + DC.

■ \* **Pressione veloce:** comando di retro-illuminazione del display. Si spegne automaticamente dopo 2 minuti.

**Pressione mantenuta:** visualizzazione dell'autonomia rimanente stimata per la pila, espressa in ore (salvo funzioni INRUSH ed ordine delle fasi).

**Combinata tasto HOLD./ commutatore**

(cfr. descrittivo § 3,11)

- Eliminazione dell'arresto automatico del funzionamento dell'apparecchio
- Chiamata della funzione V-Live
- Visualizzazione della versione del software interno

**Combinata tasto giallo / commutatore**

(cfr. descrittivo § 3,11)

- Modifica della soglia di indicazione sonora in test di continuità
- Scelta dell'unità per difetto in misura di temperatura (°C oppure °F)
- Programmazione del fattore di scala in funzione Adattatore
- Configurazione per difetto dell'apparecchio

**Combinata tasto MIN/MAX / commutatore**

(cfr. descrittivo § 3,11)

- Data dell'ultima calibrazione effettuata sull'apparecchio

**④ Display a cristalli liquidi**

Il display a cristalli liquidi comporta la visualizzazione digitale dei valori misurati, le unità ed i simboli relativi.

**Display digitale**


4 digit, 9999 punti, 3 punti decimali, segni + e - (misure DC e peak).

**+OL** : Superamento di gamma valori positivi (> 3999 punti)

**-OL** : Superamento di gamma valori negativi

**OL** : Superamento di gamma valore non firmato

**----** : Valore indeterminato (segmenti del centro)

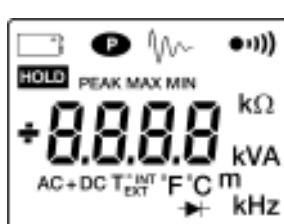

**Display dei simboli**

**█** **Lampeggiante**, autonomia della pinza limitata ad 1 ora circa

**Fissa**, pila usata, il funzionamento o la precisione della pinza non è più garantita

<b>P</b>	Funzionamento permanente (soppressione dell'arresto automatico)
	: Acceso fisso quando la funzione INRUSH è selezionata
	<b>Fisso:</b> misura di continuità <b>Lampeggiante:</b> funzione V-Live selezionata
<b>HOLD</b>	Funzione HOLD attiva
<b>PEAK</b>	Accesso in V, A e Adp. in modo MIN/MAX se la misura del valore cresta è selezionata
<b>MAX</b>	Indica la visualizzazione di un valore massimo in modo MIN/MAX
<b>MIN</b>	Indica la visualizzazione di un valore minimo in modo MIN/MAX
<b>AC</b>	<b>Fisso:</b> misura in modo AC manuale <b>Lampeggiante:</b> misura in modo AC automatico
<b>DC</b>	<b>Fisso:</b> misura in modo DC manuale <b>Lampeggiante:</b> misura in modo DC automatico
<b>AC + DC</b>	misura in modo AC + DC manuale
<b>T°</b>	Misura di temperatura
<b>INT</b>	Misura di temperatura quando i morsetti non sono collegati oppure se la termocoppia collegata è difettosa
<b>EXT</b>	Misura di temperatura quando la termocoppia è collegata
	Test dei semi-conduttori sulla posizione Ω
<b>m</b>	Fattore di scala < 1 in funzione adattatore
<b>k</b>	Fattore di scala > 1000 in funzione adattatore

### ■ Il cicalino

Differenti tonalità sono emesse secondo la funzione attribuita al cicalino:

- **Suono breve e medio:** tasto valido
- **Suono breve ed acuto:** tasto vietato
- **Suono breve e grave:** uscita del modo MIN/MAX
- **2 bip brevi ed acuti:** convalida di un parametro di configurazione
- **Suono breve e medio ogni 400 ms:** tensione misurata superiore alla tensione di sicurezza per la quale è garantito l'apparecchio.
- **5 bip ripetitivi brevi e medi:** lo spegnimento automatico dell'apparecchio
- **Suono continuo e medio:** valore misurato in continuità, inferiore alla soglia programmata, collegamento in cortocircuito al test di un semi-conduttore.
- **Suono continuo medio modulato:** valore misurato in volt, superiore a 45 V cresta quando la funzione V-Live è stata selezionata.

### 3. MESSA IN OPERA

#### CARATTERISTICHE FUNZIONALI

##### 3.1 Condizioni di riferimento

Le caratteristiche funzionali menzionate in ciascuna delle funzioni di misura sono garantite nei settori di riferimento seguenti:

- Temperatura:  $+23^{\circ}\text{C} \pm 3\text{ K}$
- Tasso di umidità: dal 45% al 75% di umidità relativa
- Tensione di alimentazione:  $8,5\text{ V} \pm 0,5\text{ V}$
- Settore di frequenza del segnale alternativo applicato: 45-65 Hz
- Fattore di cresta del segnale alternativo applicato:  $\sqrt{2}$
- Posizione del conduttore nelle ganasce della pinza: centrato.
- Diametro del conduttore:  $\leq 5\text{ mm}$
- Assenza di campo magnetico alternativo.
- Assenza di campo elettrico.

##### 3.2 Misura di tensione $\approx (\text{V})$

1. Collegare i cavi di misura sui morsetti dell'apparecchio, rispettando le polarità indicate: cavo rosso sul morsetto "+" e cavo nero sul morsetto "COM".

2. Mettere il commutatore rotativo sulla posizione " $\text{V}\approx$ ".

3. Collegare il tutto alla fonte di tensione da misurare verificando, se possibile, che questa non superi i limiti massimi ammessi (vedi tabella di sotto)

La commutazione della portata e la selezione AC/DC sono automatiche. Agire sul tasto giallo per forzare la selezione AC/DC o AC + DC in manuale, se necessario.

**⚠ Se il segnale misurato è > 45 V cresta,** l'indicatore sonoro è attivato se la funzione V-Live è selezionata (vedi § 3.11.11).

Gamma di visualizzazione	40V	400V	4.000V (1)
Campo di misura (2)	0,2V a 39,99V	40,0V a 399,9V	400 a 600 V 400 a 900 Vcresta
Precisione	1% L $\pm$ 5 pto	1% L $\pm$ 2 pto	1% L $\pm$ 2 pto
Risoluzione	10mV	0,1V	1V
Impedenza d'ingresso	1 M $\Omega$		
Protezione	600 V AC o DC		

(1) In DC, il display indica **+OL** Oltre +600 V e **-OL** Oltre 600 V (900 V in modo PEAK).

In AC e AC + DC, la visualizzazione indica **OL** Oltre 600 Vrms (900 V in modo PEAK).

(2) In AC, se il valore della tensione misurata è < 0,15 A, il display indica **0.00**.

**⚠ Per le tensioni  $\geq 600\text{ Vdc}$  o efficaci, un bip ripetuto del cicalino indica che la tensione misurata è superiore alla tensione di sicurezza per la quale è garantito l'apparecchio.**

**■ Modo MIN/ MAX:**

- Precisione: idem tabella precedente + 0,2% L
- Tempo di cattura: 100 ms tip.

**■ Modo PEAK:**

- Precisione: idem tabella precedente +2% L
- Tempo di cattura: 500  $\mu$ s tip. (2,5 ms max.)

**■ Caratteristiche specifiche in modo V-Live**

- Precisione soglia di rilevazione: 45 V<sub>cresta</sub>  $\pm$  2V

**3.3 Test sonoro di continuità (•||)**

1. Collegare i cavi di misura sui morsetti dell'apparecchio.
2. Mettere il commutatore rotativo sulla posizione "  $\Omega$  •|| "
3. Collegare l'apparecchio al circuito da testare. Il cicalino è attivo in permanenza, a partire dal momento in cui il contatto è stato stabilito (circuito chiuso) e se il valore della resistenza misurata è inferiore al valore della soglia scelta tramite programmazione (regolabile da 1 a 40  $\Omega$ , vedi § 3.11.12). Oltre 400  $\Omega$ , il visualizzatore indica **OL**.

**■ Compensazione della resistenza dei cavi ( $\Omega$  zero)**

Per misurare delle resistenze di basso valore, effettuare preliminarmente una misura della resistenza dei cavi.

- Mettere in corto – circuito i cavi.
- Fare una **Pressione lunga sul tasto HOLD** fino a leggere zero sul display. Il valore della resistenza dei cavi sarà allora memorizzato e sottratto dal valore di resistenza misurato ulteriormente.

**Nota:** Se il valore misurato è superiore a 2  $\Omega$ , questa correzione è vietata ed il valore di correzione memorizzato è azzerato.

**■ Caratteristiche**

Gamma di visualizzazione	400 $\Omega$
Campo di misura	da 0,0 a 399,9 $\Omega$
Precisione <sup>(1)</sup>	1% L $\pm$ 2 pto
Risoluzione	0,1 $\Omega$
Tensione in circuito aperto	$\leq$ 3,2 V
Corrente di misura	320 $\mu$ A
Protezione	500 V AC o 750 V (DC o cresta)

(1) con compensazione della resistenza dei cavi di misura

**■ Modo MIN/ MAX:**

- Precisione: idem tabella precedente + 0,2% L
- Tempo di cattura: 100 ms tip.

### 3.4 Misura di resistenza ( $\Omega$ )

1. Collegare i cavi di misura sui morsetti dell'apparecchio.
2. Mettere il commutatore rotativo sulla posizione "  " e premere una volta sul tasto giallo: Il simbolo scompare sul display.
3. Collegare l'apparecchio sulla resistenza da misurare.  
La selezione della portata è automatica.  
Per misurare con precisione delle resistenze di basso valore, fare una compensazione della resistenza dei cavi di misura (vedi § 3.3).  
Oltre 40 k $\Omega$ , il display indica **OL**.

Gamma di visualizzazione	400 $\Omega$	4000 $\Omega$	40 k $\Omega$
Campo di misura	0,0 a 399,9 $\Omega$	400 a 3999 $\Omega$	4,00 k $\Omega$ a 39,99 k $\Omega$
Precisione <sup>(1)</sup>	1% L ± 2 pto		
Risoluzione	0,1 $\Omega$	1 $\Omega$	10 $\Omega$
Tensione in circuito aperto	$\leq$ 3,2 V		
Corrente di misura	320 $\mu$ A	40 $\mu$ A	
Protezione	500 V AC o 750 V (DC o cresta)		

(1) Con compensazione della resistenza dei cavi di misura

### ■ Modo MIN/ MAX:

- Precisione: idem tabella precedente +0,2% L
- Tempo di cattura: 100 ms tip.

### 3.5 Test dei semi-conduttori ()

1. Collegare i cavi di misura sui morsetti dell'apparecchio, rispettando le polarità indicate: cavo rosso sul morsetto "+" e cavo nero sul morsetto "COM".
2. Mettere il commutatore rotativo sulla posizione  e premere due volte sul tasto giallo: Il simbolo  appare sul display.
3. Collegare l'apparecchio sul semi-conduttore (collegamento) da testare.  
Il senso di circolazione della corrente di misura va dal morsetto "+" al morsetto "COM". Esso corrisponde al test del collegamento semi-conduttore nel senso diretto.  
- **Collegamento in corto-circuito:** indicazione sonora per una soglia < 0,050 V  
- **Collegamento in inverso oppure interrotto** (oppure soglia > 3,2 V): display **OL**.

Gamma di visualizzazione	4 V
Campo di misura	da 0,000 a 3,199 V
Precisione	1% L ± 2 pto
Risoluzione	1 mV
Corrente di misura (1)	da 2 mA a 4 mA
Protezione	500 V AC o 750 V (DC o cresta)

(1) Secondo la tensione misurata

**■ Modo MIN/ MAX:**

- Precisione: idem tabella precedente + 0,2% L
- Tempo di cattura: 100 ms tip.

**3.6 Misura di correnti  $\approx$  (A)**

1. Mettere il commutatore rotativo sulla posizione "A  $\approx$ "
2. Abbracciare il conduttore nel quale circola la corrente da misurare, verificare la chiusura corretta delle ganasce e l'assenza di qualsiasi corpo estraneo.

In DC, la freccia " $\curvearrowright$ " incisa sulle ganasce deve essere orientata nel senso presunto di circolazione della corrente perché il segno del valore visualizzato sia significativo.

La commutazione della portata e la selezione AC/DC sono automatiche. Agire sul tasto giallo per forzare la selezione AC/DC o AC + DC in manuale se necessario.

**■ Correzione dello zero in corrente (DC zero)**

Per misurare le correnti di basso valore, effettuare preliminarmente una correzione dello zero.

- Fare una Pressione lunga sul tasto HOLD fino a leggere zero sul display. Il valore corretto verrà allora memorizzato e sottratto al valore di corrente misurato ulteriormente.

**Nota:** questa correzione si effettua solo sulla componente continua dello zero. Se il valore misurato è superiore a 6 A, questa correzione è vietata ed il valore di correzione memorizzato è azzerato.

**■ Caratteristiche**

Gamma di visualizzazione	40 A	400 A	4.000 A (1)
Campo di misura (2)	0,20 a 39,99 A	40,0 a 399,9 A	400 a 600 A cresta
Precisione <sup>(3)</sup>	1,5% L +10 pto	1,5% L $\pm$ 5 pto	
Risoluzione	10 mA	100 mA	1 A

(1) In DC, il display indica **+OL** Oltre +400 A e **-OL** Oltre -400 A (600 A in modo PEAK).

In AC e AC + DC, la visualizzazione indica **OL** Oltre 400 Arms (600 A in modo PEAK).

(2) In AC, se il valore della corrente misurata in AC è < 0,15 A, il visualizzatore indica **0.00**.

(3) Con correzione dello zero in DC

- Ripetibilità della misura con più chiusure consecutive della pinza: 0,3% tipico

**■ Modo MIN/ MAX:**

- Precisione: idem tabella precedente + 0,2% L
- Tempo di cattura: 100 ms tip.

**■ Modo PEAK:**

- Precisione: idem tabella precedente +2% L +0,5 A
- Tempo di cattura: 500  $\mu$ s tip. (2,5 ms max.)

### 3.7 Funzione INRUSH

#### ■ Descrizione

Questa funzione permette di seguire una evoluzione rapida della corrente, del tipo sinusoide ammortizzato, effettuando la misura dei valori efficaci successivi calcolati su  $\frac{1}{2}$ , 1,  $2\frac{1}{2}$ , 5 e 10 periodi a partire dal più grande valore efficace calcolato e riattualizzato su  $\frac{1}{2}$  periodo.

Le applicazioni sono:

- Misura delle correnti di avvio motore
  - Definizione corretta di fusibili ed interruttori (relazione amplitudine-tempi del segnale)
  - Stress dei componenti per sovraccarico di corrente
- Il settore di applicazione è limitato alle frequenze industriali (15 Hz... 70 Hz)

#### ■ Messa in funzione

Questa funzione è accessibile in misura di corrente alternativa AC o AC + DC, dopo selezione del modo MIN/MAX.

Azioni	Visualizzazioni	Commenti
Pressione sul tasto giallo	0,5 P poi il valore efficace corrispondente <b>out F</b>	Entrata nella funzione Frequenza del segnale < 15 Hz o > 70 Hz
Pressione sul tasto HOLD poi premuta successivamente sul tasto giallo	1P-2,5P-5P-10P-0,5P ↑ con ad ogni volta il valore efficace corrispondente in alternanza	Consultazione dei valori efficaci (calcolate su dei periodi consecutivi)
Pressione veloce su tasto MIN/MAX	Ritorno ai valori MIN, MAX o PEAK	Uscita dalla funzione e ritorno al modo MIN/MAX

#### ■ Caratteristiche

- Precisione: 5% +0,5 A
- Tempo di cattura: 10 periodi della frequenza del segnale (200 ms a 50 Hz)
- Settore d'utilizzo :  $\geq 5$  A cresta per il 1<sup>re</sup> periodo del segnale

### 3.8 Misura di frequenze (Hz)

Questa funzione è attiva per le misure V e A in alternativo (AC o AC + DC).

1. Effettuare una Pressione veloce sul tasto **Hz**, il display indica la frequenza del segnale misurato.
2. Una nuova pressione permette il ritorno alla misura precedentemente visualizzata.

### ■ Caratteristiche

Gamma di visualizzazione	40 Hz	400 Hz	4000 Hz	40 kHz
Campo di misura (1)	10,00 a 39,99 Hz	40,0 a 399,9 Hz	400 a 3999 Hz	4,00 kHz a 19,99 kHz
Precisione	0,4% L +1 pt			
Risoluzione	0,01 Hz	0,1 Hz	1 Hz	10 Hz
Soglia di avvio (2)	5 V o 10 A			

- (1) Al di sotto di 5 Hz, il display indica **0.0**  
 (2) Al di sotto della soglia di avvio, il display indica un valore indeterminato (- - -).

In modo AC + DC, la soglia di avvio corrisponde alla componente alternativa (AC) del segnale.

### ■ Modo MIN-MAX

- Precisione : idem tabella qui di sopra +0,2% L con limitazione a 5 kHz.
- Tempo di cattura : 125 ms tip. ogni 400 ms.

## 3.9 Misura delle temperature (T°)

### 3.9.1 Senza sensore

Mettere il commutatore rotativo sulla posizione “T°”

La temperatura visualizzata è la temperatura interna dell'apparecchio (accensione del simbolo INT), equivalente alla temperatura ambiente dopo un periodo di stabilizzazione termica sufficiente. Essa può essere espressa in °C o °F: scelta dell'unità con il tasto giallo.

### 3.9.2 Con sensore

1. Collegare il sensore (coppia K) sui morsetti della pinza rispettando la polarità indicata e posizionarla sul posto dove si desidera misurare la temperatura.
2. Mettere il commutatore rotativo sulla posizione “T°” La temperatura visualizzata è quella del sensore (accensione del simbolo EXT), essa può essere espressa in °C o °F scelta dell'unità con il tasto giallo.

### ■ Caratteristiche

Funzione	Temperatura interna	Temperatura esterna
Tipo del sensore	Circuito integrato	Coppia K
Gamma di visualizzazione	400°C 400°F	400°C 400°F
Campo di misura	-10,0°C a +50,0°C	-50,0°C a +399,9°C
	+15,0°F a +120,0°F	-50,0°F a +399,9°F
Precisione	±1,5°C ±2,7°F	1% L ±1,5°C 1% L ±2,7°F
Risoluzione	0,1°C 0,2°F	1°C 1°F
Rilevazione di interruzione del sensore	-	Accensione del simbolo INT al posto di EXT
Costante di tempo termico	0,7 min./°C	Secondo il modello di sensore

**Nota:** La precisione annunziata in misura di temperatura non tiene conto della precisione della coppia K.

■ **Modo MIN/ MAX:**

- Precisione: idem tabella precedente + 0,2% L
- Tempo di cattura: 100 ms tip. (ogni 800 ms)

### 3.10 Funzione Adattatore (Adp.)

Questa funzione permette il collegamento di qualsiasi adattatore che realizza la conversione di una grandezza fisica (meccanica, elettrica, ecc...) in una tensione continua o alternata  $\leq 4$  V.

Questa funzione dispone anche di un fattore di scala programmabile per decadi da 0,001 a 100000 che permette in tal modo una lettura diretta (con eventuale visualizzazione del multiplo: "m" per "milli" e "k" per "kilo"), per gli adattatori che hanno un rapporto di trasferimento uguale ad un multiplo intero di 10.

■ **Scelta del fattore di scala**

La tabella qui di sotto indica le differenti sensibilità di un adattatore che permette una lettura diretta dopo la scelta del fattore di scala.

Sensibilità S (mV/A) (esempio in Ampère)	Fattore di scala da programmare
10 mV/kA (0,01 mV/A)	10 k
100 mV/kA (0,1 mV/A)	100 k
1 mV/A	1
10 mV/A	10
100 mV/A	100
1000 mV/A (1 mV/mA)	1 m
10 mV/mA	10 m
100 mV/mA	100 m

L'esempio dato in Ampères (A) è valido per qualsiasi altra grandezza: umidità (% HR), illuminazione (lux), velocità (m/s), ecc...

■ **Programmazione del fattore di scala**

1. Mantenere il tasto giallo premuto e condurre il commutatore rotativo sulla posizione "Adp.": il visualizzatore indica il fattore programmato (1 per difetto) sotto la seguente forma:

Display	1 m	10 m	100 m	1	10	100	10 k	100 k
---------	-----	------	-------	---	----	-----	------	-------

2. Per cambiare di fattore di scala, fare delle premute successive sul tasto giallo fino ad ottenere il valore desiderato.

3. Azionare il commutatore rotativo per memorizzare questo valore.

### ■ Messa in opera

1. Collegare l'adattatore sulla pinza
2. Programmare eventualmente il fattore di scala (cfr. § precedente)
3. Posizionare il commutatore sulla posizione "Adp."
4. Selezionare eventualmente la natura della tensione per mezzo del tasto giallo (AC o DC)

### ■ Caratteristiche

Gamma di visualizzazione (1)	4000	
Campo di misura (2)	da 0,0 a 399,9 mV	da 0,400 a 3,999 V
Precisione	1% L ±2 pto	
Impedenza d'ingresso	1 MΩ	
Protezione	600 V AC o DC	

(1) La visualizzazione di base è di 4000 punti. La posizione della virgola ed anche la visualizzazione dei multipli ( $m$  e  $k$ ) dipendono dalla programmazione del fattore di scala.

- (2) - In DC, la visualizzazione indica **+OL** oltre +3999 punti e **-OL** oltre -3999 punti.  
- In AC, la visualizzazione indica **OL** oltre +3999 punti.  
- La commutazione di gamma (400 mV a 4 V) è automatica.  
- In AC, il valore inferiore del campo di misura è di 5,0 mV.

### ■ Modo MIN/ MAX:

- Precisione: idem tabella precedente + 0,2% L
- Tempo di cattura: 100 ms typ.

### ■ Modo PEAK:

- Precisione: idem tabella precedente +3% L in DC (3% L +20 mV in AC)
- Tempo di cattura: 500 µs typ. (2,5 ms max)

### **3.11 Funzioni secondarie**

#### **3.11.1 Bloccaggio del display**

La Pressione veloce sul tasto **HOLD** blocca il display.  
Lo sbloccaggio del display si effettua con una seconda pressione.

#### **3.11.2 Preselezione del modo MIN/MAX**

La Pressione veloce sul tasto **HOLD** e quindi sul tasto **MIN/MAX** preseleziona il modo MIN/MAX. Una ulteriore pressione sul tasto HOLD rende il modo MIN/MAX effettivo.  
*Questa funzione permette di selezionare, a richiesta, il modo MIN/MAX, per evitare per esempio di prendere conto intempestivamente oppure erroneamente dei valori MIN/MAX.*

#### **3.11.3 Compensazione automatica della resistenza dei cavi**

Questa compensazione si effettua con una Pressione lunga sul tasto **HOLD** quando la funzione test di continuità oppure misura di resistenza è selezionata.

*Quando si rilascia il tasto ed il display indica zero, il valore della correzione è memorizzato nella pinza.*

**Se il valore misurato è > a 2 Ω**, questa correzione è vietata ed il valore di correzione memorizzato è azzerato.  
Questa correzione è vietata nel modo MIN/MAX.

#### **3.11.4 Compensazione automatica dello zero in misura di corrente**

Questa compensazione si effettua con una Pressione lunga sul tasto **HOLD** quando la funzione misura di corrente è selezionata.

*Quando si rilascia il tasto ed il display indica zero, il valore della correzione è memorizzato nella pinza.*

**Se il valore misurato è > a 6 A**, questa correzione è vietata ed il valore di correzione memorizzato è azzerato.  
Questa correzione è vietata nel modo MIN/MAX.

#### **3.11.5 Selezione manuale del modo AC, DC o AC + DC**

Per difetto, la pinza si mette in modo AC o DC automaticamente (simbolo AC o DC lampeggiante) per le funzioni V e A.

Delle pressioni veloci successive sul **tasto giallo** permettono di selezionare manualmente la misura in alternativo (AC), continuo (DC) o di segnali composti (AC + DC) e di ritornare in modo automatico.

Quando il modo viene selezionato manualmente, il simbolo AC, DC o AC + DC è fisso.

Le selezione di questo modo manuale è impossibile in modo MIN/MAX o HOLD.

La selezione del modo AC + DC per la funzione adattatore non è possibile.

#### **3.11.6 Selezioni possibili in funzione continuità**

Per difetto, la pinza è in funzione continuità (•||) per la posizione corrispondente del commutatore rotativo.

Delle pressioni successive sul **tasto giallo** permettono di selezionare la misura di resistenza (Ω), quindi la funzione test semi conduttore (-►+) e di ritornare alla funzione continuità (•||).

### **3.11.7 Selezione della funzione INRUSH**

Essa si effettua in funzione A (AC, AC+DC) premendo prima sul tasto **MIN/MAX** poi sul **tasto giallo**.

La consultazione dei valori corrispondenti di questa funzione si effettua premendo prima sul tasto HOLD poi con premute sfuggenti successive del tasto giallo (*cfr. § 3.7*).

L'uscita da questa funzione è ottenuta con pressioni veloci sul tasto MIN/MAX.

### **3.11.8 Scelta dell'unità (°C o °F) in misura di temperatura**

Essa si effettua quando la funzione temperatura è selezionata con Pressione veloce sul **tasto giallo**, permettendo di selezionare °C oppure °F a seconda i casi. Questa unità non è memorizzata quando la pinza è in arresto. Vedi § 3.11.9 se si vuole memorizzare questa unità.

### **3.11.9 Memorizzazione dell'unità (°C o °F) in misura di temperatura**

Mantenere premuto il **tasto giallo** e condurre il commutatore rotativo dalla posizione OFF alla posizione **T°**.

*L'apparecchio emette un duplice bip quindi si accende il simbolo T° ed il simbolo °F lampeggia se l'apparecchio era precedentemente in °C oppure il simbolo °C lampeggia se era in °F.*

La configurazione scelta viene memorizzata quando si rilascia il tasto: il simbolo °F o °C è allora acceso in continuo.

### **3.11.10 Soppressione dell'arresto automatico**

Mantenere premuto il tasto **HOLD** e condurre il commutatore rotativo dalla posizione OFF alla posizione **on**.

*L'apparecchio emette un duplice bip quindi il simbolo P lampeggia.*

*La configurazione scelta viene memorizzata quando si rilascia il tasto: il simbolo P è acceso fisso.*

L'apparecchio ritorna in modo arresto automatico quando il commutatore passa sulla posizione OFF.

### **3.11.11 Realizzazione della funzione V-Live**

Mantenere premuto il tasto **HOLD** e condurre il commutatore rotativo dalla posizione OFF alla posizione **V**.

*L'apparecchio emette un duplice bip quindi i simboli V e P lampeggiano.*

*La configurazione scelta viene memorizzata quando si rilascia il tasto: il simbolo V è allora acceso in continuo ed il simbolo P lampeggia.*

Procedere del pari per sopprimere la funzione V-Live: il simbolo P è allora spento quando si lascia il tasto.

### **3.11.12 Modificazione della soglia di indicazione sonora in test di continuità**

Mantenere premuto il tasto giallo e condurre il commutatore rotativo dalla posizione OFF alla posizione **P**.

*L'apparecchio emette un bip, i simboli Ω e P si accendono insieme al valore di soglia (40.0 per difetto).*

La regolazione è allora possibile da 1 Ω a 40 Ω tramite pressioni successive sul tasto giallo (Pressione veloce: progressione 1 Ω con 1 Ω; Pressione mantenuta lunga: progressione 10 Ω con 10 Ω).

Dopo avere scelto il valore, azionare il commutatore rotativo per memorizzarlo.

### **3.11.13 Programmazione del fattore di scala della funzione adattatore**

Mantenere il **tasto giallo** premuto e condurre il commutatore rotativo dalla posizione OFF alla posizione **Adp**.

*L'apparecchio emette un bip ed il valore del fattore di scala si visualizza (1 per difetto).*

La regolazione del fattore di scala è allora possibile tramite pressioni successive sul tasto giallo da 1 m(0,001) a 100 k (100 000) (Cfr. § 3.10).

Dopo avere scelto il valore, azionare il commutatore rotativo per memorizzarlo.

### **3.11.14 Messa in configurazione per difetto dell'apparecchio**

Mantenere premuto il tasto giallo e condurre il commutatore rotativo dalla posizione OFF alla posizione **A**.

*L'apparecchio emette un doppio bip, quindi tutti i segmenti del display digitale ed il simbolo  lampeggiano.*

La configurazione per difetto viene memorizzata quando si rilascia il tasto: il display non lampeggia più ed il simbolo  scompare.

La configurazione per difetto è:

- Soglia d'identificazione sonora: 40 Ω
- Arresto automatico: con
- Funzione V-Live: senza
- Fattore di scala in funzione Adattatore: 1
- Unità della misura di temperatura: non gestita

### **3.11.15 Data dell'ultima calibrazione effettuata sull'apparecchio**

Mantenere premuto il tasto **MIN/MAX** e condurre il commutatore rotativo dalla posizione OFF alla posizione **V**.

*L'apparecchio emette un bip quindi la data di calibrazione dell'apparecchio si visualizza sotto la forma "settimana – anno" (SS.AA) fino a che il tasto MIN/MAX è premuto.*

### **3.11.16 Visualizzazione della versione del software interno**

Mantenere premuto il tasto **HOLD** e condurre il commutatore rotativo dalla posizione OFF alla posizione **A**.

*L'apparecchio emette un bip, la versione del software è visualizzata sotto la forma UX.XX per 2 secondi, quindi sostituita dalla visualizzazione di tutti i segmenti del display fino a che il tasto HOLD è premuto.*

### **3.11.17 Visualizzazione dei segmenti del display**

Vedi § 3.11.16. Essa è del pari possibile per tutte le possibilità tasto – commutatore non descritte in precedenza.

## 4. CARATTERISTICHE GENERALI

### 4.1 Dimensioni e massa

- 70 x 193 x 37 mm
- 260 g

### 4.2 Capacità di serraggio della pinza


- ≤ 26 mm

### 4.3 Alimentazione

- ■ Una pila 9V standard alcalina (tipo IEC 6LF22, 6LR61 o NEDA 1604). Per sostituire la pila, vedi § 7.1.
- Autonomia media 75 h o 25.000 misure di 10 s
- Indicatore di usura della pila :
  - Lampeggiante: autonomia < 1 h
  - Fisso: sostituire la pila
- Arresto automatico dopo 10 minuti senza azione sul commutatore o sui tasti (rimessa in servizio passando per la posizione OFF del commutatore oppure azionando un qualsiasi tasto)

### 4.4 Condizioni ambientali

#### ■ Temperatura - Umidità

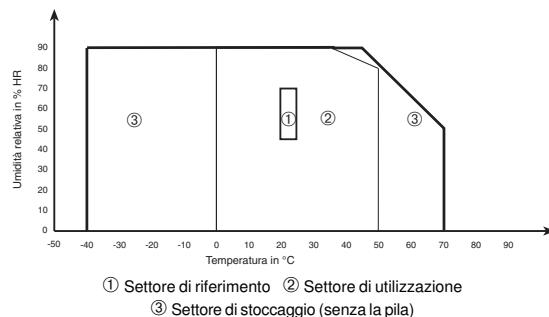

#### ■ Altitudine

- Funzionamento: ≤ 2.000 m
- Stoccaggio: ≤ 12000 m

#### ■ Per uso interno

Ermeticità: indice di protezione IP 40 (*secondo EN 60529*)

### 4.5 Conformità alle norme

#### ■ Sicurezza elettrica:

(*secondo EN 61010-1 e EN 61010-2-032*)

- Doppio isolamento: 
- Categoria d'impianto: III
- Livello di inquinamento: 2
- Tensione assegnata: 600 V (RMS o DC)
- o - Categoria d'impianto : IV
- Tensione assegnata : 300V (RMS o DC)


- **Shock elettrici** (*test secondo IEC 1000-4-5*)
  - 6 kV in modo differenziale sulla funzione voltmetro, criterio di attitudine B
  - 2 kV indotti sul cavo di misura della corrente, criterio di attitudine B
- **Compatibilità elettromagnetica**  
(*secondo EN 61326-1*)
  - Emissione: classe B
  - Immunità:
    - Scariche elettrostatiche:
      - 4 kV al contatto, criterio attitudine B
      - 8 kV nell'aria, criterio attitudine B
    - Campi irraggiamento: 10 V/m, criterio di attitudine B
    - Transitori rapidi: 1 kV, criterio di attitudine B
    - Perturbazioni condotte: 3 V, criterio di attitudine A
- **Tenuta meccanica**
  - Caduta libera 1 m (*test secondo IEC 68-2-32*)
  - Shock: 0,5 J (*test secondo IEC 68-2-27*)
  - Vibrazioni: 0,75 mm (*test secondo IEC 68-2-6*)
- **Auto – estinguibilità** (*secondo UL94*)
  - Contenitore: V0
  - Ganasce: V0
  - Finestra di visualizzazione: V2

#### 4.6 Variations dans le domaine d'utilisation


Grandezza di influenza	Fascia di influenza	Grandezza influenzata	Influenza	
			Tipico	Max
Tensione pila	da 7,5 a 10 V	Tutte	< 1 pt	0,2% L +1 pt
Temperatura	0...50°C	V - Adp. A $\Omega \rightarrow \perp$ T° Hz	0,05%L/10°C 0,3%L/10°C 0,1%L/10°C - 0,03%L/10°C	0,2%L /10°C +2pt 0,5%L /10°C +2pt 0,2%L /10°C +2pt 0,5%L /10°C +1,5°C 0,1%L /10°C +2pt
Umidità relativa	10...90% HR	V - Adp. A $\Omega \rightarrow \perp$ T° Hz	< 1 pt 0,2% L 0,2% L 0,3% L 0,05% L	0,1% L +1 pt 0,3% L +2 pt 0,3% L +2 pt 0,5% L +1,5°C 0,1% L +2 pt
Frequenza	10 Hz...1 kHz 1 kHz...5 kHz 10 Hz...400 Hz 400 Hz...1 kHz 1 kHz...5 kHz 10 Hz...400 Hz 400 Hz...1 kHz	V A Adp	vedi curva vedi curva vedi curva	1% L +1 pt 6% L +1 pt 1% L +1 pt 5% L +1 pt -3 dB 1% L +1 pt 5% L +1 pt
Posizione del conduttore nelle ganasce f ≤ 400 (Hz)	Posizione qualsiasi su il perimetro interno delle ganasce	A	0,7% L	1% L +1 pt
Rimanenza	0...600A cresta	A	2 mA/A	3 mA/A

Grandezza di influenza	Fascia di influenza	Grandezza influenzata	Influenza	
			Tipico	Max
Conduttore adiacente percorso da una corrente 400 A <sub>cc</sub> o RMS	Conduttore al contatto del perimetro esterna delle ganasce	A	45 dB	40 dB
Conduttore inseminato da la pinza	0...400 A DC o RMS	V - Adp. T°	< 1 pt	1 pt
Applicazione di una tensione sulla pinza	0...600 V DC o RMS	A	< 1 pt	1 pt
Fattore di cresta	da 1 a 3,5 limitato a 600 A cresta 900 V cresta	A <sub>(AC, AC + DC)</sub> V <sub>(AC, AC + DC)</sub>	1% L 1% L	3% L + 1 pt 3% L + 1 pt
Emissione di modo - serie in DC	0...600 V/50 Hz 0...4 V/50 Hz 0...400 A/50 Hz	V <sub>DC</sub> Adp DC A <sub>DC</sub>	50 dB 60 dB 40 dB	45 dB 50 dB 35 dB
Emissione di modo - serie in AC	0...600 V DC 0...4 V DC 0...400 A DC	V <sub>(AC, AC + DC)</sub> Adp AC A <sub>(AC, AC + DC)</sub>	> 60 dB 60 dB > 50 dB	50 dB 50 dB 40 dB
Emissione di modo comune	0...600 V/50 Hz	V A T°	< 1 pt 0,07 A/100 V < 1 pt	60 dB 0,1 A/100 V 60 dB
Influenza di un campo magnetico esterno	0...400 A/m (50 Hz)	A	70 dB	60 dB
Numero di manovre di apertura delle ganasce	50000	A	0,3% L	1% + 1 pt


■ Curva tipica di risposta in frequenza  
 -  $V = f(f)$

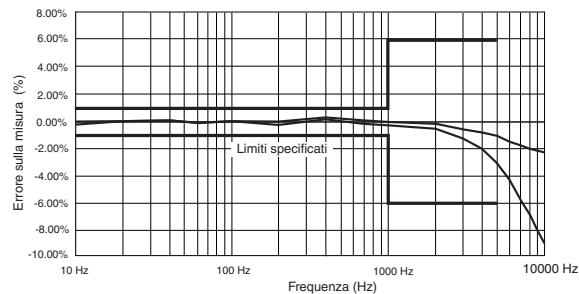

-  $I = f(f)$

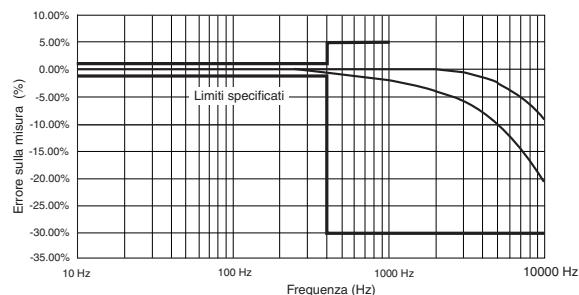

-  $V (\text{adp}) = f(f)$

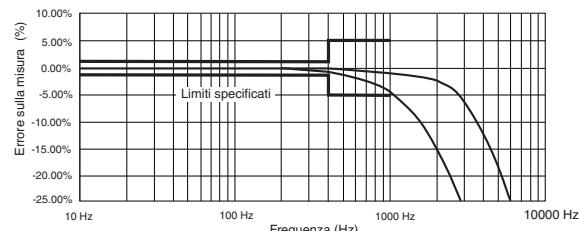

**4.7 Condizioni limite di funzionamento**  
 ■ Temperatura del conduttore serrato:  $\leq 110^\circ\text{C}$

## 5. PER ORDINARE

---

**F07 .....** **P01120907Z**

*Fornito in blister, con una serie di 2 cavi a puntale,  
1 adattatore termocoppia K, 1 pila 9 V, un astuccio di trasporto  
ed il presente manuale di funzionamento*

### **Accessori e pezzi di ricambio**

- Serie di 2 cavi a puntale (NF EN 61010) ..... **P01295084**
- Serie di 2 cavi
  - con spina di sicurezza (NF EN 61010) ..... **P01295088**
  - 2 pinze coccodrillo (NF EN 61010) ..... **P01101848**
  - Serie di 2 cavi a puntale IP2X ..... **P01295157**
  - Astuccio di trasporto N° 7 ..... **P01298532**
  - Adattatore coppia K / spine Ø 4 mm ..... **P01101780**
  - Sensore di temperatura di uso generale
    - con maniglia tipo SK13 ..... **P03652918**
- Numerosi altri tipi di sensori coppia K sono disponibili in funzione dell'applicazione interessata (aria ambiente, superficie, penetrazione, ...) Consultateci
- Differenti accessori di misura aumentano il campo di applicazione oppure conferiscono nuove funzioni alla pinza... Consultateci

**NB:** *Utilizzare sempre degli accessori adattati alla tensione ed alla categoria di sovratensione del circuito da misurare (secondo NF EN 61010).*

## 6. GARANZIA

---

La nostra garanzia si esercita, salvo disposizione specifica, durante **dodici mesi** dopo la data di messa a disposizione del materiale (estratto dalle nostre Condizioni Generali di Vendita, disponibile a richiesta).

## 7. MANUTENZIONE

 **Per la manutenzione, utilizzare unicamente i pezzi di ricambio specificati. Il costruttore non sarà responsabile di qualsiasi incidente verificatosi a seguito di una riparazione non effettuata dal servizio di assistenza o da personale autorizzato.**

### 7.1 Sostituzione delle pile

 **La pinza deve essere scollegata da qualsiasi fonte elettrica esterna e non deve abbracciare il cavo.**

- Posizionare il commutatore su OFF.
- Inserire un cacciavite nella fessura che si trova sulla parte superiore del vano che contiene la pila (sulla parte posteriore della pinza) e spingere il coperchio della pila verso l'alto.
- Sostituire la pila usata con una pila 9 V, tipo LF 22, avendo cura di rispettare le polarità.
- Rimettere la pila nel suo vano, quindi richiudere il coperchio del vano pila.

### 7.2 Stoccaggio

Se la pinza non viene posta in servizio per una durata che supera i 60 giorni, togliere la pila e stoccarla separatamente.

### 7.3 Pulizia

 **La pinza deve essere scollegata da qualsiasi fonte elettrica esterna e non deve abbracciare il cavo.**

- Per pulire il contenitore utilizzare un panno leggermente umidificato con acqua e sapone. Sciacquare con un panno umido. In seguito, asciugare rapidamente con un panno oppure con aria a pressione.
- Non spruzzare acqua sulla pinza.
- Mantenere il pezzo fra le ganasce una condizione di perfetta pulizia.

### 7.4 Verifica metrologica

 **Per tutti gli strumenti di misura e di test, è necessaria una verifica periodica.**

Vi consigliamo almeno una verifica annuale dello strumento. Per le verifiche e le calibrazioni, rivolgetevi ai nostri laboratori di metrologia accreditati (informazioni e recapiti su richiesta), alla filiale Chauvin Arnoux del Vostro paese o al vostro agente.

### ■ Riparazione

Per qualsiasi intervento da effettuare in garanzia o fuori garanzia, si prega d'inviare lo strumento al vostro distributore.

## Español

### Significado del símbolo

**¡Atención! Consultar el manual de empleo antes de utilizar el aparato.** En el presente manual de empleo, las instrucciones precedidas por este símbolo, si las mismas no se respetan o realizan correctamente, pueden ocasionar un accidente corporal o dañar el aparato y las instalaciones.

### Significado del símbolo

Este aparato está protegido por un doble aislamiento o un aislamiento reforzado. No requiere conexión al terminal de tierra de protección para asegurar la seguridad eléctrica.

### Significado del símbolo CAT III

Este aparato, de categoría de sobretensión III y de grado de contaminación 2, responde a las exigencias de fiabilidad y de disponibilidad importantes que corresponden a las instalaciones fijas industriales y domésticas (véase IEC 664-1).

Usted acaba de adquirir una **pinza multimétrica F 07** y le agradecemos su confianza.

Para obtener el mejor servicio de su aparato:

- **lea** atentamente esta instrucción de funcionamiento
- **respete** las precauciones de empleo

## PRECAUCIONES DE EMPLEO

- Nunca utilizar en redes de tensión superior a 600 V respecto a la tierra y cuya categoría de sobretensión sea superior a III, es decir las instalaciones fijas industriales y domésticas (véase IEC 664-1).
- Utilización en interior en entornos de grado de contaminación más o menos igual a 2 (véase IEC 664-1), de temperatura de 0°C a +50°C y de humedad relativa inferior a 70%.
- Utilice accesorios conformes a las normas de seguridad (NF EN 61010-2-031) de tensión mínima 600 V y de categoría de sobretensión III.
- Nunca abrir la carcasa de la pinza antes de haberla desconectado de cualquier fuente eléctrica.
- Nunca conectar al circuito que se debe medir si la carcasa de la pinza no está correctamente cerrada.
- Antes de cualquier medida, asegurarse de la posición correcta de los cables y del conmutador.
- En medida de corriente asegurarse de la buena alineación del conductor respecto a las referencias y del cierre correcto de las mordazas.
- Siempre desconectar la pinza de toda fuente eléctrica antes de cambiar la pila.
- No efectuar medida de resistencias, de test de continuidad o de test de semiconductores, en un circuito bajo tensión.
- Las sondas equipadas utilizadas para medidas de tensión de red deben ser al menos de una categoría de medida III o IV asignada según la CEI 61010-031 y una tensión asignada como mínimo igual a 600V (CAT III) o 300V (CAT IV).

## INDICE

---

<b>1. PRESENTACION .....</b>	96
<b>2. DESCRIPCION .....</b>	96
<b>3. APLICACION-CARACTERISTICAS FUNCIONALES .....</b>	100
3.1 Condiciones de referencia .....	100
3.2 Medida de tensiones $\approx$ (V) .....	100
3.3 Test sonoro de continuidad (LOUD) .....	101
3.4 Medida de resistencias ( $\Omega$ ) .....	102
3.5 Test de semiconductores (PULSE) .....	102
3.6 Medida de corrientes $\approx$ (A) .....	103
3.7 Función INRUSH .....	104
3.8 Medida de frecuencias (Hz) .....	104
3.9 Medida de temperaturas ( $T^\circ$ ) .....	105
3.9.1 Sin captador .....	105
3.9.2 Con captador .....	105
3.10 Función Adaptador (Adp.) .....	106
3.11 Funciones secundarias .....	108
3.11.1 Bloqueo del display .....	108
3.11.2 Preselección del modo MIN/MAX .....	108
3.11.3 Compensación automática de la resistencia de los cables .....	108
3.11.4 Compensación automática del cero en medida de corriente .....	108
3.11.5 Selección manual del modo CA, CD o CA + CD .....	108
3.11.6 Selecciones posibles en función continuidad ..	108
3.11.7 Selección de la función INRUSH .....	109
3.11.8 Elección de la unidad ( $^{\circ}$ C o $^{\circ}$ F) en medida de temperatura .....	109
3.11.9 Memorización de la unidad ( $^{\circ}$ C o $^{\circ}$ F) en medida de temperatura .....	109
3.11.10 Supresión de la parada automática .....	109
3.11.11 Establecimiento de la función V-Live .....	109
3.11.12 Modificación del umbral de indicación sonora en test de continuidad .....	109
3.11.13 Programación del factor de escala de la función adaptador .....	110
3.11.14 Puesta en configuración por defecto del aparato ..	110
3.11.15 Fecha del último calibrado efectuado en el aparato .....	110
3.11.16 Visualización de la versión del software interno ...	110
3.11.17 Visualización de los segmentos del display ....	110
<b>4. CARACTERISTICAS GENERALES .....</b>	111
4.1 Dimensiones y peso .....	111
4.2 Capacidad de encierre de la pinza .....	111
4.3 Alimentación .....	111
4.4 Condiciones ambientales .....	111
4.5 Conformidad a las normas .....	111
4.6 Variaciones en el campo de utilización .....	112
4.7 Condiciones límites de funcionamiento .....	114
<b>5. PARA PEDIDOS .....</b>	115
<b>6. GARANTIA .....</b>	115
<b>7. MANTENIMIENTO .....</b>	116
7.1 Cambio de la pila .....	116
7.2 Almacenamiento .....	116
7.3 Limpieza .....	116
7.4 Verificación metrológica .....	116
<b>8. ANEXO .....</b>	117

## 1. PRESENTACION

---

La pinza multimétrica F07 privilegia la fiabilidad y la sencillez de uso para responder a las necesidades de los profesionales de la electricidad:

- Un aparato compacto que integra e captador de corriente para las medidas de intensidad sin interrumpir el circuito a controlar
  - Una ergonomía excepcional que ofrece:
    - selección automática o manual de la naturaleza de la señal que se debe medir, continua o alterna,
    - medida del valor eficaz de cualquier señal (CA + CD)
    - selección automática de la escala de medida,
    - indicación acústica programable de presencia de tensión: V-Live,
    - indicación de rebasamiento de calibre de medida,
    - iluminación del display digital,
    - sistema automático de apagado del aparato,
    - función registro de los valores MIN – MAX – PEAK,
    - corrección de las derivas de medida de corriente continua (DC cero)
    - compensación automática de la resistencia de los cables de medida ( $\Omega$  cero).
  - La conformidad a las normas de seguridad eléctrica IEC y marcado CE
  - Ligereza y solidez para un empleo en todo tipo de terreno.
- Además contiene más funciones innovadoras:
- Función «Inrush» para la medida de las corrientes de arranque motor.
  - Función «Adaptador» con lectura directa por programación del factor de escala.

## 2. DESCRIPCION

---

(Véase esquema § 8. Anexo)

① **Mordazas**

② **Comutador rotativo 6 posiciones:**

- |  |  |
|--|--|
| <b>OFF</b>   | Puesta fuera de servicio de la pinza, dado que la puesta en servicio está asegurada por la selección de otras funciones. |
| <b>V<math>\approx</math></b>   | Medidas de las tensiones continuas y alternas (valor eficaz)   |
|  $\Omega$ ) | Medidas de continuidad y, por utilización de la tecla amarilla de resistencia y test de semiconductores                  |
| <b>A<math>\approx</math></b>   | Medidas de corrientes continuas y alternas (valor eficaz)  |
| <b>T°</b>  | Medida de la temperatura ambiente o exterior a la pinza, según la presencia o la ausencia de captador, en °C o °F.       |

**Adp.** ≈ Selección de la función "Adaptador"

### ③ Teclas de mando

Las teclas disponen de 3 tipos de acción posibles:

#### Pulsación breve

< 1,3 s, es válida desde que se detecta la pulsación de la tecla.

#### Pulsación larga

> 1,3 s, permite entrar en un modo de medida o de funcionamiento. Mantener pulsada o soltar la tecla no tiene ningún efecto.

#### Pulsación mantenida

Permite entrar en un modo de medida o de funcionamiento y permanecer en este modo mientras se mantenga esta pulsación. Soltar la tecla provoca el retorno al modo anteriormente abandonado.

#### ■ HOLD posee 4 funciones diferentes

(véase descriptivo § 3.11):

- Bloqueo del display
- Preselección del modo MIN/MAX
- Compensación automática de la resistencia de los cables
- Compensación automática del cero en medida de corriente

#### ■ La tecla amarilla posee 4 funciones diferentes

(véase descriptivo § 3.11):

- Selección manual del modo CA, CD o CA + CD
- Selección de la función resistencia ( $\Omega$ ), test semiconductores ( $\rightarrow\leftarrow$ ), continuidad ( $\bullet\|\bullet$ )
- Selección de la función INRUSH
- Elección de la unidad  $^{\circ}\text{C}$  o  $^{\circ}\text{F}$  en medida de temperatura

#### ■ MIN/MAX funciona por sucesivas pulsaciones breves:

MIN/MAX	Funciones V, A y Adp.	Otras funciones
1° pulsación	Valor PEAK	Valor MAX
2° pulsación	Valor MAX	Valor MIN
3° pulsación	Valor MIN	Retorno al valor MAX
4° pulsación	Retorno al valor PEAK	—

En cualquier momento, una pulsación larga sobre la tecla permite salir del modo MIN/MAX.

**Nota:** En modo MIN/MAX, se suprime la función parada automática del aparato (encendido del símbolo )

■ Hz Una pulsación breve permite visualizar la frecuencia de la señal medida, una nueva pulsación permite regresar al valor anteriormente visualizado. Esta tecla sólo se activa para las funciones A y V en modo CA o CA + CD.

- \* **Pulsación breve:** inicia la retroiluminación del display. Extinción automática al cabo de 2 minutos.
- Pulsación mantenida:** visualización de la autonomía estimada para la pila, expresada en horas (salvo funciones INRUSH y orden de las fases).

**Combinación tecla HOLD / conmutador**

(véase descriptivo § 3,11)

- Supresión de la parada automática del aparato
- Establecimiento de la función V-Live
- Visualización de la versión del software interno

**Combinación tecla amarilla / conmutador**

(véase descriptivo § 3,11)

- Modificación del umbral de indicación acústica en test de continuidad
- Elección de la unidad por defecto en medida de temperatura ( $^{\circ}\text{C}$  o  $^{\circ}\text{F}$ )
- Programación del factor de escala en función Adaptador
- Puesta en configuración por defecto del aparato

**Combinación tecla MIN/MAX / conmutador**

(véase descriptivo § 3,11)

- Fecha del último calibrado efectuado en fábrica del aparato


**④ Display de cristales líquidos**

El display de cristales líquidos comprende la visualización digital de valores medidos, las unidades y los símbolos asociados.

**Visualización digital**

4 dígitos, 9999 puntos, 3 puntos decimales, signos + y - (medidas CD y peak).

- +OL : Superación de gama por valor positivo (> 3999 puntos)
- OL : Superación de gama por valor negativo
- OL : Superación de gama por valor sin polaridad
- : Valor indeterminado (segmentos del centro)

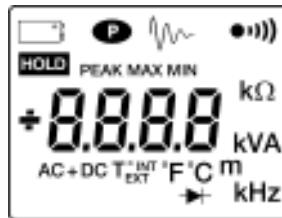

**Visualización de los símbolos**

**Intermitente**, autonomía de la pinza limitada a 1 hora aproximadamente

**Fijo**, pila usada, el funcionamiento o la precisión de la pinza ya no tiene garantía

	Funcionamiento permanente (supresión de la parada automática)
	Visualización fija cuando la función INRUSH está seleccionada
	<b>Fijo:</b> medida de continuidad <b>Intermitente:</b> función V-Live seleccionada
	Función HOLD activa
	Encendido en V, A y Adp. en modo MIN/MAX si se selecciona la medida de valor pico
	Indica la visualización de un valor máximo en modo MIN/MAX
	Indica la visualización de un valor mínimo en modo MIN/MAX
	<b>Fijo:</b> medida en modo CA manual <b>Intermitente:</b> medida en modo CA automático
	<b>Fijo:</b> medida en modo CD manual <b>Intermitente:</b> medida en modo CD automático
	medida en modo CA + CD manual
	Medida de temperatura
	Medida de temperatura cuando en los terminales no está conectado ningún termopar o si el termopar conectado está defectuoso
	Medida de temperatura cuando el termopar está conectado
	Test de semiconductores en la posición $\Omega$
	Factor de escala $< 1$ en función adaptador
	Factor de escala $> 1000$ en función adaptador

#### ■ El Zumbador

Se emiten diferentes tonos según la función atribuida al zumbador:

- **Sonido corto y medio:** tecla valida
- **Sonido corto y agudo:** tecla imposible
- **Sonido corto y grave:** salida del modo MIN/MAX
- **2 bips cortos y agudos:** validación de un parámetro de configuración
- **Sonido corto y medio cada 400 ms:** tensión medida superior a la tensión de seguridad garantizada
- **5 bips repetitivos cortos y medio:** apagado automático del aparato
- **Sonido continuo y medio:** valor medido en continuidad, inferior al umbral programado, unión en cortocircuito durante el test de un semiconductor
- **Sonido continuo medio modulado:** valor medida en voltios, superior a 45 Vpico cuando se selecciona la función V-Live.

### **3. APLICACION CARACTERISTICAS FUNCIONALES**

#### **3.1 Condiciones de referencia**

Las características funcionales mencionadas en cada una de las funciones de medida se garantizan en las siguientes condiciones de referencia:

- Temperatura:  $+23^{\circ}\text{C} \pm 3\text{ K}$
- Tasa de humedad: de 45% a 75% de humedad relativa
- Tensión de alimentación: 8,5 V  $\pm 0,5\text{ V}$
- Ancho de banda de la señal alterna aplicada: 45-65 Hz
- Factor de pico de la señal alterna aplicada:  $\sqrt{2}$
- Posición del conductor en las mordazas de la pinza: centrado.
- Diámetro del conductor:  $\leq 5\text{ mm}$
- Ausencia de campo magnético alterno.
- Ausencia de campo eléctrico.

#### **3.2 Medida de tensiones $\sim$ (V)**

1. Conectar los cables de medida en los terminales del aparato, respetando las polaridades indicadas: cable rojo en el terminal "+" y cable negro en el terminal "**COM**".

2. Poner el conmutador rotativo en la posición "**V $\sim$** ".

3. Conectar el conjunto a la fuente de tensión a medir asegurándose si es posible que el valor medido no supera los límites máximos admisibles (véase tabla a continuación). La conmutación de gama y la selección CA/CD son automáticas. En caso de necesidad actuar sobre la tecla amarilla para forzar la selección CA/CD o CA + CD en manual en caso de necesidad.

**⚠ Si la señal medida es > 45 V pico, el indicador sonoro está activado si la función V-Live está seleccionado (véase § 3.11.11).**

Gama de indicación	40 V	400 V	4 000 V (1)
Alcances de medida (2)	de 0,2 V a 39,99 V	de 40,0 V a 399,9 V	de 400 a 600 V de 400 a 900 Vpico
Precisión	1% L +5 pt	1% L -2 pt	1% L +1 pt
Resolución	10 mV	0,1 V	1 V
Impedancia de entrada		1 M $\Omega$	
Protección		600 V CA o CD	

(1) En CD, la visualización indica **+OL** más allá de +600 V y **-OL** más allá de -600 V (900 V en modo PEAK).

En CA y CA + CD, la visualización indica **OL** más allá de 600 Vrms (900 V en modo PEAK).

(2) En CA, si el valor de la tensión medida es < 0,15 V el display indica **0.00**.

**⚠ Para la tensiones  $\geq 600\text{ Vcd}$  o eficaces, un bip repetitivo del zumbador indica que la tensión medida es superior a la tensión de seguridad garantizada.**

**■ Modo MIN/MAX:**

- Precisión: Idem tabla anterior +0,2% L
- Tiempo de captura: 100 ms tip.

**■ Modo PEAK:**

- Precisión: Idem tabla anterior +2% L
- Tiempo de captura: 500  $\mu$ s tip. (2,5 ms máx.)

**■ Características específicas en modo V-Live**

- Precisión umbral de detección: 45 V<sub>pico</sub>  $\pm$  2V

**3.3 Test sonoro de continuidad (  )**

1. Conectar los cables de medida en los terminales del aparato.

2. Poner el conmutador rotativo en la posición "  "

3. Conectar el aparato en el circuito que se debe probar. El zumbador se activa desde que se establece el contacto (circuito cerrado) y si el valor de la resistencia medida es inferior al valor del umbral seleccionado por programación (ajustable de 1 a 40  $\Omega$ , véase § 3.11.12).  
Más allá de 400  $\Omega$ , el display indica **OL**.

**■ Compensación de la resistencia de los cables ( $\Omega$  cero)**

Para medir las resistencias de valor reducido, efectuar previamente una medida de la resistencia de los cables.  
- Cortocircuitar los cables.

- Efectuar una pulsación mantenida sobre la tecla **HOLD** hasta leer el cero en el display. El valor de la resistencia de los cables se memorizará y deducirá automáticamente al valor de la resistencia medida posteriormente.

**Nota:** Si el valor medido es superior a 2  $\Omega$ , esta corrección es imposible y el valor de corrección memorizado se vuelve a poner en cero.

**■ Características**

Gama de indicación	400 $\Omega$
Alcances de medida	de 0,0 a 399,9 $\Omega$
Precisión (1):	1% L +2 pt
Resolución	0,1 $\Omega$
Tensión en circuito abierto	$\leq$ 3,2 V
Corriente de medida	320 $\mu$ A
Protección	500 V CA o 750 V (CD o pico)

(1) con compensación de la resistencia de los cables de medida

**■ Modo MIN/MAX:**

- Precisión: Idem tabla anterior +0,2% L
- Tiempo de captura: 100 ms tip.

### 3.4 Medida de resistencias ( $\Omega$ )

1. Conectar los cables de medida en los terminales del aparato.
2. Poner el conmutador rotativo en la posición "" y pulsar una vez en la tecla amarilla: el símbolo  desaparece en el display.
3. Conectar la pinza a la resistencia que se debe medir. La selección de gama es automática.  
Para medir con precisión las resistencias de valor reducido, efectuar una compensación de la resistencia de los cables de medida (véase § 3.3).

Más allá de 40 k $\Omega$ , el display indica ***OL***.

Gama de indicación	400 $\Omega$	4000 $\Omega$	40 k $\Omega$
Alcances de medida	0,0 a 399,9 $\Omega$	de 400 a 3999 $\Omega$	4,00 k $\Omega$ a 39,99 k $\Omega$
Precisión (1):	1% L + 2 pt		
Resolución	0,1 $\Omega$	1 $\Omega$	10 $\Omega$
Tensión en circuito abierto	$\leq$ 3,2 V		
Corriente de medida	320 $\mu$ A	40 $\mu$ A	
Protección	500 V CA o 750 V (CD o pico)		

(1) *Con compensación de la resistencia de los cables de medida*

### ■ Modo MIN/MAX:

- Precisión: Idem tabla anterior +0,2% L
- Tiempo de captura: 100 ms tip.

### 3.5 Test de semiconductores ()

1. Conectar los cables de medida en los terminales del aparato, respetando las polaridades indicadas: cable rojo en el terminal «+» y cable negro en el terminal "COM".
2. Poner el conmutador rotativo en la posición " y pulsar dos veces en la tecla amarilla: el símbolo  aparece en el display.
3. Conectar el aparato en el semiconductor (unión) que se debe probar.  
El sentido de circulación de la corriente de medida va del terminal «+» al terminal «COM». Corresponde al test de la unión semiconductor en el sentido directo.

- **Unión en cortocircuito:** indicación sonora para un umbral < 0,050 V
- **Unión inversa o cortada** (o umbral > 3,2 V): visualización ***OL***.

Gama de indicación	4 V
Alcances de medida	de 0,000 a 3,199 V
Precisión	1% L +1.101,20 cm <sup>3</sup>
Resolución	1 mV
Corriente de medida (1)	de 2 mA a 4 mA
Protección	500 V CA o 750 V (CD o pico)

(1) *Según la tensión medida*

**■ Modo MIN/MAX:**

- Precisión: Idem tabla anterior +0,2% L
- Tiempo de captura: 100 ms tip.

**3.6 Medida de corrientes  $\approx$  (A)**

1. Poner el conmutador rotativo en la posición "A  $\approx$ "
2. Encerrar el conductor en el que circula la corriente a medir, asegurarse del cierre correcto de las mordazas y de la ausencia de todo cuerpo extraño en el entrehierro.  
En CD, la flecha " $\curvearrowright$ " grabada en las mordazas debe estar orientada en el sentido presumido de circulación de la corriente para que el signo del valor sea significativo.  
La comutación de gama y la selección CA/CD son automáticas. Actuar sobre la tecla amarilla para forzar la selección CA/CD o CA + CD en manual en caso de necesidad.

**■ Corrección del cero en corriente (CD cero)**

Para medir las corrientes de valor reducido, efectuar previamente una corrección de cero.

- Efectuar una pulsación mantenida sobre la tecla HOLD hasta leer el cero en el display. Entonces se memorizará y deducirá el valor corregido al valor de corriente medido posteriormente.

**Nota:** esta corrección se efectúa solamente en el componente continuo del cero. Si este valor medido es superior a 6 A, esta corrección es imposible y el valor de corrección memorizado se vuelve a poner en cero.

**■ Características**

Gama de indicación	40 A	400 A	4 000 A (1)
Alcances de medida (2)	de 0,20 a 39,99 A	de 40,0 a 399,9 A	de 400 a 600 Apico
Precisión (3)	1,5% L +10 pt	1,5% L +2 pt	
Resolución	10 mA	100 mA	1 A

(1) En CD, la visualización indica **+OL** más allá de +400 A y **-OL** más allá de -400 A (600 A en modo PEAK).

En CA y CA + CD, la visualización indica OL más allá de 400 Arms (600 A en modo PEAK).

(2) En CA, si el valor de la corriente medida en CA es < 0,15 A, el display indica **0.00**.

(3) Con corrección del cero en CD

- Repetibilidad de la medida después de varios cierres consecutivos de la pinza: 0,3% típico.

**■ Modo MIN/MAX:**

- Precisión: Idem tabla anterior +0,2% L
- Tiempo de captura: 100 ms tip.

**■ Modo PEAK:**

- Precisión: Idem tabla anterior +2% L +0,5 A
- Tiempo de captura: 500  $\mu$ s tip. (2,5 ms máx.)

### 3.7 Función INRUSH

#### ■ Descripción

Esta función permite seguir una evolución rápida de la corriente, del tipo sinusoidal amortiguado, efectuando la medida de los valores eficaces sucesivos calculados en  $\frac{1}{2}$ , 1,  $2\frac{1}{2}$ , 5 y 10 periodos a partir del valor eficaz más grande calculado y reactualizado en  $\frac{1}{2}$  periodo.

Las aplicaciones son:

- Medida de las corrientes de arranque motor
- Dimensionado correcto de fusibles y disyuntores (relación amplitud-tiempo de la señal)
- Envejecimiento de materiales por sobrecarga de corriente  
El ancho de banda está limitado a las frecuencias industriales (15 Hz... 70 Hz)

#### ■ Aplicación

Esta función es accesible en medida de corriente alterna CA o CA + CD, después de selección del modo MIN/MAX.

Acciones	Indicaciones	Comentarios
Pulsación sobre la tecla amarilla	0,5 P y el valor eficaz correspondiente <b>out F</b>	Entrada en la función Frecuencia de la señal < 15 Hz o > 70 Hz
Pulsación sobre la tecla HOLD y pulsaciones sucesivas sobre la tecla amarilla	1P-2,5P-5P-10P-0,5P ↑ cada vez con el valor eficaz correspondiente en alterno	Consulta de los valores eficaces (calculados en de los períodos consecutivos)
Pulsación breve sobre la tecla MIN/MAX	Retorno a los valores MIN, MAX o PEAK	Salida de la función y retorno al modo MIN/MAX

#### ■ Características

- Precisión: 5%  $\pm 0,5$  A
- Tiempo de captura: 10 períodos de la frecuencia de la señal (200 ms a 50 Hz)
- Ámbito de utilización:  $\geq 5$  A cresta para el 1<sup>er</sup> periodo de la señal

### 3.8 Medida de frecuencias (Hz)

Esta función está activa para las medidas V y A en alterno (CA o CA + CD).

1. Efectuar una pulsación breve en la tecla **Hz**, el display indica la frecuencia de la señal medida.
2. Una nueva pulsación permite regresar a la medida anterior.

### ■ Características

Gama de indicación	40 Hz	400 Hz	4000 Hz	40 kHz
Alcances de medida (1)	10,00 a 39,99 Hz	40,0 a 399,9 Hz	400 a 3999 Hz	4,00 kHz a 19,99 kHz
Precisión	0,4% L +1 pt			
Resolución	0,01 Hz	0,1 Hz	1 Hz	10 Hz
Umbral de activación (2)	5 V o 10 A			

- (1) Por debajo de 5 Hz, el display indica **0.0**  
 (2) Por debajo del umbral de activación, el display indica un valor indeterminado (- - -).  
*En modo CA + CD, el umbral de activación corresponde al componente alterno (CA) de la señal.*

### ■ Modo MIN-MAX

- Exactitud: ídem siguiente tabla +0,2% L con un límite a 5 kHz.
- Tiempo de captura: 125 ms tip. cada 400 ms.

## 3.9 Medida de temperaturas (T°)

### 3.9.1 Sin captador

Poner el commutador rotativo en la posición "T°". La temperatura visualizada es la temperatura interna del aparato (encendido del símbolo INT), equivalente a la temperatura ambiente después de un periodo de estabilización térmica suficiente. Se puede expresar en °C o °F: elección de la unidad mediante la tecla amarilla.

### 3.9.2 Con captador

1. Conectar el captador (termopar K) en los terminales de la pinza respetando la polaridad indicada y colocarla en el lugar donde se desea medir la temperatura.
2. Poner el commutador rotativo en la posición "T°". La temperatura visualizada es la del captador (encendido del símbolo EXT), se puede expresar en °C o °F elección de la unidad mediante la tecla amarilla.

### ■ Características

Función	Temperatura interna	Temperatura externa
Tipo de captador	Circuito integrado	Termopar K
Gama de indicación	400°C 400°F	400°C 400°F
Margen de medida	de -10,0°C a +50,0°C +15,0°F a +120,0°F	de -50,0°C a +399,9°C -50,0°F a +399,9°F
Precisión	±1,5°C ±2,7°F	1% L ±1,5°C 1% L ±2,7°F
Resolución	0,1°C 0,2°F	1°C 1°F
Detección de corte del captador	-	Encendido del símbolo INT en vez de EXT
Constante de tiempo térmico	0,7 min./°C	Según modelo del captador

**Nota:** La precisión anunciada en medida de temperatura externa no tiene en cuenta la precisión del par K.

**■ Modo MIN/MAX:**

- Precisión: Idem tabla anterior +0,2% L
- Tiempo de captura: 100 ms tip. (cada 800 ms)

**3.10 Función Adaptador (Adp.)**

Esta función permite conectar cualquier adaptador que realice la conversión de una magnitud física (mecánica, eléctrica, etc.) en una tensión continua o alterna  $\leq 4$  V.

Esta función también dispone de un factor de escala programable por década de 0,001 a 100000 autorizando así una lectura directa (con visualización eventual del múltiplo: "m" para "mili" y "k" para "kilo"), para los adaptadores que tienen una relación de transformación igual a un múltiplo entero de 10.

**■ Elección del factor de escala**

La siguiente tabla indica las diferentes sensibilidades de un adaptador que permite una lectura directa después de elegir el factor de escala.

Sensibilidad S (mV/A) (ejemplo en Amperio)	Factor de escala que se debe programar
10 mV/kA (0,01 mV/A)	10 k
100 mV/kA (0,1 mV/A)	100 k
1 mV/A	1
10 mV/A	10
100 mV/A	100
1000 mV/A (1 mV/mA)	1 m
10 mV/mA	10 m
100 mV/mA	100 m

*El ejemplo dado en Amperios (A) es válido para cualquier otra magnitud: humedad (% HR), iluminación (lux), velocidad (m/s), etc...*

**■ Programación del factor de escala**

1. Mantener la tecla amarilla pulsada y llevar el commutador rotativo a la posición "Adp.": el display indica el factor de escala programado (1 por defecto) bajo la forma siguiente:

Visualización	1 m	10 m	100 m	1	10	100	10 k	100 k
---------------	-----	------	-------	---	----	-----	------	-------

2. Para cambiar de factor de escala, efectuar pulsaciones sucesivas sobre la tecla amarilla hasta obtener el valor deseado.
3. Accionar el commutador rotativo para memorizar este valor.

### ■ Aplicación

1. Conectar el adaptador en la pinza
2. Eventualmente, programar el factor de escala (véase § anterior)
3. Poner el conmutador en la posición «Adp.»
4. Eventualmente, seleccionar la naturaleza de la tensión con la tecla amarilla (CA o CD)

### ■ Características

Gama de indicación (1)	4000
Alcances de medida (2)	de 0,0 a 399,9 mV   de 0,400 a 3,999 V
Precisión	1% L +2 pt
Impedancia de entrada	1 MΩ
Protección	600 V CA o CD

(1) La visualización de base es de 4000 puntos. La posición de la coma, así como la visualización de los múltiplos ( $m$  y  $k$ ) dependen de la programación del factor de escala.

- (2)
- En CD, la visualización indica **+OL** más allá de +3999 puntos y **-OL** más allá de -3999 puntos.
  - En CA, la visualización indica **OL** más allá de +3999 puntos.
  - La conmutación de gama (400 mV a 4 V) es automática.
  - En CA, el valor inferior del margen de medida es de 5,0 mV.

### ■ Modo MIN/MAX:

- Precisión: Idem tabla anterior +3% L en CC (3% L +20 mV en CA)
- Tiempo de captura: 100 ms tip.

### ■ Modo PEAK:

- Precisión: Idem tabla anterior +0,5% L
- Tiempo de captura: 500 µs tip. (2,5 ms máx)

### **3.11 Funciones secundarias**

#### **3.11.1 Bloqueo del display**

La pulsación breve sobre la tecla **HOLD** inmoviliza la visualización. El desbloqueo de la visualización se efectúa con una segunda pulsación.

#### **3.11.2 Preselección del modo MIN/MAX**

La pulsación breve en la tecla **HOLD** y en la tecla **MIN/MAX** preselecciona el modo MIN/MAX. Una nueva pulsación sobre la tecla **HOLD** hace efectivo el modo MIN/MAX.

*Esta función permite seleccionar el modo MIN/MAX para evitar la medida intempestiva o errónea de valores MIN/MAX.*

#### **3.11.3 Compensación automática de la resistencia de los cables**

Esta compensación se efectúa por pulsación mantenida de la tecla **HOLD** cuando se selecciona la función test de continuidad o medida de resistencia.

*Al soltar la tecla, cuando la visualización indica cero, el valor de corrección se memoriza en la pinza.*

**Si el valor medido es > 2 Ω**, esta corrección es imposible y el valor de corrección memorizado se vuelve a poner en cero. Esta corrección se prohíbe en modo MIN/MAX.

#### **3.11.4 Compensación automática del cero en medida de corriente**

Esta compensación se efectúa por pulsación mantenida de la tecla **HOLD** cuando se selecciona la función medida de corriente.

*Al soltar la tecla, cuando la visualización indica cero, el valor de corrección se memoriza en la pinza.*

**Si el valor medido es > 6 A**, esta corrección es imposible y el valor de corrección memorizado se vuelve a poner en cero. Esta corrección se prohíbe en modo MIN/MAX.

#### **3.11.5 Selección manual del modo CA, CD o CA + CD**

Por defecto la pinza se pone en modo CA o CD automáticamente (símbolo CA o CD intermitente) para las funciones V y A.

Las pulsaciones breves sucesivas sobre la **tecla amarilla** permiten seleccionar manualmente la medida en alterno (CA), continuo (CD) o señales compuestas (CA + CD) y regresar al modo automático.

Cuando el modo es seleccionado manualmente, el símbolo CA, CD o CA + CD se mantiene fijo.

La selección de este modo manual es imposible en modo MIN/MAX o HOLD.

La selección del modo CA + CD para la función adaptador no es posible.

#### **3.11.6 Selecciones posibles en función continuidad**

Por defecto, la pinza está en función continuidad (●|| ) para la posición correspondiente del conmutador rotativo.

Las pulsaciones sucesivas en la **tecla amarilla** permiten seleccionar la medida de resistencia (Ω), luego la función test semiconductor (→←) y regresar a la función continuidad (●|| ).

### **3.11.7 Selección de la función INRUSH**

Se efectúa en función A (CA, CA+CD) pulsando en primer lugar la tecla **MIN/MAX** luego la **tecla amarilla**.

La consulta de los valores correspondientes de esta función se efectúa pulsando en primer lugar la tecla HOLD y después por pulsaciones breves sucesivas la tecla amarilla (véase § 3.7). La salida de esta función se obtiene mediante una pulsación breve sobre la tecla MIN/MAX.

### **3.11.8 Elección de la unidad (°C o °F) en medida de temperatura**

Se efectúa cuando se selecciona la función temperatura mediante pulsación breve sobre la **tecla amarilla**, permitiendo seleccionar °C o °F según el caso. Esta unidad no se memoriza al parar la pinza. Véase § 3,110,9. si se desea memorizar esta unidad.

### **3.11.9 Memorización de la unidad (°C o °F) en medida de temperatura**

Mantener la **tecla amarilla** pulsada y llevar el commutador rotativo de la posición OFF a la posición **T°**.

*El aparato emite un doble bip y el símbolo T° se enciende y el símbolo °F parpadea si el aparato estaba anteriormente en °C o el símbolo °C parpadea si estaba en °F.*

La configuración seleccionada se memoriza al soltar la tecla: entonces el símbolo °F o °C se mantiene fijo.

### **3.11.10 Supresión de la parada automática**

Mantener la tecla **HOLD** pulsada y llevar el commutador rotativo de la posición OFF a la posición **•|||**.

*El aparato emite un doble bip y el símbolo **P** parpadea. La configuración seleccionada se memoriza al soltar la tecla: entonces el símbolo **P** se permanece fijo.*

El aparato vuelve a modo parada automática cuando el commutador pasa a la posición OFF.

### **3.11.11 Establecimiento de la función V-Live**

Mantener la tecla **HOLD** pulsada y llevar el commutador rotativo de la posición OFF a la posición **V**.

*El aparato emite un doble bip y los símbolos **V** y **•|||** parpadean.*

*La configuración seleccionada se memoriza al soltar la tecla: entonces el símbolo **V** permanece fijo y el símbolo **•|||** parpadea.*

Proceder de la misma manera para suprimir la función V-Live: entonces el símbolo **•|||** se apaga cuando se suelta la tecla.

### **3.11.12 Modificación del umbral de indicación sonora en test de continuidad**

Mantener la **tecla amarilla** pulsada y llevar el commutador rotativo de la posición OFF a la posición **•|||**.

*El aparato emite un bip, los símbolos **Ω** y **•|||** se encienden, así como el valor del umbral (40.0 por defecto).*

El ajuste es posible de 1 Ω a 40 Ω mediante pulsaciones sucesivas sobre la tecla amarilla (pulsación breve: progresión de 1 Ω en 1 Ω; pulsación mantenida: progresión de 10 Ω en 10 Ω).

Una vez que se ha seleccionado el valor, accionar el commutador rotativo para memorizarlo.

### **3.11.13 Programación del factor de escala de la función adaptador**

Mantener la **tecla amarilla** pulsada y llevar el commutador rotativo de la posición OFF a la posición **Adp**.

*El aparato emite un bip y el valor del factor de escala se visualiza (1 por defecto).*

El ajuste del factor de escala es posible mediante pulsaciones sucesivas sobre la tecla amarilla de 1 m (0,001) a 100 k (100 000) (Véase § 3.10).

Una vez que se ha seleccionado el valor, accionar el commutador rotativo para memorizarlo.

### **3.11.14 Puesta en configuración por defecto del aparato**

Mantener la **tecla amarilla** pulsada y llevar el commutador rotativo de la posición OFF a la posición **A**.

*El aparato emite un doble bip y todos los segmentos del display digital y el símbolo  parpadean.*

La configuración por defecto se memoriza al soltar la tecla: el display no parpadea más y el símbolo  desaparece.

La configuración por defecto es:

- Umbral de identificación sonora: 40 Ω
- Parada automática: con
- Función V-Live: sin
- Factor de escala en función Adaptador: 1
- Unidad de la medida de temperatura: no configurada

### **3.11.15 Fecha del último calibrado efectuado en el aparato**

Mantener la tecla **MIN/MAX** pulsada y llevar el commutador rotativo de la posición OFF a la posición **V**.

*El aparato emite un bip y la fecha de calibrado del aparato se visualiza bajo la forma «semana – año» (SS.AA) mientras se tenga pulsada la tecla MIN/MAX.*

### **3.11.16 Visualización de la versión del software interno**

Mantener la tecla **HOLD** pulsada y llevar el commutador rotativo de la posición OFF a la posición **A**.

*El aparato emite un bip, la versión del software es visualizada bajo la forma UX.XX durante 2 segundos y es reemplazada por la visualización de todos los segmentos del display mientras está pulsada la tecla HOLD.*

### **3.11.17 Visualización de los segmentos del display**

Véase § 3.11.16. También es posible con cualquier combinación tecla-commutador no descrito anteriormente.

## 4. CARACTERISTICAS GENERALES

### 4.1 Dimensiones y peso

- 70 x 193 x 37 mm
- 260 g

### 4.2 Capacidad de encierre de la pinza


- ≤ 26 mm

### 4.3 Alimentación

- Una pila 9 V estándar alcalina (tipo IEC 6LF22, 6LR61 o NEDA 1604). Para reemplazar la pila, ver § 7.1.
- Autonomía media: 75 h o 25000 medidas de 10 s
- Indicador de desgaste de la pila :
  - Intermitente: autonomía < 1 h
  - Fijo: cambiar la pila
- Parada automática pasados 10 minutos sin acción sobre el conmutador o las teclas (nueva puesta en servicio pasando por la posición OFF del conmutador o accionando una tecla cualquiera)

### 4.4 Condiciones ambientales

#### ■ Temperatura - Humedad

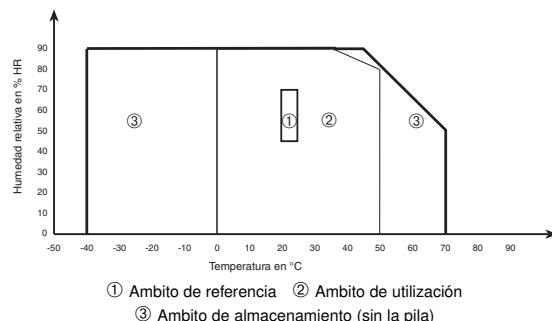

#### ■ Altitud

- Funcionamiento: ≤ 2.000 m
- Almacenamiento: ≤ 12.000 m

#### ■ Utilización en interior

Hermeticidad: índice de protección IP 40 (según EN 60529)

### 4.5 Conformidad a las normas

#### ■ Seguridad eléctrica

(según EN 61010-1 y EN 61010-2-032)

- Doble aislamiento: 
- Categoría de instalación: III
- Grado de contaminación: 2
- Tensión asignada: 600 V (RMS o DC)
- o - Categoría de instalación : IV
- Tensión asignada : 300V (RMS o DC)


- **Choques eléctricos** (ensayo según IEC 1000-4-5)
  - 6 kV en modo diferencial en la función voltímetro, criterio de aptitud B
  - 2 kV inducidos en el cable de medida de la corriente, criterio de aptitud B
- **Compatibilidad electromagnética**  
(según EN 61326-1)
  - Emisión:** clase B
  - Inmunidad:**
    - Descargas electrostáticas:
      - 4 kV al contacto, criterio de aptitud B
      - 8 kV en el aire, criterio de aptitud B
    - Campos radiados: 10 V/m, criterio de aptitud B
    - Transitorios rápidos: 1 kV, criterio de aptitud B
    - Perturbaciones conducidas: 3 V, criterio de aptitud A
- **Resistencia mecánica**
  - Caída libre 1 m (*ensayo según IEC 68-2-32*)
  - Choques: 0,5 J (*ensayo según IEC 68-2-27*)
  - Vibraciones: 0,75 mm (*ensayo según IEC 68-2-6*)
- **Auto-extinción** (*según UL94*)
  - Carcasa: V0
  - Mordazas: V0
  - Ventana de visualización: V2

#### 4.6 Variaciones en el campo de utilización


Magnitud de influencia	Rango de influencia	Magnitud influenciada	Influencia	
			Típica	Máx.
Tensión pila	de 7,5 a 10 V	Todas	< 1 pt	0,2% L +1 pt
Temperatura	0...50°C	V - Adp. A $\Omega \rightarrow$ T° Hz	0,05% L/10°C 0,3% L/10°C 0,1% L/10°C - 0,03% L/10°C	0,2% L /10°C +2 pt 0,5% L /10°C +2 pt 0,2% L /10°C +2 pt 0,5%L /10°C +1,5°C 0,1% L /10°C +2 pt
Humedad relative	10...90% HR	V - Adp. A $\Omega \rightarrow$ T° Hz	< 1 pt 0,2% L 0,2% L 0,3% L 0,05% L	0,1% L +1 pt 0,3% L +2 pt 0,3% L +2 pt 0,5% L +1,5°C 0,1% L +2 pt
Frecuencia	10Hz...1kHz 1kHz...5kHz 10Hz...400Hz 400Hz...1kHz 1kHz...5kHz 10Hz...400Hz 400Hz...1kHz	V A Adp	ver curva ver curva ver curva	1% L +1 pt 6% L +1 pt 1% L +1 pt 5% L +1 pt -3 dB 1% L +1 pt 5% L +1 pt
Posición del conductor en las mordazas (f ≤ 400 Hz)	Posición cualquiera en el perímetro interno de las mordazas	A	0,7% L	1% L +1 pt
Remanencia	0...600 A pico	A	2 mA/A	3 mA/A

Magnitud de influencia	Rango de influencia	Magnitud influenciada	Influencia	
			Típica	Máx.
Conductor adyacente recorrido por una corriente 400 A DC o RMS	Conductor al contacto del perímetro externo de los mordazas	A	45 dB	40 dB
Conductor rodeado por la pinza	0...400 A DC o RMS	V - Adp. T°	< 1 pt	1 pt
Aplicación de una tensión en la pinza	0...600 V CD o RMS	A	< 1 pt	1 pt
Factor de pico	de 1 a 3,5 limitado a 600 A pico 900 V pico	A(AC, AC + DC) V(AC, AC + DC)	1% L 1% L	3% L + 1 pt 3% L + 1 pt
Supresión de modo serie en DC	0...600 V/50Hz 0...4 V/50Hz 0...400 A/50Hz	V <sub>DC</sub> Adp DC A <sub>DC</sub>	50 dB 60 dB 40 dB	45 dB 50 dB 35 dB
Supresión de modo serie en CA	0...600 V DC 0...4 V DC 0...400 A DC	V(AC, AC + DC) Adp AC A(AC, AC + DC)	> 60 dB 60 dB > 50 dB	50 dB 50 dB 40 dB
Supresión de modo común	0...600 V/50 Hz	V A T°	< 1 pt 0,07 A/100 V < 1 pt	60 dB 0,1 A/100 V 60 dB
Influencia de un campo magnético externo	0...400 A/m (50 Hz)	A	70 dB	60 dB
Número de maniobras de apertura de las mordazas	50000	A	0,3% L	1% + 1 pt


■ Curva típica de respuesta en frecuencia  
 -  $V = f(f)$

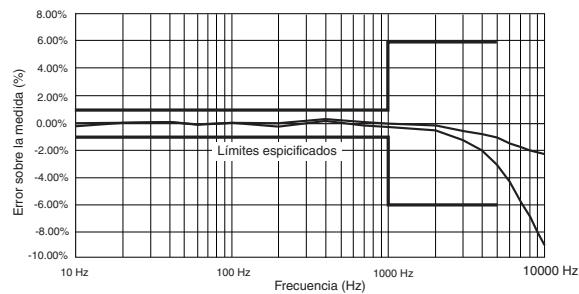

-  $I = f(f)$

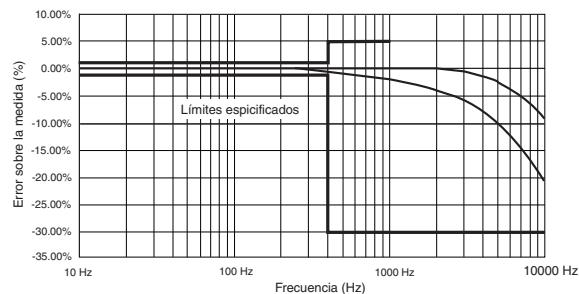

-  $V(\text{adp}) = f(f)$

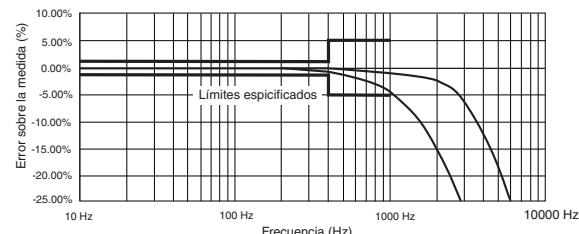

**4.7 Condiciones límites de funcionamiento**  
 ■ Temperatura del conductor encerrado:  $\leq 110^\circ\text{C}$

## 5. PARA PEDIDOS

---

**F07 .....** **P01120907Z**  
*Suministrada bajo blister, con un juego de 2 cables de punta de prueba, 1 adaptador termopar K, 1 pila 9 V, una funda de transporte y este manual de empleo*

### Accesorios y recambios

- Juego de 2 cables  
con punta de prueba (NF EN 61010) ..... **P01295084**
- Juego de 2 cables  
con banana de seguridad (NF EN 61010) .... **P01295088**
- Juego de 2 pinzas cocodrilos (NF EN 61010) ... **P01101848**
- Juego de 2 cables con punta de prueba IP2X ... **P01295157**
- Funda de transporte N° 7 ..... **P01298532**
- Adaptador termopar K / banana Ø 4 mm ..... **P01101780**
- Captador de temperatura de uso general  
con empuñadura tipo SK13 ..... **P03652918**
- Se encuentran disponibles otros tipos de captadores par K según la aplicación deseada (ambiente, superficie, penetración, etc.) Consultarnos.
- Diferentes accesorios de medida aumentan el campo de aplicación o confieren nuevas funciones a su pinza... Consultarnos.

**NB:** *Siempre utilizar accesorios adaptados a la tensión y a la categoría de sobretensión del circuito que se debe medir (según NF EN 61010).*

## 6. GARANTIA

---

Nuestra garantía se aplica, salvo estipulación contraria, durante los **doce meses** siguientes a la puesta a disposición del material (extracto de nuestras Condiciones Generales de Venta, comunicadas sobre pedido).

## 7. MANTENIMIENTO

 **Para el mantenimiento utilizar únicamente los recambios especificados. El fabricante no se responsabiliza por accidentes que sean consecuencia de una reparación que no haya sido efectuada por su Servicio Post-Venta o por un taller concertado.**

### 7.1 Cambio de la pila

 **La pinza debe estar desconectada de toda fuente eléctrica exterior y no estar rodeada de cable.**

- Poner conmutador en OFF
- Deslizar un destornillador en la ranura situada en la parte superior de la lengüeta que contiene la pila (en el dorso de la pinza) y empujar la lengüeta de la pila hacia arriba.
- Reemplazar la pila usada por una pila 9 V, tipo LF22, teniendo cuidado de respetar las polaridades.
- Volver a colocar la pila en su alojamiento y volver a colocar la lengüeta de la pila en su lugar.

### 7.2 Almacenamiento

Si la pinza no está encendida durante un tiempo que supera los 60 días, retire la pila y almacénela por separado.

### 7.3 Limpieza

 **La pinza debe estar desconectada de toda fuente eléctrica exterior y no estar rodeada de cable.**

- Para limpiar la carcasa y las mordazas, utilizar un paño ligeramente humedecido con agua jabonosa. Aclarar con un paño húmedo. Luego, secar rápidamente con un paño o aire comprimido.
- No proyectar agua sobre la pinza
- Mantener el entrehierro entre las mordazas bien limpio.

### 7.4 Verificación metroológica


 **Al igual que todos los instrumentos de medida o de prueba, es necesario realizar una verificación periódica.**  
Le aconsejamos por lo menos una verificación anual de este instrumento. Para las verificaciones y calibraciones, póngase en contacto con nuestros laboratorios de metroología acreditados (solicítenos información y datos), con la filial Chauvin Arnoux o con el agente de su país.

#### ■ Reparación

Para las reparaciones ya sean en garantía o fuera de garantía, devuelva el instrumento a su distribuidor.

## 8. ANNEXE - APPENDIX - ANHANG

### ALLEGATO - ANEXO

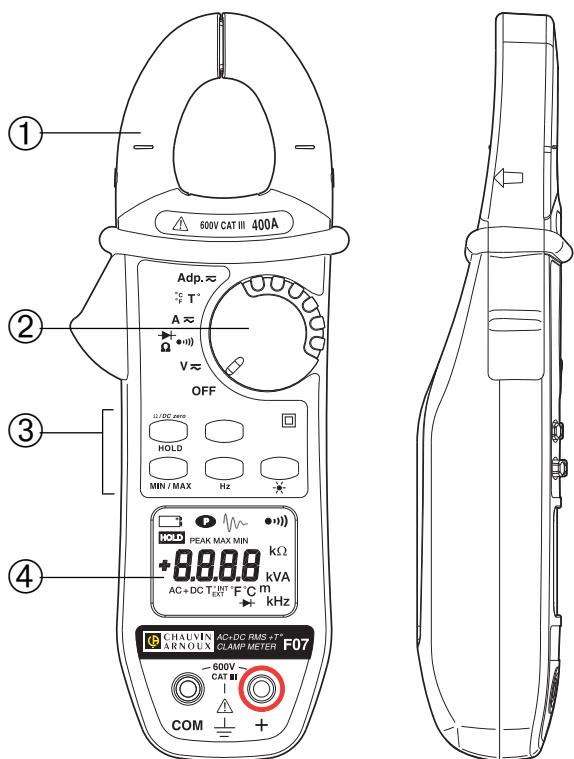



07 - 2013

Code 688949A00 - Ed 4

**Deutschland** - Straßburger Str. 34 - 77694 KEHL /RHEIN - Tél : (07851) 99 26-0 - Fax : (07851) 99 26-60  
**España** - C/ Roger de Flor N°293 - Planta 1 - 08025 BARCELONA - Tél : (93) 459 08 11 - Fax : (93) 459 14 43  
**Italia** - Via Sant' Ambrogio, 23/25 - 20050 BAREGGIA DI MACHERIO (MI) - Tél : (039) 245 75 45 - Fax : (039) 481 561  
**Österreich** - Slamastrasse 29 / 3 - 1230 WIEN - Tél : (1) 61 61 9 61 - Fax : (1) 61 61 9 61 61  
**Schweiz** - Einsiedlerstrasse 535 - 8810 HORGEN - Tél : (01) 727 75 55 - Fax : (01) 727 75 56  
**UK** - Waldeck House - Waldeck Road - MAIDENHEAD SL6 8BR - Tél : 01628 788 888 - Fax : 01628 628 099  
**Liban** - P.O BOX 60-154 - 1241 2020 Jal el dib BEYROUT - Tél : +961 1 890 425 - Fax : +961 1 890 424  
**China** - Shanghai Pujiang Enerdis Inst. CO. LTD - 5 F, 3 Rd buildind, n°381 Xiang De Road 200081 - SHANGHAI - Tél : (021) 65 08 15 43 - Fax : (021) 65 21 61 07  
**USA** - dba AEMC Instruments - 200 Foxborough Blvd, Foxborough, MA 02035 - Tél : (508) 698-2115 - Fax : (508) 698-2118

190, rue Championnet - 75876 PARIS Cedex 18 - FRANCE  
Tél. (33) 01 44 85 44 85 - Fax (33) 01 46 27 73 89 - <http://www.chauvin-arnoux.com>